




Coriolis Massedurchflussmesser

TMU

2. Generation

Installations- und Betriebsanleitung

mit UMC3

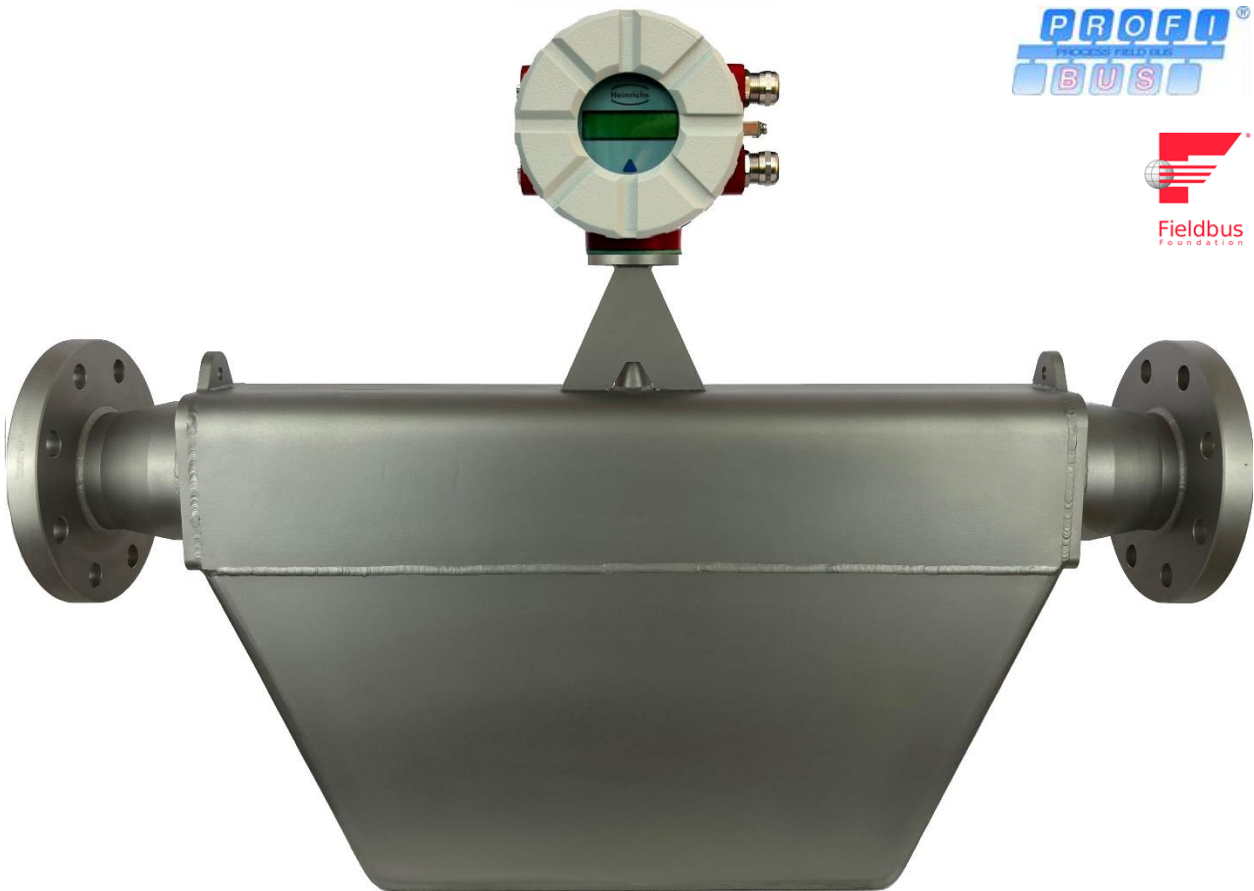

Betriebsanleitung bitte durchlesen und gut aufbewahren!

Inhaltsverzeichnis

VORWORT	5
I. Transport, Lieferung und Lagerung	5
II. Gewährleistung	5
III. Wartung, Reparaturen und Gefahrstoffe	5
IV. Entsorgung.....	5
V. Zusatzdokumentation	5
VI. Zusatzdokumentation für Ex-Schutz.....	5
1. IDENTIFIKATION	6
2. VOR DER INBETRIEBNAHME.....	7
2.1 Sicherheitstechnische Hinweise für den Benutzer.....	8
2.2 Gefahrenhinweise.....	8
2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
2.4 Installation und Wartung.....	9
2.5 Rücksendung von Geräten zur Reparatur oder Kalibrierung	10
2.6 Austausch der Messumformer-Elektronik.....	10
2.7 Wartung	11
2.7.1 Umformer.....	11
2.7.2 Coriolis-Masse Durchflusssensor	11
3. SENSOR TMU	12
3.1 Anwendungsbereich Sensor TMU	12
3.2 Arbeitsweise	12
3.2.1 Messprinzip	12
3.2.2 Systemaufbau.....	12
3.2.3 Erfassung	12
3.3 Kennwerte Sensor TMU	13
3.3.1 Referenzbedingungen	13
3.3.2 Durchfluss-Messbereiche TMU	13
3.3.3 Dichtemessung	14
3.3.4 Messabweichung.....	15
3.3.5 Druckverlust TMU	16
3.3.6 Umweltbedingungen.....	17
3.4 Einsatzbedingungen	18
3.4.1 Einbaubedingungen	18
3.4.2 Einbaulage	19
3.4.3 Druckstöße	21
3.4.4 Einsatz mit gefährlichen Fluiden	21
3.4.5 Schwingfestigkeit	22
3.4.6 Prozessbedingungen	22
3.4.7 Gasanteil.....	22
3.4.8 Prozessdruckgrenze.....	23
3.4.9 Ausgangsseitiger Druck	23
3.4.10 Anschluss an Messumformer	23
3.5 Konstruktiver Aufbau.....	24
3.5.1 Maße und Gewichte	24
3.5.2 Maßzeichnungen für den Typen TMU 008 bis TMU 050.....	26
3.5.3 Maßzeichnung für die Typen TMU 080 bis TMU 300.....	28
3.5.4 Maßzeichnungen mit Heizungen.....	31
3.5.5 Werkstoff	32

4.	UMC3 MESSUMFORMER	33
4.1	Anwendungsbereich des Messumformers UMC3	33
4.2	Messprinzip	33
4.3	Systemaufbau	33
4.4	Kennwerte Messumformer UMC3	33
4.5	Einsatzbedingungen	34
4.5.1	Einbaubedingungen und Kabelverschraubungen	34
4.5.2	NPT Kabelverschraubungen	34
4.5.3	Umgebungsbedingungen	35
4.5.4	Prozessbedingungen	36
4.6	Datenspeicher-Baustein DSB	36
4.7	Eingangs Messgrößen	37
4.7.1	Messgrößen	37
4.7.2	Messbereich	38
4.8	Ausgang	38
4.8.1	Ausgangssignalen	38
4.8.2	Analogausgänge	39
4.9	Konstruktiver Aufbau	41
4.9.1	Bauform / Maße	41
4.9.2	Gewicht	42
4.9.3	Werkstoff	42
5.	ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE UMC3	43
5.1	Netzanschluss und Schutzklassen	43
5.1.1	Elektrische Anschluss	43
5.1.2	Signalausgänge	44
5.1.3	Sensor Anschluss	46
6.	ZERTIFIZIERUNG UND ZULASSUNGEN	49
6.1	CE Richtlinien Konformität	49
6.2	Explosionsschutz	49
6.3	Eichamtlicher Betrieb	49
6.4	Patente	49
7.	BEDIENUNG	50
7.1	Bedieneinheit BE2	50
7.1.1	Allgemeines	50
7.1.2	Betriebsarten	51
7.1.3	Bedienoberfläche	51
7.1.4	Tasten und deren Funktion	52
7.1.5	Funktionsklassen, Funktionen und Parameter	53

7.2	Funktionen des Messwertumformers UMC3	55
7.2.1	Funktionsklasse: MESSERTE	56
7.2.2	Funktionsklasse: PASSWORT	61
7.2.3	Funktionsklasse ZAEHLER	63
7.2.4	Funktionsklasse MESSWERTVERARBEITUNG	65
7.2.5	Funktionsklasse DURCHFLUSS	68
7.2.6	Funktionsklasse DICHTe	73
7.2.7	Funktionsklasse TEMPERATUR	80
7.2.8	Funktionsklasse IMPULSAUSGANG	83
7.2.9	Funktionsklasse STATUS	86
7.2.10	Funktionsklasse STROMAUSGAENGE	90
7.2.11	Funktionsklasse SIMULATION	95
7.2.12	Funktionsklasse SELBSTTEST	99
7.2.13	Funktionsklasse EINSTELLUNGEN UMFORMER UMC3	102
7.2.14	Funktionsklasse EINSTELLUNGEN AUFNEHMER	107
7.3	Dichtekalibrierung	110
7.3.1	Voraussetzungen	110
7.3.2	Ablauf	110
8.	FEHLERBEHEBUNG	112
8.1	Selbsthilfe Checklist	112
8.2	Fehlermeldungen des Messwertumformers UMC3	113
8.2.1	Normalbetrieb	113
8.2.2	Eichbetrieb	113
8.2.3	Liste der Fehlermeldungen	113
8.3	Rücksendung des Gerätes	117
8.3.1	Dekontaminierungsbescheinigung der Gerätereinigung	118
9.	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	119

Vorwort

I. Transport, Lieferung und Lagerung

Lagerung und Transport:

Die Geräte sind vor Nässe, Feuchtigkeit, Verschmutzung (besonders des Armatureninneren), Stößen und Beschädigungen zu schützen. Die Grenzwerte für die Umgebungstemperatur sind einzuhalten.

Prüfung der Lieferung:

Die Sendung ist nach Erhalt auf Vollständigkeit zu überprüfen. Die Daten des Gerätes sind mit den Angaben des Lieferscheins und den Bestellunterlagen zu vergleichen.

Eventuell aufgetretene Transportschäden sind sofort nach Anlieferung zu melden. Später gemeldete Schäden können nicht anerkannt werden.

II. Gewährleistung

Das Messgerät wurde im Werk unter Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards hergestellt und sorgfältig getestet. Sollte es bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dennoch einen Anlass zur Beanstandung geben, leisten wir gerne einen schnellen Service. Umfang und Zeitraum einer Gewährleistung sind den vertraglichen Lieferbedingungen zu entnehmen. Ein Gewährleistungsanspruch setzt eine fachgerechte Montage und Inbetriebnahme nach der für das Gerät gültigen Bedienungsanleitung voraus. Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten dürfen nur von sachkundigen und autorisierten Personen durchgeführt werden.

III. Wartung, Reparaturen und Gefahrstoffe

Das Gerät bedarf bei bestimmungsgemäßem Betrieb keiner besonderen Wartung. Jedoch ist der Durchflussmesser auch im Rahmen der routinemäßigen betrieblichen Wartung der Anlage und der Rohrleitungen zu überprüfen. Sollte eine Reparatur, Kalibrierung oder Wartung erforderlich werden, Reinigen Sie das Gerät gründlich und befolgen Sie die Schritte in Kapitel 8.3, „Rücksendung des Gerätes“, bevor Sie das Gerät an Heinrichs Messtechnik zurücksenden. Kosten, die aufgrund mangelhafter Reinigung des Gerätes entstehen (Entsorgung oder Personenschäden), werden dem Betreiber in Rechnung gestellt.

IV. Entsorgung

Beachten Sie die für die Entsorgung im Installationsland geltenden Vorschriften!

V. Zusatzdokumentation

Für Gerätzugehörige spezielle Funktionen, Schnittstellen und Einsatzgebiete sind ergänzende Bedienungsanleitungen erhältlich. Fordern Sie Ihre Kopie bei unserer Serviceabteilung an.

VI. Zusatzdokumentation für Ex-Schutz

Für Installation und Bedienung des Gerätes in explosionsgefährdeten Bereichen lesen Sie die „Ex-Zusatzbetriebsanleitung“. Sie enthält alle ex-relevanten Informationen für den Durchflussmessgerät.



Warnung:

Im explosionsgefährdeten Bereich dürfen nur Sensoren und Messumformer eingesetzt werden, die für diesen Einsatz geeignet sind und die über eine entsprechende Kennzeichnung auf dem Typenschild verfügen.

1. Identifikation

Hersteller: Heinrichs Messtechnik GmbH
Robert-Perthel-Strasse 9
D-50739 Köln
Deutschland



Fon: +49 221 49708-0
Fax: +49 221 49708-178



Internet: www.heinrichs.eu
E-Mail: info@heinrichs.eu


Produkttyp: Massendurchfluss Messgerät für flüssige und gasförmige Produkte

Produktname: Sensortyp: TMU 2.Generation
Umformertyp: UMC3

Dateiname: tmu_umc3_ba_21.02_de.docx

Version: 21.02, Datum, Mai 19, 2021

2. Vor der Inbetriebnahme

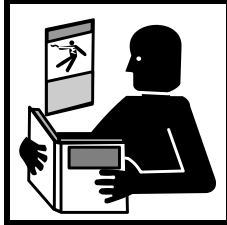

Vor Installation und Inbetriebnahme ist die Bedienungsanleitung unbedingt komplett zu lesen. Die Installation und Instandsetzung ist nur durch das hierfür ausgebildete Personal zulässig! Der in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messumformer UMC3 darf nur für die Messung von Massedurch- und Volumendurchflüssen, Dichte und Temperatur von Flüssigkeiten und Gasen in Verbindung mit einem Sensor der Baureihe TM, TME, TMR, TMU, TM-SH oder HPC der Firma Heinrichs Messtechnik betrieben werden!

Das Herunterladen dieses Dokumentes von unserer Homepage www.heinrichs.eu und der Ausdruck ist gestattet zur Verwendung mit einem unserer Massedurchflussmessgeräte. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens Heinrichs Messtechnik GmbH dürfen weder Anleitung, Schaltpläne und/oder die mitgelieferte Software noch Teile davon mit elektronischen oder mechanischen Mitteln, durch Fotokopieren oder andere.

Aufzeichnungsverfahren oder auf irgendeine andere Weise vervielfältigt oder übertragen werden.

Bei der Entwicklung und der Erstellung dieser Anleitung wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Firma, Programmierer und Autor können für fehlerhafte Funktionen oder Angaben und deren Folgen weder eine juristische noch irgendeine Haftung übernehmen.

Die Firma Heinrichs Messtechnik übernimmt keinerlei Gewährleistung weder ausdrücklich noch angedeutet hinsichtlich der Eignung für einen anderen als den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.

Dieses Produkt wird auch in Zukunft weiterentwickelt und verbessert werden. Neben unseren eigenen Ideen berücksichtigen wir dabei insbesondere die Wünsche und Ideen unserer Kunden. Für Anregungen, Korrekturen und konstruktive Kritik sind wir Entwickler dankbar. Bitte richten Sie diese an:

Firma:


Heinrichs Messtechnik GmbH
HM-EE (Entwicklungsabteilung)
Robert – Perthel – Straße 9
D 50739 Köln
Deutschland
oder:



per Fax: +49 - (0)221 – 49708 – 178



per E-Mail: info@heinrichs.eu

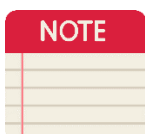

Hinweis:

Änderungen technischer Daten infolge entwicklungstechnischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Die neuesten Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage <http://www.heinrichs.eu> im Internet. Dort finden Sie auch die Kontaktadresse zu Ihrem nächsten Vertriebspartner. Rückfragen an unseren hauseigenen Vertrieb können Sie auch per E-Mail unter info@heinrichs.eu an uns richten.

2.1 Sicherheitstechnische Hinweise für den Benutzer

Diese Dokumentation enthält die erforderlichen Informationen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des darin beschriebenen Produktes. Sie wendet sich an qualifiziertes Personal. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitsbezogenen Hinweise in dieser Dokumentation oder auf dem Produkt selbst sind Personen, die entweder als:

- Elektriker,
- Elektroniker, oder
- Instandhaltungspersonal

mit den Sicherheitsbestimmungen der Elektro- und Automatisierungstechnik und den in Ihrem Land geltenden Vorschriften vertraut sind.

Es muss vom Anlagenbetreiber zur Montage, Inbetriebnahme, Wartung oder Instandhaltung autorisiert sein. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und deren Anweisung befolgen!

2.2 Gefahrenhinweise

Die folgenden Hinweise dienen einerseits Ihrer persönlichen Sicherheit und andererseits der Sicherheit vor Beschädigung des beschriebenen Produktes oder angeschlossener Geräte.

Sicherheitshinweise und Warnungen zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit von Benutzern oder Instandhaltungspersonal bzw. zur Vermeidung von Sachschäden werden in dieser Dokumentation durch die hier definierten Signalbegriffe hervorgehoben. Die verwendeten Begriffe haben im Sinne der Dokumentation und der Hinweise auf den Produkten selbst folgende Bedeutung:

Warnung



bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden **eintreten können**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden!

Vorsicht



bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden **eintreten kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden!

Hinweis



ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

2.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Coriolis-Massendurchflusssensor ist ausschließlich für die direkte und kontinuierliche Messung des Massendurchflusses von Flüssigkeiten und Gasen vorgesehen.

Um die Sicherheit für Mensch und Umwelt zu gewährleisten, beachten Sie die Installations- und Betriebsanweisungen sowie die Warnhinweise in diesem Handbuch.



Warnung

Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass die Materialien des Sensors und des Messumformergehäuses für die zu messenden Medien und für die vor Ort herrschenden Umgebungsbedingungen richtig ausgewählt wurden und den Anforderungen entsprechen. Der Hersteller übernimmt hierfür keine Haftung!



Warnung

In explosionsgefährdeten Orten dürfen nur Sensoren die auf ihren Typenschildern als EX-zertifiziert gekennzeichnet sind, verwendet werden. Standardausrüstung ist für die Installation und Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen nicht zulässig. Für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen lesen Sie das Ex-Zusatzhandbuch, es enthält alle EX-relevanten Parameter für den Sensor und den Umformer.



Vorsicht

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

2.4 Installation und Wartung

Die in diesem Handbuch beschriebenen Geräte dürfen nur von qualifiziertem technischem Personal, zum Beispiel einem qualifizierten Elektronikingenieur oder Servicetechniker von Heinrichs Messtechnik, installiert und gewartet werden.



Warnung

Vor einem solchen Eingriff ist das Gerät komplett auszuschalten, alle Verbindungen zu externen Geräten zu unterbrechen und die Spannungsfreiheit zu prüfen! Es dürfen zur Reparatur ausschließlich nur Originalbauelemente verwendet werden.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Eingriff, Verwendung von Ersatzbauteilen, elektrische oder mechanische Fremdeinwirkung, Überspannungen oder Blitzschlag verursacht werden, übernimmt die Firma Heinrichs Messtechnik keine Haftung und die Garantie erlischt. Ebenso werden für die hieraus möglicherweise entstehenden Folgeschäden keinerlei Haftung übernommen.

Im Falle eines Fehlers oder falls Sie Hilfe bei der Diagnose eines Problems mit Ihrem Gerät benötigen, kontaktieren Sie uns unter einer der folgenden Nummern. Unsere Serviceabteilung helfen Ihnen gerne:



+49 (0)221 49708-0



+49 (0)221 49708-178

2.5 Rücksendung von Geräten zur Reparatur oder Kalibrierung

Vor der Rücksendung ist das Messgerät gründlich zu reinigen. Gesundheits- oder umweltgefährdende Messstoffreste müssen auch aus allen Spalten, Dichtungen und Hohlräumen der Gehäuse vor der Rücksendung entfernt werden!



Warnung

Der Betreiber haftet für alle Schäden aller Art insbesondere für Personenschäden (z.B. Verätzungen oder Vergiftungen), Dekontaminierungsmaßnahmen, Entsorgung etc. die auf mangelhafte Reinigung des Messgerätes zurückzuführen sind.

Eine Bescheinigung gemäß Kapitel 8.3.1. „Dekontaminierungsbescheinigung der Gerätereinigung“ ist jeder Rücksendung beizulegen!

Fügen Sie dem Gerät grundsätzlich einen Fehlerbericht bei. Nennen Sie bitte einen Ansprechpartner für Rückfragen unseres Service, damit wir die Reparaturzeiten und den damit verbundenen Aufwand minimal halten können.

2.6 Austausch der Messumformer-Elektronik

Beachten Sie unbedingt vor dem Austausch der Elektronik die Sicherheitshinweise unter Kapitel 2.4 „Installation und Wartung“ auf Seite 9!

Der Datenspeicherbaustein DSB, mit den Kalibrierdaten des Sensors, ist ein integraler Bestandteil der Bedieneinheit BE4. Aus- und Einbau der Bedieneinheit wird in Kapitel 4.6, „Datenspeicher-Baustein DSB“ auf Seite 36 beschrieben.

Sollte ein Austausch der Umformer Elektronik erforderlich werden, muss unbedingt, mit Ausnahme der Bedieneinheit, der gesamte elektronische Stapel ausgetauscht werden. Dies umfasst alle Leiterplatten im Elektronikraum als auch der im Anschlussraum. Die Gesamtgenauigkeit der Messung bis zu den analogen Ausgängen kann nur durch den Austausch aller Leiterplatten garantiert werden. Nur der Bedieneinheit mit dem integrierten Speicher für die Kalibrierungsdaten des Sensors darf/muss im Gerät verbleiben.



Vorsicht

Es darf nur der Einschub komplett mit allen Leiterplatten (mit Ausnahme des Datenspeicherbausteines) ausgetauscht werden. Dies betrifft insbesondere Messumformer für den Ex-Schutz. Die spezifizierte Genauigkeit und die Austauschbarkeit der Elektronik garantieren wir jeweils nur für den kompletten Einschub.

2.7 Wartung

2.7.1 Umformer

Der Umformer ist wartungsfrei.

Wir empfehlen, das Sichtglas des Umformers in regelmäßigen Abständen zu reinigen. Überprüfen Sie das Gehäuse auf Korrosionsschäden und den festen Sitz der Kabelverschraubungen.

**Warnung!**

Falls eine O-Ring-Dichtung des Gehäusedeckels beschädigt wird, kann Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringen und die internen elektronischen Schaltkreise beschädigen.

Anzeichen dafür sind:

- Sichtbare Verfärbungen oder Kondensation auf dem Umformer Sichtglas,
- Korrosionsschäden am Gehäuse

2.7.2 Coriolis-Masse Durchflusssensor

Der Sensor ist weitgehend wartungsfrei. Bei korrekter Handhabung wird die Funktionalität nur durch Korrosion oder Ablagerungen in den Messrohren beeinträchtigt. Daher sollten beide implizit vermieden werden. Entfernen Sie regelmäßig Ablagerungen in den Röhren und im oder um den Strömungsteiler durch eine geeignete Waschmethode. Andernfalls kann es zu einem Verlust der Messgenauigkeit kommen.

**Warnung!**

Im Falle eines Rohrbruchs, z.B. Aufgrund von Korrosion oder Beschädigung, kann Medium in den Gehäusekörper eindringen und gegebenenfalls diesen füllen, was zu einer späteren Beschädigung des Außengehäuses führen kann, insbesondere bei hohen Prozessdrücken!

3. Sensor TMU


3.1 Anwendungsbereich Sensor TMU

Der Sensor TMU ist für die direkte und kontinuierliche Masse-Durchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen unabhängig von deren Leitfähigkeit, Dichte, Temperatur, Druck und Viskosität einsetzbar und für chemische Messstoffe, Suspensionen, Melasse, Farben, Lacke, Pasten usw. geeignet.

3.2 Arbeitsweise

3.2.1 Messprinzip

Die Coriolis Massedurchflussmessung beruht auf dem physikalischen Prinzip, dass auf eine Masse, die sich in einem rotierenden System auf den Rotationspunkt zu oder von ihm weg bewegt eine Kraft, die sogenannte Corioliskraft, wirkt.

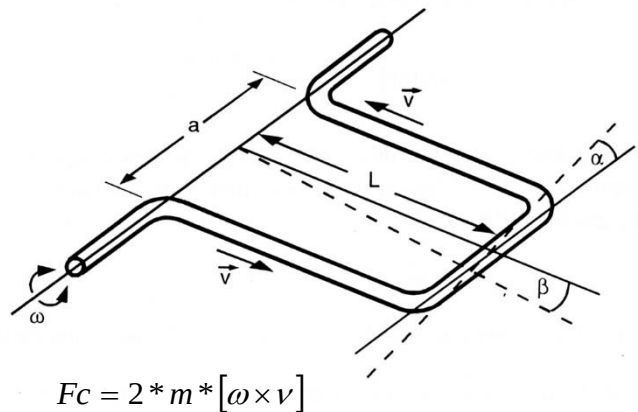

3.2.2 Systemaufbau

Die Messeinrichtung besteht aus einem Sensor, zum Einbau in die Rohrleitung, und einem Messwertumformer (siehe Kapitel 4.1 Anwendungsbereich des Messumformers UMC3 auf Seite 33 und folgende), der kompakt auf dem Sensor, oder getrennt, z. B. an einer Wand montiert werden kann.

Der Messwertumformer versetzt die Messrohre im Sensor über eine Erregerspule in eine Schwingbewegung und greift über die Senserspulen das dem Massedurchfluss proportionale Messsignal ab. Dieses wird nach einer Temperaturkompensation in ein der Messbereichseinstellung entsprechendes analoges Ausgangssignal umgewandelt.

3.2.3 Erfassung

Messgröße:	Massedurchfluss, Dichte, Temperatur
Berechnete Variable:	Volumendurchfluss

3.3 Kennwerte Sensor TMU

3.3.1 Referenzbedingungen

- Strömungsprofil ausgebildet
- Einlaufstrecke entsprechend der Einbaulänge
- Regelventile stets in Auslaufstrecke
- Die Messung hat mit Flüssigkeit ohne Gaseinschlüsse zu erfolgen
- Die Messrohre sind sauber zu halten
- Prozesstemperatur gem. 3.4.6 „Prozessbedingungen“ Seite 22
- Prozessdruck gem. 3.4.8 „Prozessdruckgrenze“ Seite 23
- Umgebungstemperatur +10 °C ...+30 °C
- Aufwärmzeit 15 Minuten
- Standardkalibrierung bei 20 %, 50 % und 100 % (je 2 x)
- Hochfrequenzeinfluss gem. Kapitel 9 „Konformitätserklärung“ Seite 119

3.3.2 Durchfluss-Messbereiche TMU

	min. Messbereichsendwert	max. Messbereichsendwert	Nominell ($\Delta p=1\text{bar}$)	Nullpunktstabilität (v. Endwert)
Modell	kg/h [lbs/min]	kg/h [lbs/min]	kg/h [lbs/min]	kg/h [lbs/min]
TMU-x008	60 [2,2]	600 [22,0]	330 [12,1]	0,06 [0,002]
TMU-x010	250 [9,2]	2.500 [91,9]	1.150 [42,3]	0,25 [0,01]
TMU-x012	800 [29,4]	8.000 [293,9]	3.650 [134,1]	0,8 [0,03]
TMU-x015	1.200 [44,1]	12.000 [440,9]	5.250 [192,9]	1,2 [0,04]
TMU-x020	2.500 [91,9]	25.000 [918,6]	14.250 [523,6]	2,5 [0,09]
TMU-x025	3.000 [110,2]	30.000 [1.102,3]	20.000 [734,9]	3 [0,1]
TMU-x040	6.000 [220,5]	60.000 [2.204,6]	55.000 [2.020,9]*	6 [0,2]
TMU-x050	20.000 [734,9]	80.000 [2.939,4]	74.000 [2.719,0]	8 [0,3]
TMU-x080	25.000 [918,6]	120.000 [4.409,2]	118.000 [4.335,7]**	12 [0,4]
TMU-x100	30.000 [1.102,3]	200.000 [7.348,6]	200.000 [7.348,6]***	20 [0,7]
TMU-x150	60.000 [2.204,6]	460.000 [16.901,8]	460.000 [16.901,8]***	46 [1,7]
TMU-x200	150.000 [5.511,5]	700.000 [25.720,2]	700.000 [25.720,2]****	70 [2,6]
TMU-x250	300.000 [11.022,9]	1.500.000 [55.114,6]	1.350.000 [49.603,2]	150 [5,5]
TMU-x300	400.000 [14.697,2]	2.200.000 [80.834,8]	1.900.000 [69.811,9]	220 [8,1]

* ($\Delta p=0,87\text{bar}$)** ($\Delta p=0,95\text{bar}$)*** ($\Delta p=0,93\text{bar}$)**** ($\Delta p=0,66\text{bar}$)

Tabelle 1: Durchfluss-Messbereiche

Referenzbedingung: entsprechend IEC 770:

Temperatur: 20 °Celsius, relative Luftfeuchtigkeit: 65 %, Luftdruck: 101,3 kPa

Messstoff: Wasser

3.3.3 Dichtemessung

Die erreichbare Genauigkeit hängt von der gewählten Kalibrierart ab.


Hinweis:

Ohne Kalibrierung ist keine Dichtemessung möglich und die Leerrohrerkennung steht nicht zur Verfügung.

Dichtegenauigkeit			
Modell	ohne Kalibration	3-Punkt	5-Punkt
TMU-x008	Dichtemessung nicht möglich	5 g/l	2 g/l
TMU-x010		5 g/l	2 g/l
TMU-x012		5 g/l	1 g/l
TMU-x015		5 g/l	1 g/l
TMU-x020		5 g/l	1 g/l
TMU-x025		5 g/l	1 g/l
TMU-x040		5 g/l	1 g/l
TMU-x050		5 g/l	2 g/l
TMU-x080		5 g/l	2 g/l
TMU-x100		5 g/l	2 g/l
TMU-x150		5 g/l	2 g/l
TMU-x200		5 g/l	2 g/l
TMU-x250		5 g/l	2 g/l
TMU-x300		5 g/l	2 g/l

Tabelle 2:Dichtegenauigkeit

3.3.4 Messabweichung

Massedurchfluss	Flüssigkeit
Messabweichung TMU-x008 bis TMU-x050	$\pm 0,1 \%$ vom Messwert $\pm$ Nullpunktstabilität ⁽¹⁾
Messabweichung TMU-x080 bis TMU-x300	$\pm 0,15 \%$ vom Messwert $\pm$ Nullpunktstabilität ⁽¹⁾
Wiederholbarkeit	$\pm 0,05 \%$ vom Messwert (Sensor mit Messwertumformer) $\pm \frac{1}{2}$ Nullpunktstabilität ⁽¹⁾
Massedurchfluss	Gase
Messabweichung TMU-x008 bis TMU-x050	$\pm 0,5 \%$ vom Messwert $\pm$ Nullpunktstabilität ⁽¹⁾
Messabweichung TMU-x080 bis TMU-x300	$\pm 0,5 \%$ vom Messwert $\pm$ Nullpunktstabilität ⁽¹⁾
Wiederholbarkeit	$\pm 0,25 \%$ vom Messwert (Sensor mit Messwertumformer) $\pm \frac{1}{2}$ Nullpunktstabilität ⁽¹⁾
Weitere Messgrößen	
Volumendurchfluss	$\pm 0,2 \%$ vom Messwert + Nullpunktstabilität
Temperatur	$\pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Hysterese	keine Angabe
Einschwingzeit	1 ... 15 Sekunden
Einschaltdrift	15 Minuten
Langzeitdrift	$\pm 0,02 \%$ vom Messbereichsendwert pro Jahr.
Einfluss der Umgebungstemperatur	$\pm 0,005 \%$ pro K
Einfluss der Messstofftemperatur	Kompensiert
Einfluss des Messstoffdruckes	bei Flüssigkeiten vernachlässigbar klein

⁽¹⁾ Siehe Abschnitt 3.3.2, "Durchfluss-Messbereiche TMU" für ausführliche Information an Durchflussbereichen.

Tabelle 3: Messabweichung

3.3.5 Druckverlust TMU

Modell	min. Messbereichs- endwert	max. Messbereichs- endwert	Druckverlust (Wasser (20°C), 1 mPas)				
TMU-x008	60 kg/h	600 kg/h	60 kg/h	150 kg/h	300 kg/h	450 kg/h	600 kg/h
			0,03 bar	0,15 bar	0,55 bar	1,18 bar	2,01 bar
TMU-x010	250 kg/h	2.500 kg/h	250 kg/h	625 kg/h	1.250 kg/h	1.875 kg/h	2.500 kg/h
			0,05 bar	0,28 bar	1,02 bar	2,20 bar	3,78 bar
TMU-x012	800 kg/h	8.000 kg/h	800 kg/h	2.000 kg/h	4.000 kg/h	6.000 kg/h	8.000 kg/h
			0,05 bar	0,29 bar	1,06 bar	2,32 bar	4,02 bar
TMU-x015	1.200 kg/h	12.000 kg/h	1.200 kg/h	3.000 kg/h	6.000 kg/h	9.000 kg/h	12.000 kg/h
			0,05 bar	0,29 bar	1,08 bar	2,38 bar	4,16 bar
TMU-x020	2.500 kg/h	25.000 kg/h	2.500 kg/h	6.250 kg/h	12.500 kg/h	18.750 kg/h	25.000 kg/h
			0,04 bar	0,21 bar	0,84 bar	1,78 bar	3,29 bar
TMU-x025	3.000 kg/h	30.000 kg/h	3.000 kg/h	7.500 kg/h	15.000 kg/h	22.500 kg/h	30.000 kg/h
			0,03 bar	0,16 bar	0,62 bar	1,38 bar	2,43 bar
TMU-x040	6.000 kg/h	60.000 kg/h	6.000 kg/h	15.000 kg/h	30.000 kg/h	45.000 kg/h	60.000 kg/h
			0,01 bar	0,06 bar	0,23 bar	0,50 bar	0,89 bar
TMU-x050	20.000 kg/h	80.000 kg/h	20.000 kg/h	35.000 kg/h	50.000 kg/h	65.000 kg/h	80.000 kg/h
			0,09 bar	0,22 bar	0,49 bar	0,73 bar	1,09 bar
TMU-x080	25.000 kg/h	120.000 kg/h	25.000 kg/h	48.750 kg/h	72.500 kg/h	96.250 kg/h	120.000 kg/h
			0,05 bar	0,17 bar	0,36 bar	0,62 bar	0,95 bar
TMU-x100	30.000 kg/h	200.000 kg/h	30.000 kg/h	72.500 kg/h	115.000 kg/h	157.500 kg/h	200.000 kg/h
			0,02 bar	0,13 bar	0,31 bar	0,58 bar	0,93 bar
TMU-x150	60.000 kg/h	460.000 kg/h	60.000 kg/h	160.000 kg/h	260.000 kg/h	360.000 kg/h	460.000 kg/h
			0,02 bar	0,12 bar	0,30 bar	0,58 bar	0,93 bar
TMU-x200	150.000 kg/h	700.000 kg/h	150.000 kg/h	287.500 kg/h	425.000 kg/h	562.500 kg/h	700.000 kg/h
			0,03 bar	0,11 bar	0,25 bar	0,43 bar	0,66 bar
TMU-x250	300.000 kg/h	1.500.000 kg/h	300.000 kg/h	600.000 kg/h	900.000 kg/h	1.200.000 kg/h	1.500.000 kg/h
			0,05 bar	0,21 bar	0,47 bar	0,87 bar	1,30 bar
TMU-x300	400.000 kg/h	2.200.000 kg/h	400.000 kg/h	850.000 kg/h	1.300.000 kg/h	1.750.000 kg/h	2.200.000 kg/h
			0,05 bar	0,20 bar	0,47 bar	0,85 bar	1,34 bar

Modell	min. Messbereichs- endwert	max. Messbereichs- endwert	Druckverlust (Wasser (20°C), 1 mPas)				
TMU-x008	2,2 lbs/min	22,0 lbs/min	2,2 lbs/min	5,5 lbs/min	11,0 lbs/min	16,5 lbs/min	22,0 lbs/min
			0,03 bar	0,15 bar	0,55 bar	1,18 bar	2,01 bar
TMU-x010	9,2 lbs/min	91,9 lbs/min	9,2 lbs/min	23,0 lbs/min	45,9 lbs/min	68,9 lbs/min	91,9 lbs/min
			0,05 bar	0,28 bar	1,02 bar	2,20 bar	3,78 bar
TMU-x012	29,4 lbs/min	293,9 lbs/min	29,4 lbs/min	73,5 lbs/min	147,0 lbs/min	220,5 lbs/min	293,9 lbs/min
			0,05 bar	0,29 bar	1,06 bar	2,32 bar	4,02 bar
TMU-x015	44,1 lbs/min	440,9 lbs/min	44,1 lbs/min	110,2 lbs/min	220,5 lbs/min	330,7 lbs/min	440,9 lbs/min
			0,05 bar	0,29 bar	1,08 bar	2,38 bar	4,16 bar
TMU-x020	91,9 lbs/min	918,6 lbs/min	91,9 lbs/min	229,6 lbs/min	459,3 lbs/min	688,9 lbs/min	918,6 lbs/min
			0,04 bar	0,21 bar	0,84 bar	1,78 bar	3,29 bar
TMU-x025	110,2 lbs/min	1.102 lbs/min	110,2 lbs/min	275,6 lbs/min	551,1 lbs/min	826,7 lbs/min	1.102,3 lbs/min
			0,03 bar	0,16 bar	0,62 bar	1,38 bar	2,43 bar
TMU-x040	220,5 lbs/min	2.205 lbs/min	220,5 lbs/min	551 lbs/min	1.102 lbs/min	1.653 lbs/min	2.205 lbs/min
			0,01 bar	0,06 bar	0,23 bar	0,50 bar	0,89 bar
TMU-x050	734,9 lbs/min	2.939 lbs/min	735 lbs/min	1.286 lbs/min	1.837 lbs/min	2.388 lbs/min	2.939 lbs/min
			0,09 bar	0,22 bar	0,49 bar	0,73 bar	1,09 bar
TMU-x080	918,6 lbs/min	4.409 lbs/min	919 lbs/min	1.791 lbs/min	2.664 lbs/min	3.537 lbs/min	4.409 lbs/min
			0,05 bar	0,17 bar	0,36 bar	0,62 bar	0,95 bar
TMU-x100	1.102,3 lbs/min	7.349 lbs/min	1.102 lbs/min	2.664 lbs/min	4.225 lbs/min	5.787 lbs/min	7.349 lbs/min
			0,02 bar	0,13 bar	0,31 bar	0,58 bar	0,93 bar
TMU-x150	2.204,6 lbs/min	16.902 lbs/min	2.205 lbs/min	5.879 lbs/min	9.553 lbs/min	13.228 lbs/min	16.902 lbs/min
			0,02 bar	0,12 bar	0,30 bar	0,58 bar	0,93 bar
TMU-x200	5.511,5 lbs/min	25.720 lbs/min	5.511 lbs/min	10.564 lbs/min	15.616 lbs/min	20.668 lbs/min	25.720 lbs/min
			0,03 bar	0,11 bar	0,25 bar	0,43 bar	0,66 bar
TMU-x250	11.022,9 lbs/min	55.115 lbs/min	11.023 lbs/min	22.046 lbs/min	33.069 lbs/min	44.092 lbs/min	55.115 lbs/min
			0,05 bar	0,21 bar	0,47 bar	0,87 bar	1,30 bar
TMU-x300	14.697,2 lbs/min	80.835 lbs/min	14.697 lbs/min	31.232 lbs/min	47.766 lbs/min	64.300 lbs/min	80.835 lbs/min
			0,05 bar	0,20 bar	0,47 bar	0,85 bar	1,34 bar

Tabelle 4: Druckverlust

3.3.6 Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur

- 40 °Celsius bis + 60 °Celsius, als Sonderausführung bis +80 °C.

Unter -20 °C oder oberhalb +70 °C sind für diese Temperaturen geeignete Sonderkabel und Kabelverschraubungen notwendig.

Lagerungstemperatur

- 25 °Celsius bis + 60 °Celsius, -40 °C als Sonderausführung.

Klimaklasse

Gemäß IEC 654-1. Nicht wettergeschützte Einsatzorte Klasse D mit direkter Freiluft-Klimawirkung.

Schutzart


Sensor: IP 67 (NEMA 6), **Umformer:** IP68 / 1 m für 24 Stunden (NEMA 6P) gemäß DIN EN 60529 bei geprüften und fest angezogenen Kabelverschraubungen.

3.4 Einsatzbedingungen

3.4.1 Einbaubedingungen

Der Sensor ist nach Möglichkeit vor Turbulenz erzeugenden Armaturen, wie Ventilen, Krümmern, T-Stücken oder ähnlichem zu montieren. Der Einbau des Sensors muss entsprechend den folgenden Hinweisen erfolgen.


Zeichnung „Einbau der Messeinrichtung“

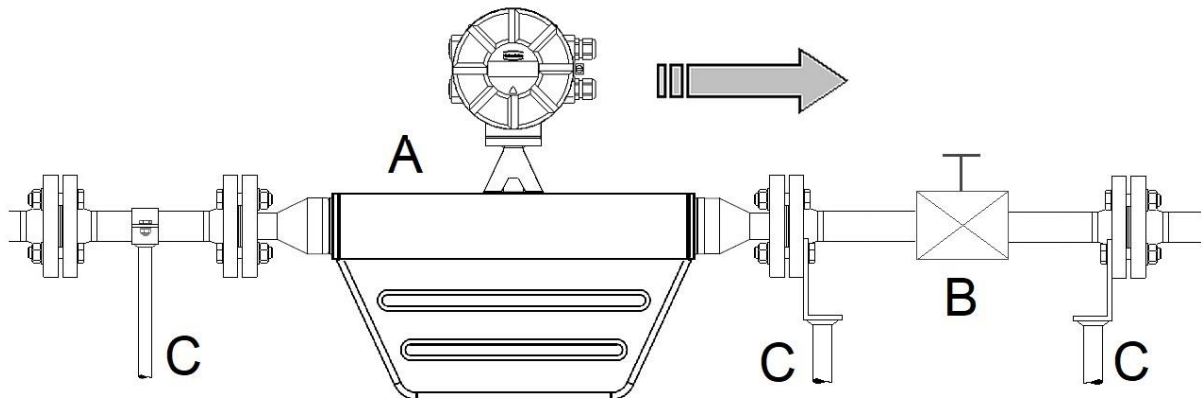


Einbau der Messeinrichtung, A = Sensor, B = Ventil, C = Rohrschellen und stabile Abstützungen.




Der Sensor darf nicht zum Abstützen von Rohrleitungen verwendet werden!

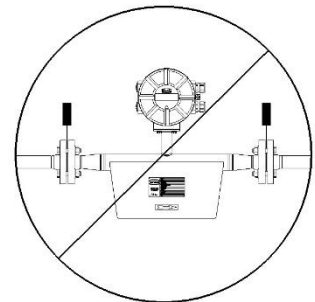

Der Sensor darf nicht in frei hängende Rohrleitungen eingebaut werden.

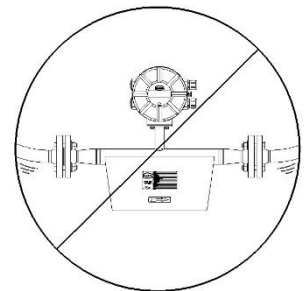


Rohrleitungen dürfen nicht mit dem Sensor gezogen oder ausgerichtet werden.

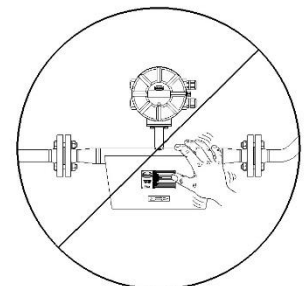


3.4.2 Einbaulage

Abhängig vom Messmedium, kann der TMU in verschiedenen Einbaulagen installiert und betrieben werden ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen. Die folgenden Darstellungen zeigen die häufigsten Einbaulagen und geben Tipps, wie der Bediener installationsbedingte Einflüsse auf die Messung verhindern kann.


Standardeinbaulage

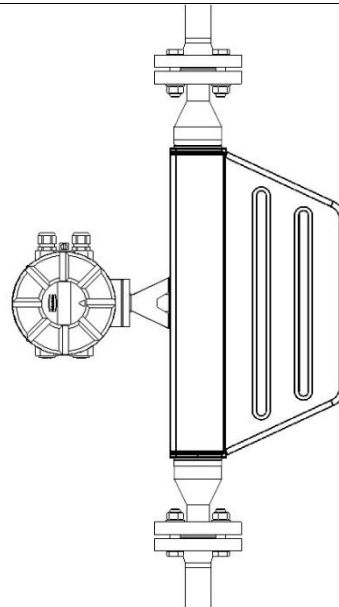


Einbaulage A

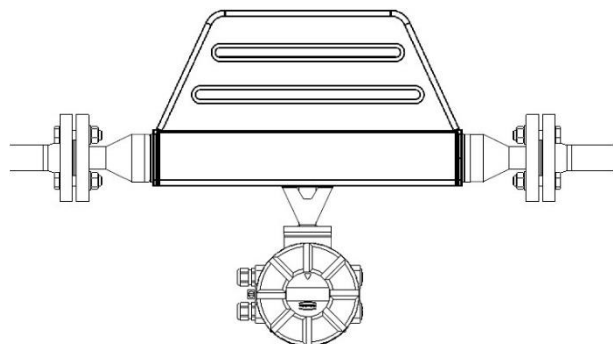

Einbaulage B

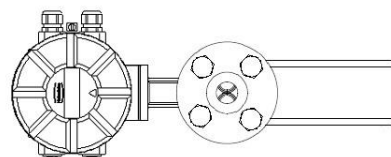

Einbaulage C

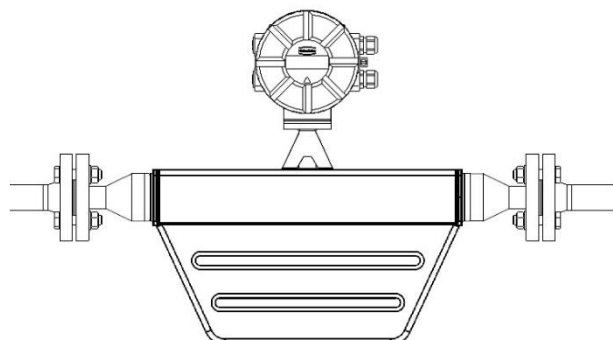

Art des Mediums	Einbaulage	Bewertung
Flüssigkeiten, rein	Standardeinbaulage	Selbstentleerende Messrohre
	Alternative A oder B	Akzeptabel
	Alternative C	Verbleib von Flüssigkeit in der Rohrleitung
Flüssigkeiten, mit homogenen Gaseinschlüssen	Standardeinbaulage	Selbstentleerende Messrohre, keine Gasblasenansammlung im Messgerät
	Alternative A	Wegen Gasblasenansammlung im Messgerät nicht zu empfehlen
	Alternative B	Gasblasenansammlung bei geringer Strömungsgeschwindigkeit möglich
	Alternative C	Keine Gasblasenansammlung im Messgerät, Verbleib eines Flüssigkeitsrestes nach Entleerung möglich
Flüssigkeiten, mit ablagerungsfähigen Bestandteilen	Standardeinbaulage	Selbstentleerende Messrohre, keine Ansammlung von ablagerungsfähigen Bestandteilen
	Alternative A	Akzeptabel
	Alternative B	Bei geringer Strömungsgeschwindigkeit können sich Bestandteile ablagern
	Alternative C	Wegen Ansammlung ablagerungsfähiger Bestandteile im Messgerät nicht zu empfehlen
Flüssigkeiten, mit Gaseinschluss und ablagerungsfähigen Bestandteilen	Standardeinbaulage	Selbstentleerende Messrohre, keine Ansammlung von Gasen oder ablagerungsfähigen Bestandteilen
	Alternative A	Wegen Gasblasenansammlung im Messgerät nicht zu empfehlen
	Alternative B	Bei geringer Strömungsgeschwindigkeit können sich Gasblasen und ablagerungsfähige Bestandteile ablagern
	Alternative C	Wegen Ansammlung ablagerungsfähiger Bestandteile im Messgerät nicht zu empfehlen
Gase, ohne Kondensatbildung	Standardeinbaulage, Alternative A, B oder C	Einbaulagen sind als gleichwertig einzustufen
Gase, Kondensatbildung möglich, Dampf	Standardeinbaulage	Durchflussrichtung von oben nach unten, da so Kondensat gut abfließen kann
	Alternative A	Akzeptabel
	Alternative B	Kondensatansammlung im Gerät möglich
	Alternative C	Wegen Kondensatansammlung im Messgerät nicht zu empfehlen

Schlämme	Standardeinbaulage	Optimale Einbaulage
	Alternative A	Ansammlung von Bestandteilen mit höherer Dichte im Messgerät möglich
	Alternative B	Ansammlung vorhandener Gasblasen möglich
	Alternative C	Ansammlung vorhandener Gasblasen oder von Bestandteilen mit höherer Dichte im Messgerät möglich

Tabelle 5: Auswirkung der Sensor Einbaulage

**Caution:**

Bei waagerechter Einbaulage (B) ist darauf zu achten, dass sich auf der Oberfläche des Sensors keine Feuchtigkeit (z. B. Regenwasser) ansammelt.

3.4.3 Druckstöße

In einer Rohrleitung können bei plötzlicher Verzögerung der Strömung, zum Beispiel durch schnelles Schließen eines Ventils, Druckstöße auftreten. Diese Druckänderung kann dazu führen, dass hinter einem schnell schließenden Ventil ein Unterdruck entsteht und das Fluid ausgast. Ist das Ventil direkt an der Einlassseite des Massemessers montiert, kann sich eine Gasblase in den Messschleifen bilden, die eine Störung des Messsignals bewirkt, wodurch sich der Nullpunkt des Ausgangssignals verschiebt. Im Extremfall können durch den Druckstoß mechanische Beschädigungen an den Sensoren und Messschleifen auftreten.

Schnellschlussventile sollen nach Möglichkeit immer auslaufseitig zum Sensor montiert werden. Ist eine auslaufseitige Montage nicht möglich, muss das Ventil wenigstens 10 x DN vom Sensor entfernt montiert werden. Eine Reduzierung der Verschlussgeschwindigkeit des Ventils ist eine zusätzliche Maßnahme.

3.4.4 Einsatz mit gefährlichen Fluiden

Der Massedurchflussmesser TMU sollte in der Standardausführung aufgrund der ausgeführten Abdichtungsart der Durchführung nicht für gefährliche Fluide eingesetzt werden. Für gefährliche Fluide sind alle als Sicherheitsarmatur ausgeführten Sensoren geeignet.

Bei solchen Sensoren verhindert eine druckdichte Durchführung zwischen Sensor und Messwertumformer im Schadensfall, dass das Fluid aus dem Sensor entweichen kann.

Bei der geschweißten Ausführung können die Schweißnähte durch Farbeindringtest oder durch Röntgen (nur 1. Naht!) überprüft werden.

Optional kann eine Drucküberwachung des Innenraumes zur Detektion des Schadenfalls eingesetzt werden.

3.4.5 Schwingfestigkeit

Die Sensoren sind unempfindlich gegenüber mechanischen Schwingungen. Die Schwingfestigkeit wurde nach DIN IEC 68-2-6 bis 1g, 10 - 150Hz nachgewiesen.

Sind die vorhandenen Rohrleitungsschwingungen größer als 1 g im Bereich von 5 - 2000 Hz, muss eine zusätzliche Halterung entsprechend den Zeichnungen vorgesehen werden. Durch diese Halterung wird eine Beeinflussung der Messergebnisse und des mechanischen Aufbaus durch Rohrleitungsschwingungen verhindert. Der Einbau kann analog dieser Zeichnungen für alle Nennweiten erfolgen.

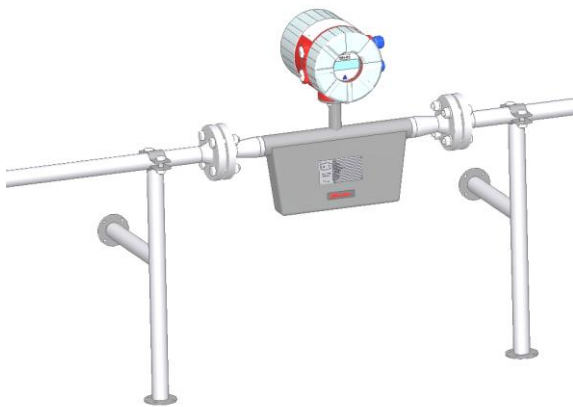


Abb. 1: Abstützung auf Wandstützen



Abb. 2: Abstützung mit Fußstützen

3.4.6 Prozessbedingungen

Prozesstemperatur

-40 °C ... 220 °C (Kurzfristig +260 °C), es gilt der Typenschildaufdruck

Aggregatzustand

flüssig (Dichte maximal 2kg/l)

gasförmig (Dichte minimal 0,002 kg/l im Betriebszustand)

Viskosität

0,3 bis 50.000 mPas

3.4.7 Gasanteil

Bei der Verwendung von Massemessern im eichpflichtigen Betrieb ist kein Gasanteil zulässig. Im nicht eichpflichtigen Verkehr führt ein Gasanteil in der Flüssigkeit zu einem höheren Messfehler. Voraussetzung, dass die Messung mit einem Gasanteil überhaupt funktioniert, ist die homogene Verteilung kleinster Gasbläschen in der Flüssigkeit.

Größere Gasblasen bewirken sofortige gravierende Messfehler und können auch den Nullpunkt verschieben. Die Größe des auftretenden Messfehlers ist also von den konkreten Prozessbedingungen abhängig. Als grobe Faustformel gilt: 1 % Gasanteil vergrößert den angegebenen Messfehler um 1 %. Der Gasanteil darf 5 % nicht überschreiten.

3.4.8 Prozessdruckgrenze

entsprechend der Druckstufe PN16, PN40, usw.

3.4.9 Ausgangsseitiger Druck

Der Stromabwärtsdruck muss größer sein als der Dampfdruck P_s des gemessenen Mediums.

3.4.10 Anschluss an Messumformer

3.4.10.1 Direkter Aufbau

Bei dem direkt auf dem Sensor aufgebauten Messumformer ist keine Leitungsverbindung zwischen Sensor und Umformer zu installieren. Der Hersteller hat alle notwendigen Leitungsverbindungen integriert.

3.4.10.2 Getrennter Aufbau

Bei getrennter Installation sind die geltenden Installationsvorschriften und nationalen Normen zwingend zu berücksichtigen.

Die größte zulässige Leitungslänge beträgt 200 m. Details zum Anschluss und zur Kabelspezifikation finden sich unter Kapitel 5.1.3 auf Seite 46.

3.5 Konstruktiver Aufbau

3.5.1 Maße und Gewichte

Einbaulängen:

A												
Modell	Prozess- anschluss s	mm [inch]	Prozess- anschluss s	mm [inch]	Prozess- anschluss	mm [inch]	Prozess- anschluss	mm [inch]	Prozess- anschluss	mm [inch]	Prozess- anschluss	mm [inch]
TMU-x008	SW10	- -	SW12	- -	DN10	300 [11,8]	½" NPT (f)	320 [12,6]	½" NPT (f)	320 [12,6]	½" 150lb ½" 600lb	300 [11,8] 330 [13,0]
TMU-x010	SW12	- -	DN10	390 [15,4]	DN15 DN25	410 [16,1] 410 [16,1]	½" NPT (f)	380 [15,0]	½" 150lb ½" 600lb	380 [15,0] 390 [15,4]	¾" 150lb ¾" 600lb	380 [15,0] 390 [15,4]
TMU-x012	-	- -	DN15	490 [19,3]	DN25	500 [19,7]	½" NPT (f)	460 [18,1]	¾" 150lb ¾" 300lb	480 [18,9] 490 [19,3]	1" 150lb 1" 300lb	490 [19,3] 500 [19,7]
TMU-x015	-	- -	DN15	500 [19,7]	DN25	500 [19,7]	½" NPT (f)	460 [18,1]	½" 150lb ½" 600lb	460 [18,1] 460 [18,1]	¾" 150lb ¾" 600lb	480 [18,9] 500 [19,7]
TMU-x020	-	- -	DN25	- -	DN40 DN50	- - - -	¾" 150lb ¾" 600lb	- - - -	1" 150lb 1" 600lb	- - 675 [26,6]	1½" 150lb 1½" 600lb	- - - -
TMU-x025	-	- -	DN25	600 [23,6]	DN40 DN50	600 [23,6] 600 [23,6]	¾" 150lb ¾" 600lb	600 [23,6] 600 [23,6]	1" 150lb 1" 600lb	650 [25,6] 675 [26,6]	1½" 150lb 1½" 600lb	650 [25,6] 675 [26,6]
TMU-x040	DN40	800 [31,5]	DN50	800 [31,5]	DN80 DN100	850 [33,5] 850 [33,5]	1½" 150lb 1½" 600lb	900 [35,4] 900 [35,4]	2" 150lb 2" 600lb	900 [35,4] 900 [35,4]	3" 150lb	900 [35,4]
TMU-x050	DN40 DN50	800 [31,5] 800 [31,5]	DN80 DN100	850 [33,5] 850 [33,5]	1½" 150lb 1½" 600lb	900 [35,4] 900 [35,4]	2" 150lb 2" 300lb	900 [35,4] 900 [35,4]	3" 150lb 3" 600lb	900 [35,4] 900 [35,4]	4" 150lb 4" 300lb	900 [35,4] 900 [35,4]
TMU-x080	DN50	1176 [46,3]	DN80	1196 [47,1]	DN100	1184 [46,6]	2" 150lb 2" 600lb	1207 [47,5] 1226 [48,3]	3" 150lb 3" 600lb	1218 [48,0] 1243 [48,9]	4" 150lb 4" 300lb	1230 [48,4] 1250 [49,2]
TMU-x100	DN80	1370 [53,9]	DN100	1358 [53,5]	DN150	1090 [42,9]	3" 150lb 3" 600lb	1388 [54,6] 1413 [55,6]	4" 150lb 4" 300lb	1400 [55,1] 1420 [55,9]	6" 150lb 6" 300lb	1154 [45,4] 1173 [46,2]
TMU-x150	DN100	1726 [68,0]	DN150	1732 [68,2]	DN200	1448 [57,0]	4" 150lb 4" 300lb	1770 [69,7] 1790 [70,5]	6" 150lb 6" 300lb	1796 [70,7] 1815 [71,5]	8" 150lb 8" 300lb	1525 [60,0] 1545 [60,8]
TMU-x200	DN150	2184 [86,0]	DN200	2198 [86,5]	DN300	1864 [73,4]	6" 150lb 6" 300lb	2250 [88,6] 2270 [89,4]	8" 150lb 8" 300lb	2270 [89,4] 2287 [90,0]	10" 150lb 10" 300lb	1925 [75,8] 1957 [77,0]
TMU-x250	DN200	2268 [89,3]	DN250	2284 [89,9]	DN300	1900 [74,8]	8" 150lb 8" 300lb	2348 [92,4] 2363 [93,0]	10" 150lb 10" 300lb	2348 [92,4] 2375 [93,5]	12" 150lb 12" 300lb	1945 [76,6] 1977 [77,8]
TMU-x300	DN250	2913 [114,7]	DN300	2925 [115,2]	DN350	2933 [115,5]	10" 150lb 10" 300lb	2976 [117,2] 3008 [118,4]	12" 150lb 12" 300lb	2995 [117,9] 3030 [119,3]	14" 150lb 14" 300lb	3020 [118,9] 3050 [120,1]

Andere Flanschgrößen auf Anfrage

Tabelle 6: Einbaulängen

Meter Abmessungen:

B						C	G
Aufgebauter Messwertumformer			Getrennter Messwertumformer				
-40°C - 100°C (-40°F to 212°F)			-40°C - 150°C (-40°F to 302°F)				
			-40°C - 100°C (-40°F to 212°F)				
			-40°C - 180°C (-40°F to 356°F)				
			-40°C - 260°C (-40°F to 500°F)				
Modell	mm [inch]	mm [inch]	mm [inch]	mm [inch]	mm [inch]	mm [inch]	mm [inch]
TMU-x008	333 [13,1]	435 [17,1]	223 [8,8]	325 [12,8]	425 [16,7]	82 [3,2]	35 [1,4]
TMU-x010	343 [13,5]	445 [17,5]	243 [9,6]	345 [13,6]	445 [17,5]	100 [3,9]	40 [1,6]
TMU-x012	413 [16,3]	515 [20,3]	313 [12,3]	415 [16,3]	515 [20,3]	160 [6,3]	60 [2,4]
TMU-x015	413 [16,3]	515 [20,3]	313 [12,3]	415 [16,3]	515 [20,3]	160 [6,3]	60 [2,4]
TMU-x020	474 [18,7]	576 [22,7]	374 [14,7]	476 [18,7]	576 [22,7]	211 [8,3]	80 [3,1]
TMU-x025	474 [18,7]	576 [22,7]	374 [14,7]	476 [18,7]	576 [22,7]	211 [8,3]	80 [3,1]
TMU-x040	633 [24,9]	735 [28,9]	533 [21,0]	635 [25,0]	735 [28,9]	312 [12,3]	136 [5,4]
TMU-x050	633 [24,9]	735 [28,9]	533 [21,0]	635 [25,0]	735 [28,9]	312 [12,3]	230 [9,1]
TMU-x080	1210 [47,6]	1312 [51,7]	1110 [43,7]	1212 [47,7]	1312 [51,7]	800 [31,5]	250 [9,8]
TMU-x100	1230 [48,4]	1332 [52,4]	1130 [44,5]	1232 [48,5]	1332 [52,4]	815 [32,1]	270 [10,6]
TMU-x150	1560 [61,4]	1662 [65,4]	1460 [57,5]	1562 [61,5]	1662 [65,4]	1070 [42,1]	380 [15,0]
TMU-x200	1720 [67,7]	1822 [71,7]	1620 [63,8]	1722 [67,8]	1822 [71,7]	1210 [47,6]	400 [15,7]
TMU-x250	1860 [73,2]	1962 [77,2]	1760 [69,3]	1862 [73,3]	1962 [77,2]	1300 [51,2]	550 [21,7]
TMU-x300	1865 [73,4]	1967 [77,4]	1765 [69,5]	1867 [73,5]	1967 [77,4]	1400 [55,1]	510 [20,1]

Tabelle 7: Abmessungen

Weitere Sensorabmessungen finden Sie in den Maßzeichnungen in den folgenden Abschnitten.

Maße beheizte Ausführung:

	K	L	M
Modell	mm [inch]	mm [inch]	mm [inch]
TMU-x008	80 [3,1]	48 [1,9]	62,5 [2,5]
TMU-x010	120 [4,7]	58,6 [2,3]	65 [2,6]
TMU-x012	160 [6,3]	95,8 [3,8]	75 [3,0]
TMU-x015	160 [6,3]	95,8 [3,8]	75 [3,0]
TMU-x020	210 [8,3]	124,3 [4,9]	85 [3,3]
TMU-x025	210 [8,3]	124,3 [4,9]	85 [3,3]
TMU-x040	300 [11,8]	181,8 [7,2]	113 [4,4]
TMU-x050	300 [11,8]	181,8 [7,2]	113 [4,4]
TMU-x080	800 [31,5]	875 [34,4]	250 [9,8]
TMU-x100	600 [23,6]	785 [30,9]	270 [10,6]
TMU-x150	1080 [42,5]	1190 [46,9]	325 [12,8]
TMU-x200	1200 [47,2]	1330 [52,4]	335 [13,2]

Tabelle 8: Abmessungen beheizte Sensoren

Gewichte:

Modell	Sensor kg [lbs]	Umformer	
		UMC4 kg [lbs]	UMC4-RM kg [lbs]
TMU-x008	ca. 2,8 [6,2]		
TMU-x010	ca. 3,6 [7,9]		
TMU-x012	ca. 5,4 [11,9]		
TMU-x015	ca. 5,5 [12,1]		
TMU-x020	ca. 12,7 [28,0]		
TMU-x025	ca. 13,0 [28,7]		
TMU-x040	ca. 46,0 [101,4]	4,5 [9,9]	1,1 [2,4]
TMU-x050	ca. 48,0 [105,8]		
TMU-080	200 [440,9]		
TMU-100	250 [551,2]		
TMU-150	470 [1036,2]		
TMU-200	750 [1653,5]		
TMU-250	850 [1873,9]		
TMU-300	900 [1984,1]		

Tabelle 9: Sensor Gewichte


Die in Tabelle 9 angegebenen Gewichte berücksichtigen nur das Sensor Gewicht ohne Flanschanschlüsse und Zusatzkomponenten.

Das Gesamtgewicht kann erst nach der endgültigen Sensor Konfiguration angegeben werden.

3.5.2 Maßzeichnungen für die Typen TMU 008 bis TMU 050

Maßzeichnungen Standardausführung


Umformer direkt aufgebaut, geeignet für Prozesstemperaturen bis 100 °C:

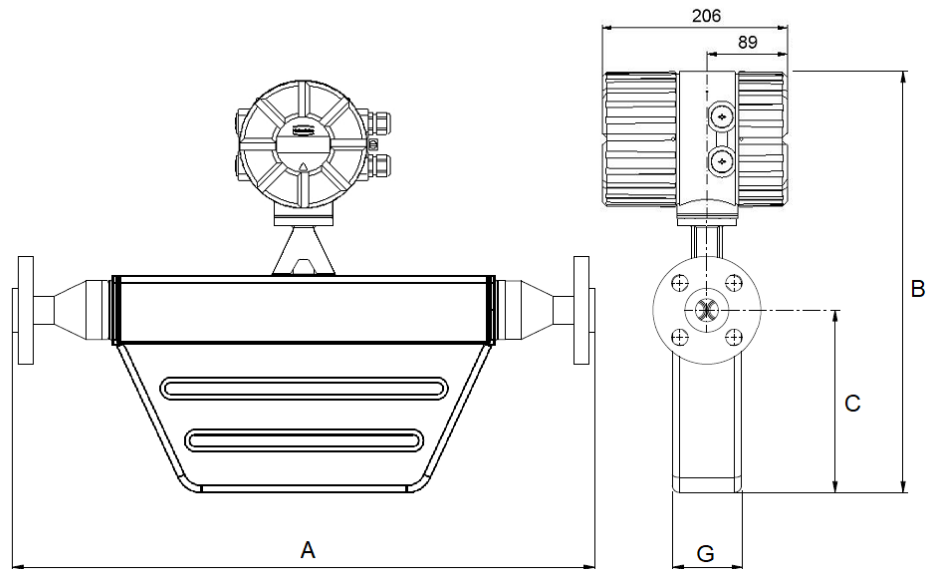

Alle Maße und Gewichtsangaben sind in 3.5.1 Maße und Gewichte auf Seite 24 aufgelistet.

Maßzeichnung kompakte Ausführung bis 150 °C


Umformer direkt aufgebaut, mit Adapter, geeignet für Prozesstemperaturen bis 150 °C:

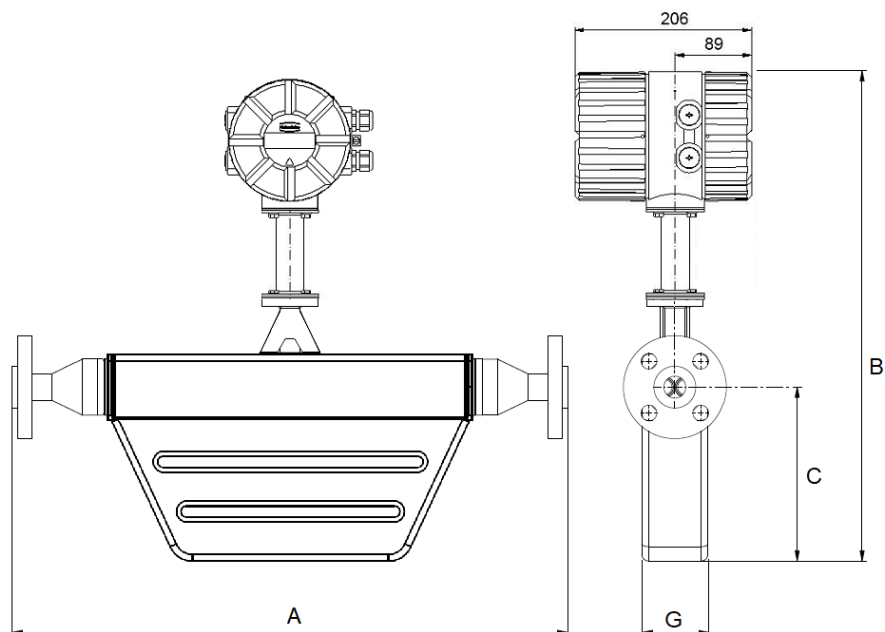

Alle Maße und Gewichtsangaben sind in 3.5.1 Maße und Gewichte auf Seite 24 aufgelistet.

Maßzeichnung getrennte Ausführung


Umformer getrennt aufgebaut, mit Anschlussdose, geeignet für Prozesstemperaturen bis 100 °C:

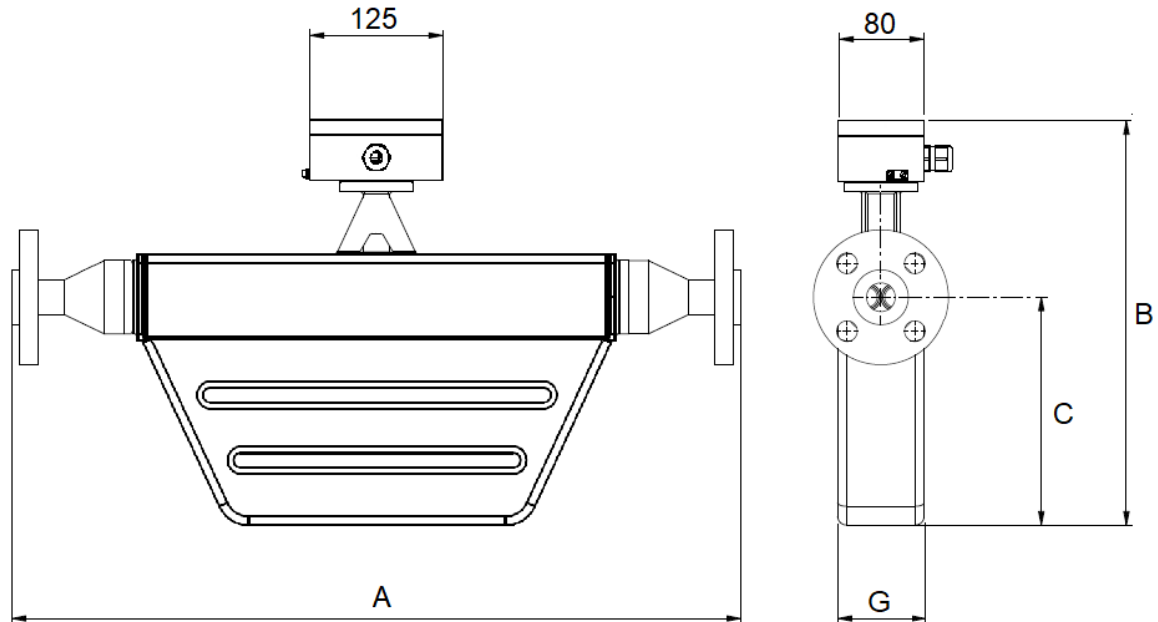

Alle Maße und Gewichtsangaben sind in 3.5.1 Maße und Gewichte auf Seite 24 aufgelistet.

Maßzeichnung getrennte Ausführung bis 180 °C


Umformer getrennt aufgebaut, mit Anschlussdose, geeignet für Prozesstemperaturen bis 180 °C:

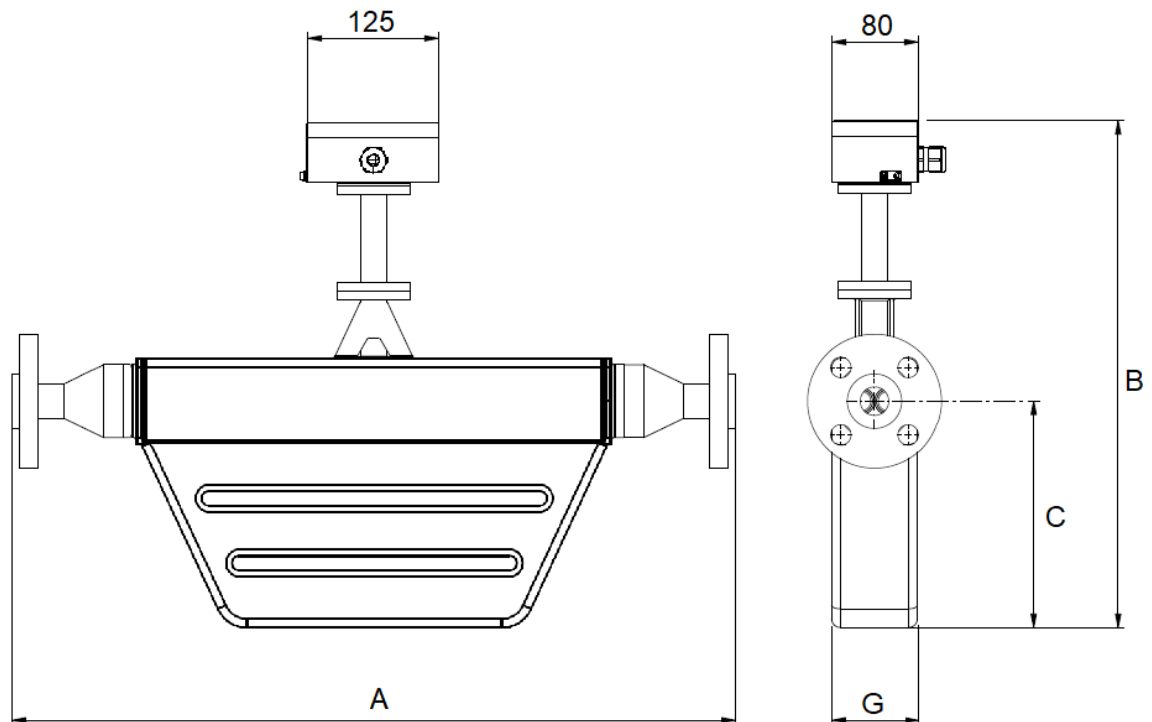

Alle Maße und Gewichtsangaben sind in 3.5.1 Maße und Gewichte auf Seite 24 aufgelistet.

Maßzeichnung getrennte Ausführung bis 260 °C

Umformer getrennt aufgebaut, mit Anschlussdose, geeignet für Prozesstemperaturen bis 260 °C:

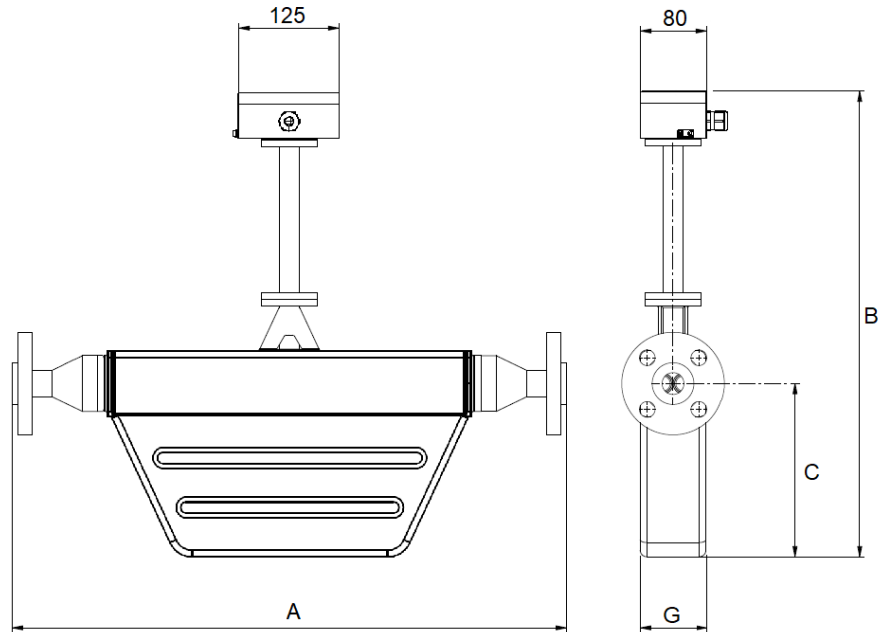


Alle Maße und Gewichtsangaben sind in 3.5.1 Maße und Gewichte auf Seite 24 aufgelistet.

3.5.3 Maßzeichnungen für die Typen TMU 080 bis TMU 300

Maßzeichnung Standardausführung


Umformer direkt aufgebaut, geeignet für Prozesstemperaturen bis 100 °C:

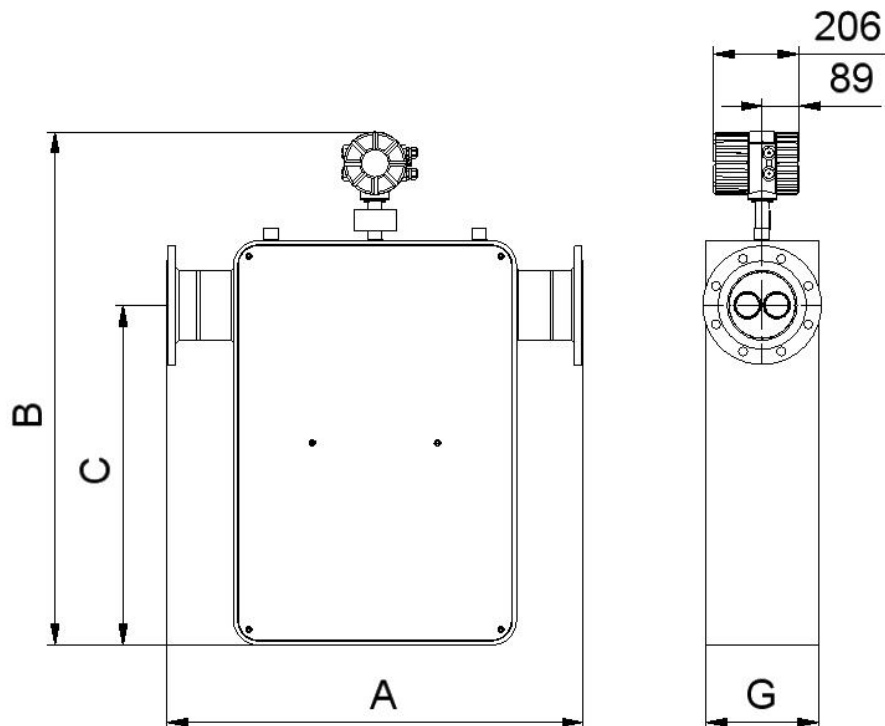

Alle Maße und Gewichtsangaben sind in 3.5.1 Maße und Gewichte auf Seite 24 aufgelistet.

Maßzeichnung kompakte Ausführung bis 180 °C


Umformer direkt aufgebaut, mit Adapter, geeignet für Prozesstemperaturen bis 180 °C:

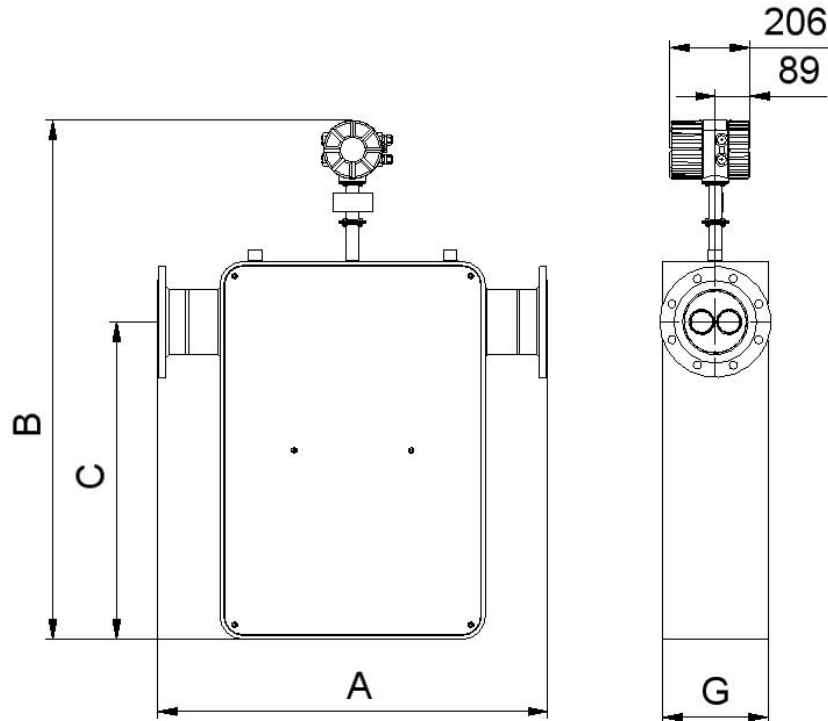

Alle Maße und Gewichtsangaben sind in 3.5.1 Maße und Gewichte auf Seite 24 aufgelistet.

Maßzeichnung getrennte Ausführung


Umformer getrennt aufgebaut, mit Anschlussdose, geeignet für Prozesstemperaturen bis 100 °C:

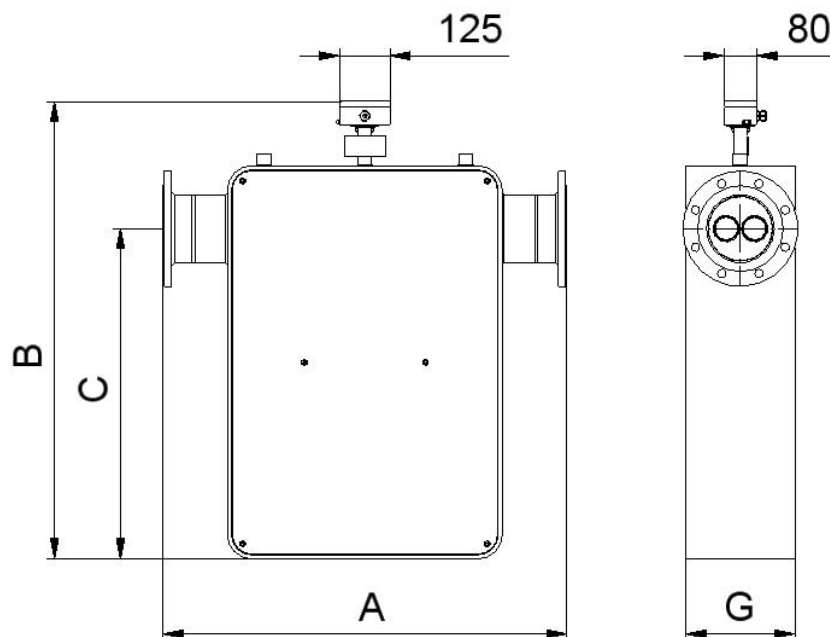

Alle Maße und Gewichtsangaben sind in 3.5.1 Maße und Gewichte auf Seite 24 aufgelistet.

Maßzeichnung getrennte Ausführung bis 180 °C


Umformer getrennt aufgebaut, mit Anschlussdose, geeignet für Prozesstemperaturen bis 180 °C:

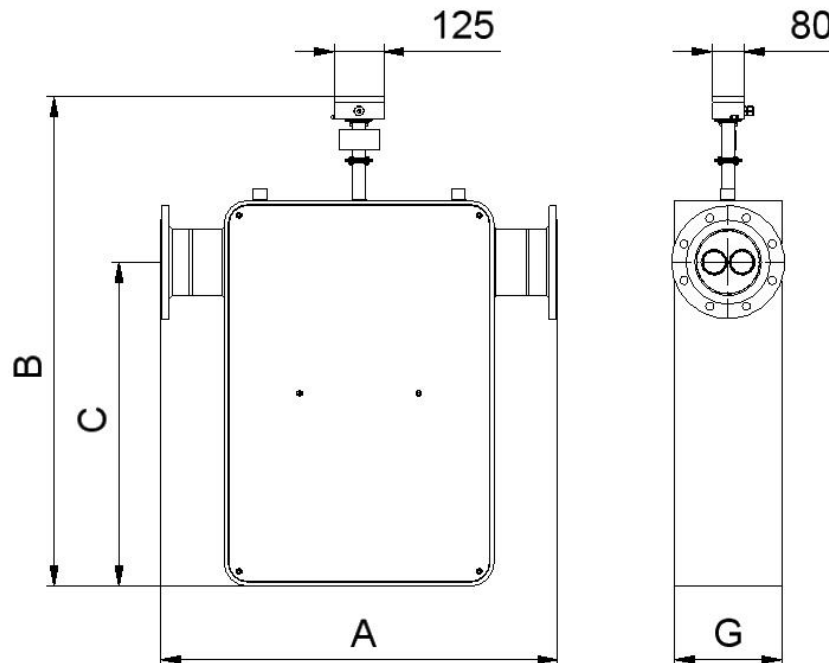

Alle Maße und Gewichtsangaben sind in 3.5.1 Maße und Gewichte auf Seite 24 aufgelistet.

Maßzeichnung getrennte Ausführung bis 260 °C

Umformer getrennt aufgebaut, mit Anschlussdose, geeignet für Prozesstemperaturen bis 260 °C:

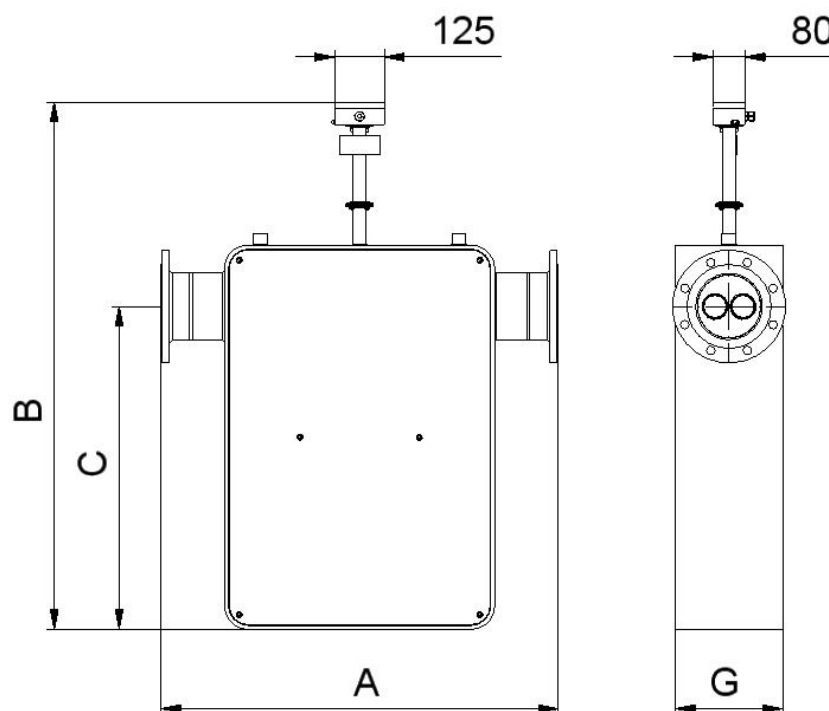


Alle Maße und Gewichtsangaben sind in 3.5.1 Maße und Gewichte auf Seite 24 aufgelistet.

3.5.4 Maßzeichnungen mit Heizung

Typen TMU 008 bis TMU 050


Zusätzliche Maße bei angebauter Heizung:

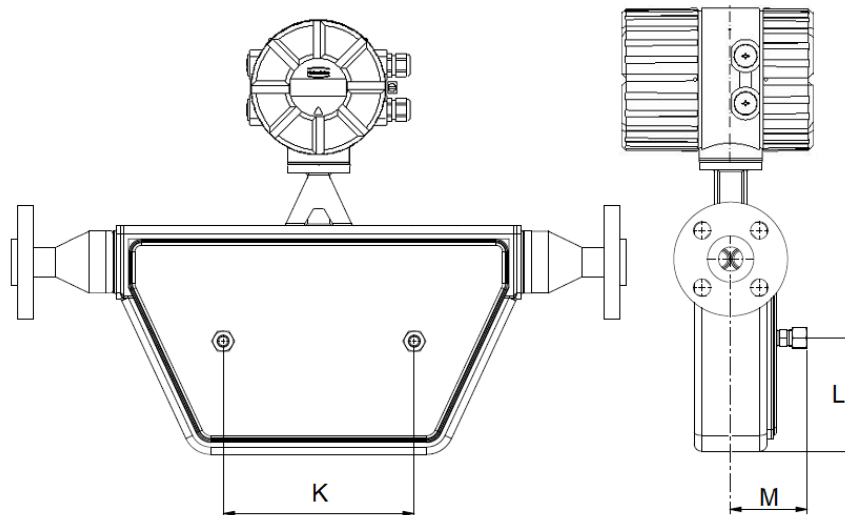

Alle Maße und Gewichtsangaben sind in 3.5.1 Maße und Gewichte auf Seite 24 aufgelistet.

Typen TMU 080 bis TMU 200

Zusätzliche Maßen beim angebauten Heizung:

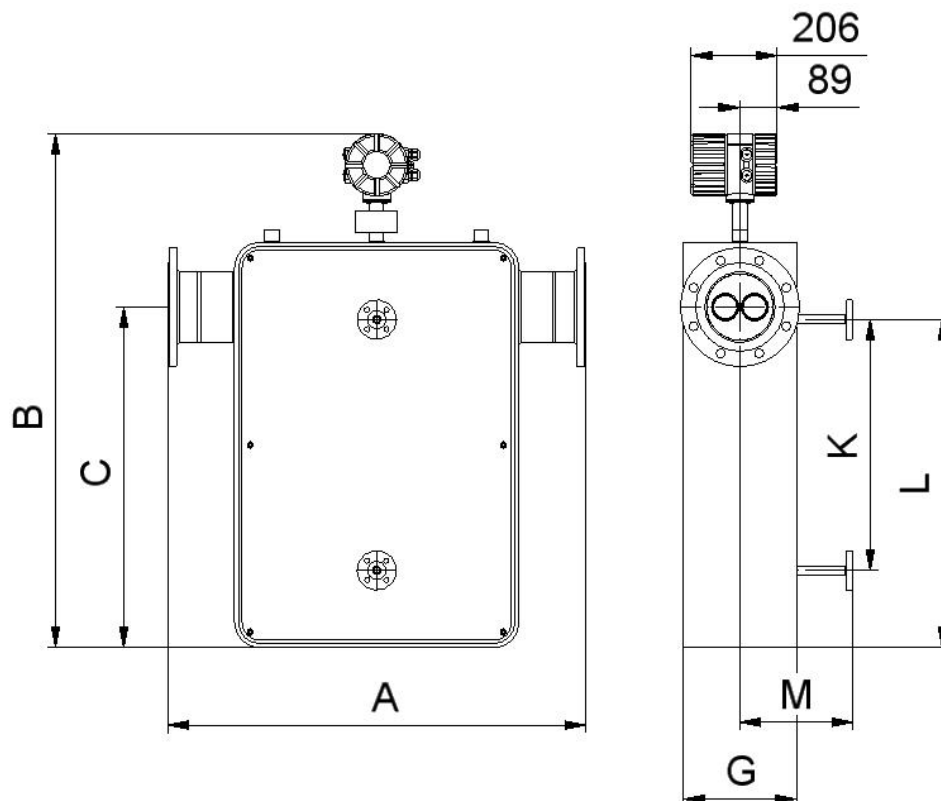

Alle Maße und Gewichtsangaben sind in 3.5.1 Maße und Gewichte auf Seite 24 aufgelistet.

3.5.5 Werkstoff

Aufnehmergehäuse:	1.4301 (304L)
Messschleifen:	1.4404 (316Ti), Hastelloy oder Tantal
Strömungsteiler:	1.4571 (316Ti) oder Hastelloy
Flanschanschlüsse:	1.4571 (316Ti) oder Hastelloy (Tantal Dichtfläche bei Tantalschleifen)
	<i>andere auf Anfrage</i>

4. UMC3 Messumformer

4.1 Anwendungsbereich des Messumformers UMC3

Der Messumformer UMC3 - im weiteren "UMC3" genannt - für die Sensoren der Baureihen TM, TME, TMR, TMU, TM-SH und HPC ist ein programmierbarer Messumformer, der Messdaten von seinem zugehörigen Sensor erfasst, aufbereitet und die Messergebnisse auf verschiedene Arten anzeigen und übertragen kann.

Der Messumformer kann über eine Bedieneinheit (BE2) an die Erfordernisse des Anwenders angepasst werden. Während die grundlegende Konfiguration, z.B. die Kalibrierung des Messumformers, bei Heinrichs Messtechnik erfolgt, können weitere Einstellungen vom Kunden vorgenommen und bei Bedarf wieder geändert werden.

4.2 Messprinzip

Das Messprinzip der Coriolis-Massedurchflussmesser beruht auf dem physikalischen Prinzip, dass auf eine Masse, die sich in einem rotierenden System auf den Rotationspunkt zu oder von ihm weg bewegt, die sogenannte Corioliskraft wirkt. Durch einen geeigneten Aufbau des Sensors kann diese Kraft zur direkten Massedurchflussmessung genutzt werden. Der UMC3 wertet die Signale des Sensors aus. (Siehe auch Kapitel 3.2.1, „Messprinzip“ auf Seite 12).

4.3 Systemaufbau

Umformer:

Der UMC3 steuert die Erregung des Schwingensystems im Sensor und bereitet die Sensorsignale auf. Das Standard Modell besitzt zwei analoge, passiv 4 ... 20 mA - Ausgänge, einen Impuls- oder Frequenz Ausgang und einen Statusausgang. Eine digitale Datenübertragung über HART®-Protokoll ist ebenfalls möglich.

Sensor:

Ein Coriolis Sensor dient zur Messung von Masse Durchflüssen, Dichte und Temperaturen von flüssige oder gasförmige Medien. Durch eine dem Medium angepasste Werkstoffauswahl des Sensors können beliebige flüssige oder gasförmige Stoffe gemessen werden.

4.4 Kennwerte Messumformer UMC3

Referenzbedingungen

Entsprechend IEC 770.

Temperatur: 20 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 65 %, Luftdruck: 101,3 kPa.

Messabweichung

Messabweichung und Nullpunktstabilität: siehe Datenblatt des verwendeten Sensors oder Kapitel 3.3.2 „Durchfluss-Messbereiche TMU“ auf Seite 13.

Wiederholbarkeit

± 0.05 % von aktuellem Wert (Sensor mit Umformer).

Für mehr Information siehe Kapitel 3.3.2, "Durchfluss-Messbereiche TMU" auf Seite 13.

Einfluss der Umgebungstemperatur

Max. ± 0.05 % per 10 °C

4.5 Einsatzbedingungen

4.5.1 Einbaubedingungen und Kabelverschraubungen

Die Kompaktmontage Version des UMC3-Umformers ist, wenn zutreffend, entsprechend der Einbaubedingungen des Sensors in Kapitel 3.4.1 „Einbaubedingungen“ auf Seite 18 aufzubauen. Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes, vor allem bei einem getrennt montierten UMC3, auf eine vibrationsfreie Befestigung.



Warnung:

Kabelverschraubungen für die Prozessanschlüsse sind nicht im Lieferumfang enthalten. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass entsprechend der Zündschutzart zugelassene und bescheinigte Verschraubungen oder Stopfen verwendet werden. Die Art des Gehäusegewindes steht auf dem Typenschild des Umformers.



Vorsicht:

Falls zutreffend, um eine ausreichende leitende Verbindung für die Kabelabschirmung sicherzustellen muss für das Umformer- / Sensorkabel eine metallisierte Kabelverschraubung verwendet werden. (Siehe Kapitel 5.1.3, „Sensor Anschluss“ auf Seite 46).

4.5.2 NPT Kabelverschraubungen

Das Messumformergehäuse besitzt wahlweise M20x1,5 oder NPT ½" Kabelverschraubungsanschlussgewinde.

Bei anderen Kabelverschraubungs-Ausführungen werden vom Hersteller entsprechende bescheinigte Adapter an das Gehäuse mechanisch fixiert angebracht.



Warnung:

Vom Hersteller montierte Adapter dürfen vom Kunden niemals entfernt werden! Bei einem Ausbau dieser Adapter kann die Schutzklasse Ex d nicht mehr garantiert werden.

4.5.3 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

–20 °C bis + 60 °C, unter 0 °C ist die Ablesbarkeit der LCD-Anzeige eingeschränkt.

Lagerungstemperatur

–25 °C bis + 80 °C

Klimakategorie

Gemäß IEC 654-1. Nicht geschützte Standorte der Klasse D mit direktem freiluft-Klima.

Vibrationsimmunität

Der UMC3 ist unempfindlich gegen mäßige Vibration; Die Vibrationsimmunität wurde gemäß DIN IEC 68-2-6 validiert, für bis zu 1g von 10 bis 150 Hz.

Schutzart und Aufteilung

Standard UMC3 Gehäuse, IP 65 / (NEMA 5)

Wahlweise Ein-Kammer Ex-db Gehäuse oder zwei-Kammer Gehäuse; Ex-db bzw. Ex-db und eb

Klemmen: Die Prozessklemmen befinden sich am hinteren Ende des Gehäuses hinter der BE2 Bedieneinheit.



Vorsicht:

Die Schutzart IP65 wird nur gewährleistet mit geeigneten und fest angezogenen Kabelverschraubungen. Sind die Kabelverschraubungen nur handfest angezogen, kann Wasser in den Klemmraum des Gehäuses eindringen.



Vorsicht:

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Sichtfenster des Gehäuses sich beschlägt oder verfärbt. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass Feuchtigkeit, Wasser oder Produkt durch den Drahtmantel in das Gehäuse des Senders sickert.



Vorsicht:

Die "Elektromagnetische Verträglichkeit" ist nur bei geschlossenem Elektronikgehäuse gewährleistet. Bei geöffnetem Gehäuse können durch EMV – Einstrahlungen Störungen auftreten.



Warnung


Im explosionsgefährdeten Bereich dürfen nur Sensoren und Messumformer eingesetzt werden, die für diesen Einsatz geeignet sind und eine entsprechende Kennzeichnung auf dem Typenschild besitzen!

4.5.4 Prozessbedingungen

Detaillierte Informationen zu den Prozessbedingungen und -spezifikationen finden Sie in Kapitel 3.5, „Konstruktiver Aufbau“.

Bei kompakt montierten Umformern können die Prozessbedingungen den Betrieb des Umformers beeinflussen, wenn die Bedingungen des Herstellers nicht eingehalten werden.

Getrennt montierte Umformer sind vom Einfluss der Prozessbedingungen nicht betroffen

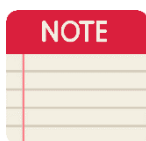

Hinweis:

Kompakt montierte Umformer stehen nicht für jeden Sensortyp zur Verfügung.

4.6 Datenspeicher-Baustein DSB

Der Datenspeicher ist ein auswechselbarer Datenspeicher-Baustein auf einer steckbaren Leiterplatte. In ihm sind sämtliche Kenndaten des Sensors wie Aufnehmerkonstante, Ausführungsvariante, Seriennummer usw. abgespeichert. Aus diesem Grunde ist er dem Sensor zugeordnet und über eine Nylonschnur mit dem Gehäuse des Umformers verbunden.

Nach einem Austausch des Messwertumformers wird der bisherige DSB in den neuen Messwertumformer eingesetzt. Beim Starten des Messsystems arbeitet die Messstelle mit den im DSB abgespeicherten Kenngrößen weiter. Damit bietet der DSB maximale Sicherheit und hohen Komfort beim Austausch von Gerätekomponenten.




Warnung:

Beachten Sie die geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, des Anlagenbaus und der Verfahrenstechnik beim Austausch der Elektronik. Bei den hochintegrierten elektronischen Bauteilen handelt es sich um ESD-gefährdete Bauteile, die nur im eingebauten Zustand entsprechend den EMV-Normen geschützt sind.

Austausch des DSB Speichers

Elektronikraum, CPU-Leiterplatte UMC3-30

Steckplatz DSB

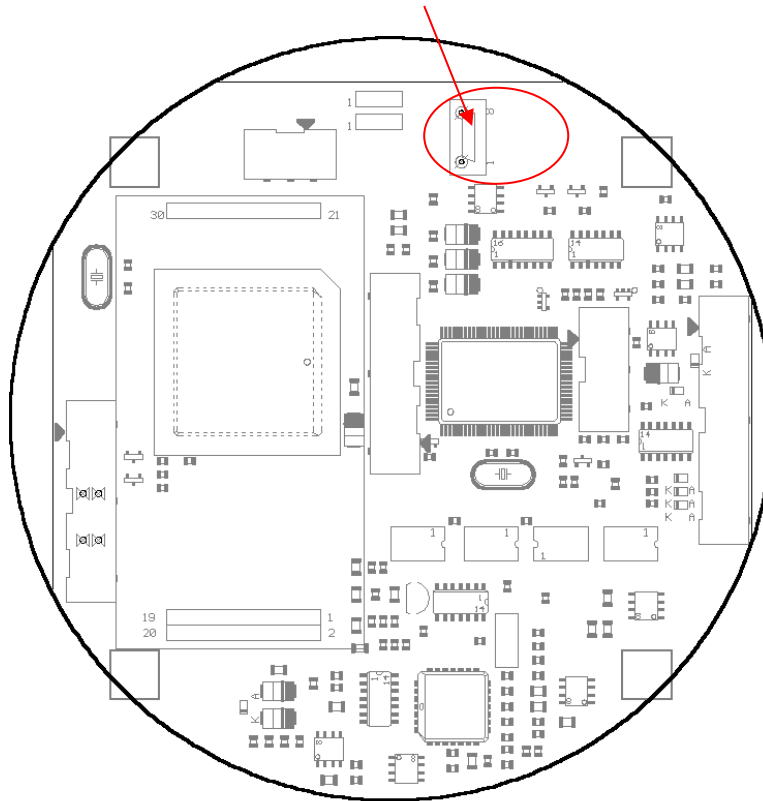

Beim Starten des Messsystems arbeitet die Messstelle mit den im DSB abgespeicherten Kenngrößen weiter. Damit bietet der DSB maximale Sicherheit und hohen Komfort beim Austausch von Gerätekompenten.

Wegen der Gerätespezifischen Daten des Speicherbausteins, sind diese nicht beliebig zwischen baugleichen Messumformern austauschbar.


4.7 Eingangs Messgrößen

4.7.1 Messgrößen

Der UMC3 kann über den angeschlossenen Sensor folgenden Variablen messen:

- Massedurchfluss,
- Temperatur,
- Dichte

NOTE



Hinweis:

Dichte- und Volumenvariablen sind nicht für alle Sensortypen verfügbar.

Eine vierte Variable, der Volumenstrom, wird aus den gemessenen Variablen Massendurchfluss und Dichte abgeleitet.

4.7.2 Messbereich

Der Messbereich ist vom jeweils angeschlossenen Sensor abhängig und kann dem entsprechenden Datenblatt und in Kapitel 3.3.2, „Durchfluss-Messbereiche TMU“ und 3.3.3, „Dichtemessung“ auf Seite 14 entnommen werden.

Der angegebene Messbereich ist ebenfalls auf dem Typenschild des Geräts angegeben.

4.8 Ausgang

4.8.1 Ausgangssignale

Die Signalausgangsschaltungen des UMC3 sind teilweise als aktiv, teilweise als passive Ausgänge konfiguriert. Die Passivausgänge benötigen für den Betrieb einen Hilfsleistungseingang.

Des Weiteren sind alle Ausgangsstromkreise galvanisch voneinander sowie von Masse getrennt.

Analogausgänge:	2x 4 bis 20 mA aktiv Stromausgänge
Stromausgang 1:	Massedurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte, Temperatur (Ausgang 1 überlagert mit HART®-Protokoll)
Stromausgang 2:	Massedurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte, Temperatur

Siehe auch Kapitel 4.8.2, „Analogausgänge“ auf Seite 39 für Anschlusshinweise, sowie Kapitel 7.2.10, „Funktionsklasse STROMAUSGAENGE“ auf Seite 90 zur Programmierung der Stromausgänge.

Binärausgänge:

Pulsausgang:


2x Binärausgänge (NPN)

Impulsbreite; Standard 50 ms

einstellbar von 0,1 ... 2000 ms

Impuls-Pausenverhältnis 1:1, wenn Impulszeit nicht überschritten wird.

als Frequenzausgang max. 1 kHz



Der Binärausgang 1 kann beim UMC3 als passiver oder aktiver Ausgang geschaltet werden. Dazu sind die Steckbrücken an JP10 auf Leiterplatte UMC3-10 in die entsprechenden Positionen zu setzen. Beim aktiven Ausgang müssen zusätzlich die Brücken BR11 und BR12 geschlossen werden.

Impulswertigkeit: 1 Impuls/Einheit

Die Impulswertigkeit ist ein Faktor im Bereich von 0,001-100,0 (in Dekadenschritten einstellbar) der gewählten Impulseinheit (z. B. kg oder m³).

Statusausgang:

für: Vorfluss, Rückfluss, MIN Durchfluss, MAX Durchfluss, MIN Dichte, MAX Dichte, MIN Temp., MAX Temp., Alarm
Zweiter Impulsausgang (90° phasenverschoben).

Siehe auch Kapitel 7.2.8 „Funktionsklasse IMPULSAUSGANG“ auf Seite 83 sowie 7.2.9, „Funktionsklasse STATUS“ auf Seite 86 zur Programmierung der Binärausgänge.

**Warnung:**

Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, finden Sie in der entsprechenden Baumusterprüfbescheinigung oder in der entsprechenden zusätzlichen Betriebsanleitung Informationen zum Anschluss des Ausgangs, sowie zu den maximalen elektrischen Ausgangsparametern des Messumformers.

**4.8.2 Analogausgänge****4.8.2.1 Genauigkeit**

Maximaler Fehler der Stromausgänge ist $\pm 0.1\%$ der aktuelle Messwert + 0.05% des Messbereich Endwerts.

4.8.2.2 BürdeStandard Umformer: $\leq 500\ \Omega$ Explosionsgeschützter Umformer: $\leq 500\ \Omega$ HART® Minimum Bürde: $250\ \Omega$

4.8.2.3 HART®

Für die HART®-Kommunikation gibt es mehrere Anschlussmöglichkeiten. Voraussetzung ist jedoch, dass der Schleifenwiderstand unter der in Kapitel 4.8.2, "Analogausgänge" auf Seite 39. angegebenen maximalen Bürde liegt. Das HART®-Interface wird an den Klemmen 11 und 12, bzw. 41 und 42 angeschlossen. Zu beachten ist die hierfür notwendige minimale Bürde von 250Ω.

Für die Bedienung des Umformers über ein HART® Handterminal lesen Sie die Zusatzbetriebsanleitung „UMC-HART_BA_20.01_de“.

Kommunikation via Siemens PDM®

PDM® ist eine Konfigurationssoftware von Siemens, mit der HART®- oder Profibus PA-kompatible Geräte betrieben werden können.

Zum Anschluss eines PCs oder Notebooks an den UMC3 wird zusätzlich zur Kommunikationssoftware wie z. B. PDM ein HART®-Interface benötigt. Es besitzt zwei Anschlüsse und setzt die Pegel der RS232-Schnittstelle oder einer USB-Schnittstelle in ein FSK-Signal (Frequency Shift Keying) um

Für mehr Information siehe auch Kapitel 3.4.10, "Anschluss an Messumformer" auf Seite 23.

4.8.2.4 Dämpfung

Dämpfung des Ausgangssignals ist von 1 ... 60 Sekunden programmierbar.
Standardeinstellung ist 3 Sekunden.

4.8.2.5 Ausfallsignal

Die Störung des Messgerätes kann über die Stromausgänge oder über den Statusausgang signalisiert werden. Die Stromausgänge können auf ein Ausfallsignal (Alarm) von $I < 3,8 \text{ mA}$ oder $I > 22 \text{ mA}$ eingestellt werden.

Der Statusausgang kann als Öffner oder Schließer eingestellt werden.

4.8.2.6 Schleichmengenunterdrückung


Die Schleichmengenunterdrückung kann per Software auf Werte zwischen 0 ... 20 % eingestellt werden. Der eingestellte Wert bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Unterschreitet der gemessene Wert die eingestellte Menge, dann wird der Durchflussmesswert zu 0.0 (kg/h) gesetzt. Daraus resultiert, dass der zugeordnete Analogausgang auf 0/4 mA gesetzt, und am Impulsausgang keine Impulse ausgegeben werden.

4.9 Konstruktiver Aufbau


Der UMC3 mit dem SG1 Feldgehäuse verfügt über mehrere Montagemöglichkeiten. Somit kann es an die verfügbaren örtlichen Gegebenheiten bestens angepasst werden.

4.9.1 Bauform / Maße



Waagerechte Rohrleitungsmontage

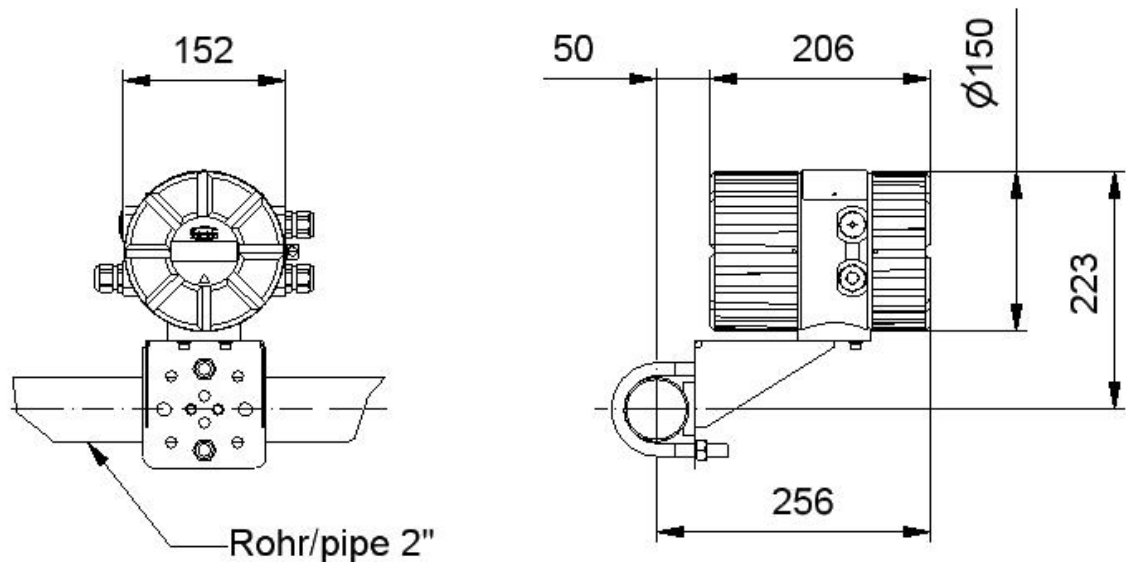

Senkrechte Rohrleitungsmontage

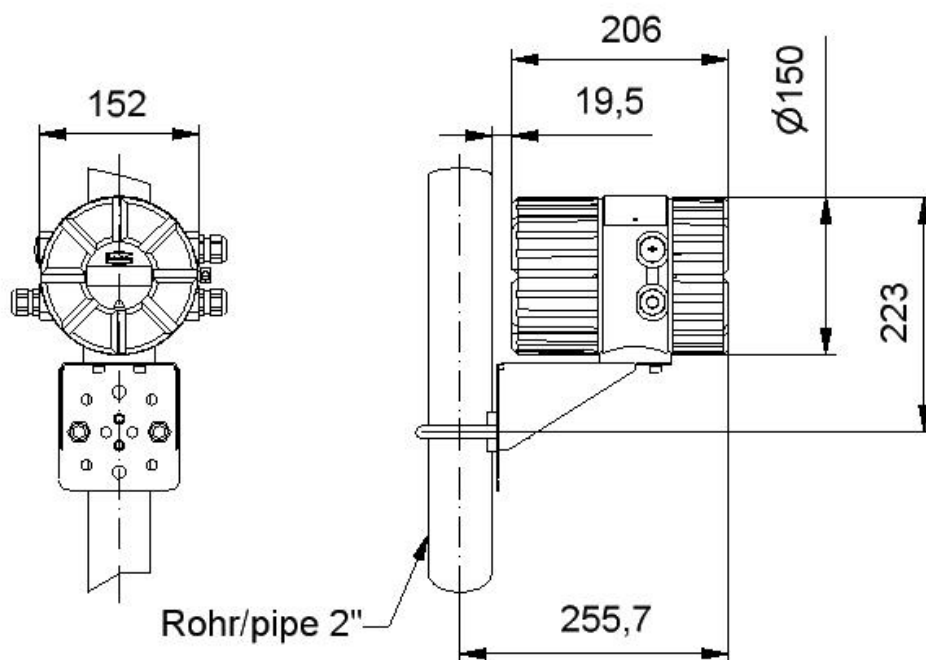

Wandmontage

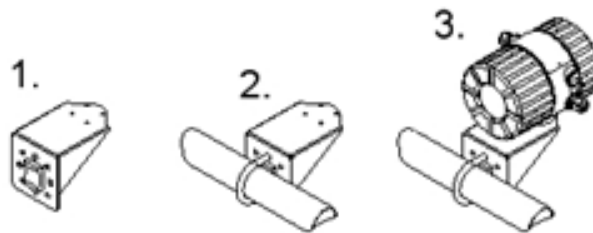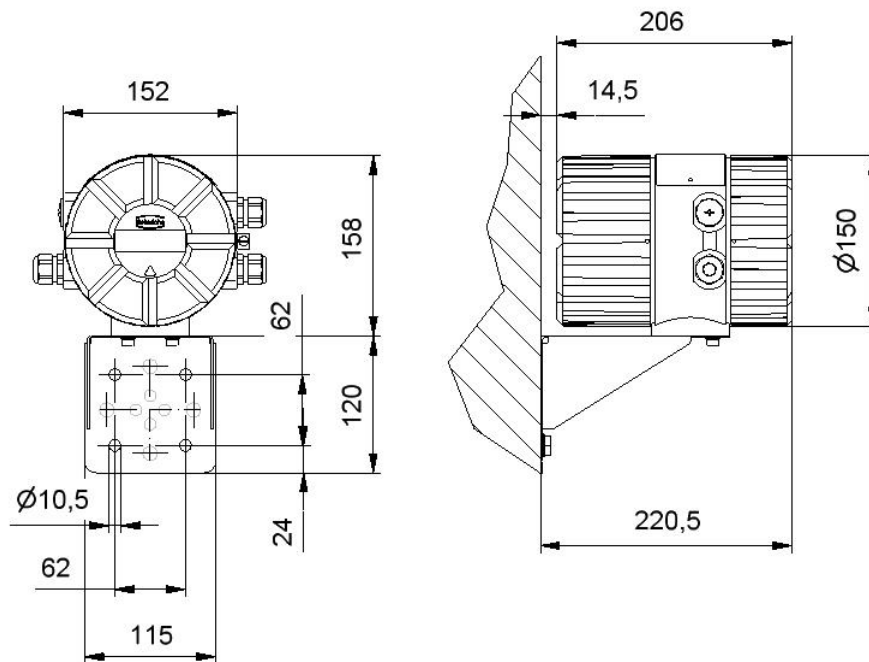

1. Rohrunterlage an Halterung montieren
2. Halterung mit Bügel an Rohrleitung verschrauben
3. Umformer auf Halterung

4.9.2 Gewicht

Ca. ohne Halterung: 4,5 kg (separater Messwertumformer UMC3)

4.9.3 Werkstoff

Gehäuse: GK Al Si 12 MG wa, vor der Lackierung chromatisiert
Chemisch beständiger Lack

Montagehalterung: 2 mm Edelstahlblech (6mm bei Schiffszulassung)

5. Elektrische Anschlüsse UMC3

5.1 Netzanschluss und Schutzklassen

Hilfsenergie ⁽¹⁾	19 V bis 36 V DC (nominal 24 V DC)	
	24 V AC	+ 5 %, – 20 %
	90 V – 265 V AC	50/60 Hz

Leistungsaufnahme 7,5 VA


Netzversicherung: 5x20 mm IEC 60127-2

Die Netzversicherung des UMC3 befindet sich im Ex-d Elektronikraum auf der mittleren PCB hinter dem Netzstecker.

Netzspannung	Nennwert	Nennspannung	Abschaltvermögen
90V ... 265V AC	400 mA	250V AC	1500A / 250V AC
24V AC	800 mA	250V AC	1500A / 250V AC
19V ... 36V DC	800 mA	250V AC	1500A / 250V AC

Tabelle 10: Sicherung Eigenschaften

Sicherungstyp: Little Fuse Serie 0215.250 HXP

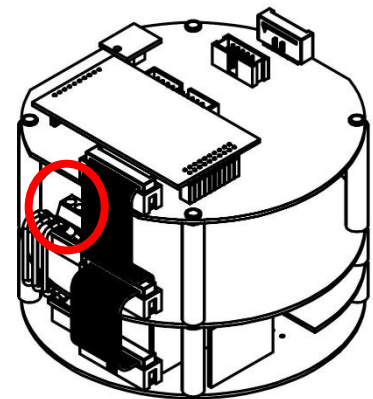

UMC3 Elektronikstapel


5.1.1 Elektrische Anschluss

Klemmenbezeichnung der Netzanschlüsse

Umformertyp	Klemmenbezeichnung	Zündschutzart		Standard
		Ex ia	Ex eb	(Nicht Ex)
UMC3	L, N und PE	-	x	x

Tabelle 11: Netzanschluss Klemmenbezeichnung

Bei DC Gleichspannung Umformer, stellt L den "+" und N den "-" den Versorgungspfade da.

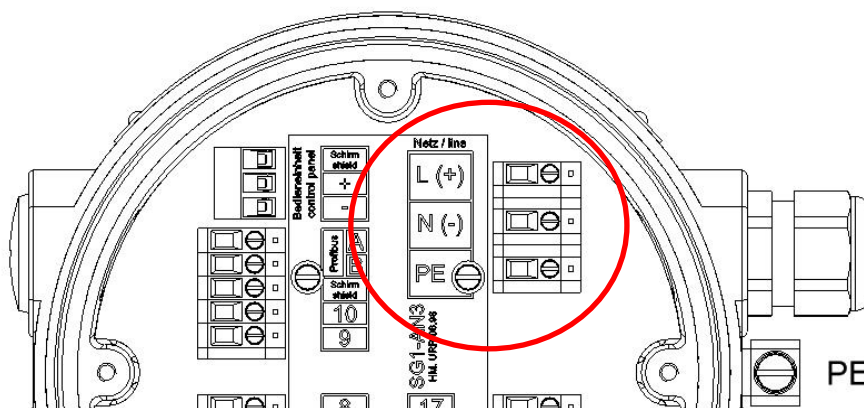

Netzanschlussklemmen UMC3

5.1.2 Signalausgänge

Die Ausgangssignale des UMC3's sind in unterschiedlich Ex-Schutzklassen erhältlich. Die Klemmenbenennung ändert sich abhängig von der bestellten Schutzklasse, wie aus der folgenden Tabelle entnommen werden kann:

Klemmenbezeichnung der Signalausgänge

Signal Bezeichnung	Klemmenbezeichnung und (Polarität)	Zündschutzart		Standard Gerät (Nicht-Ex)
		Ex ia	Ex-eb	
Strom 1, 4 ... 20 mA mit HART®	11(-) und 12(+)	x		x
	41(-) und 42(+)		x	
Strom 2, 4 ... 20 mA (Siehe Tabelle 13 für Alternative)	13(-) und 14(+)	x		x
	43(-) und 44(+)		x	
Binärausgang 1 (passiv Puls)	16(-) und 17(+)	x		x
	46(-) und 47(+)		x	
Binärausgang 1 (aktiv Puls)	15(-) und 18(+)			x
	45(-) und 48(+)		x	
Binärausgang 2 (Status oder 2. passiv Pulsausgang)	19(-) und 20(+)	x		x
	49(-) und 50(+)		x	
Option: Binärausgang 3 (Status bei Eichbetrieb)	33(-) und 34(+)	x		x
	53(-) und 54(+)		x	
Option Profibus PA	39 (A) und 40 (B)	x		
Bedieneinheit BE (Stecker)	Schirm, -, +	x		x

Tabelle 12: Signalausgänge Klemmenbezeichnung

Alternativ Konfigurationen für Stromausgang 2

Signal Bezeichnung	Klemmenbezeichnung und (Polarität)	Zündschutzart		Standard Gerät (Nicht-Ex)
		Ex ia	Ex-eb	
Binäreingang (passiv Puls)	21(-) und 22(+)	x		x
	51(-) und 52(+)		x	
Modbus RTU mit RS 485 - IS	35(A) und 36(B)	x		x
Modbus RTU	37(A) und 38(+)	x		x
Profibus DP mit RS 485 - IS	35(A-) und 36(B)		x	


Tabelle 13: Alternativ Stromausgang 2 Konfiguration

NOTE

Hinweis:

Bei Feldgeräten mit Profibus PA – Schnittstelle oder FF – Schnittstelle stehen keine Analogausgänge zur Verfügung.

Bedieneinheit
Steckverbinder und
Kommunikations-
Schnittstellen
Klemmen

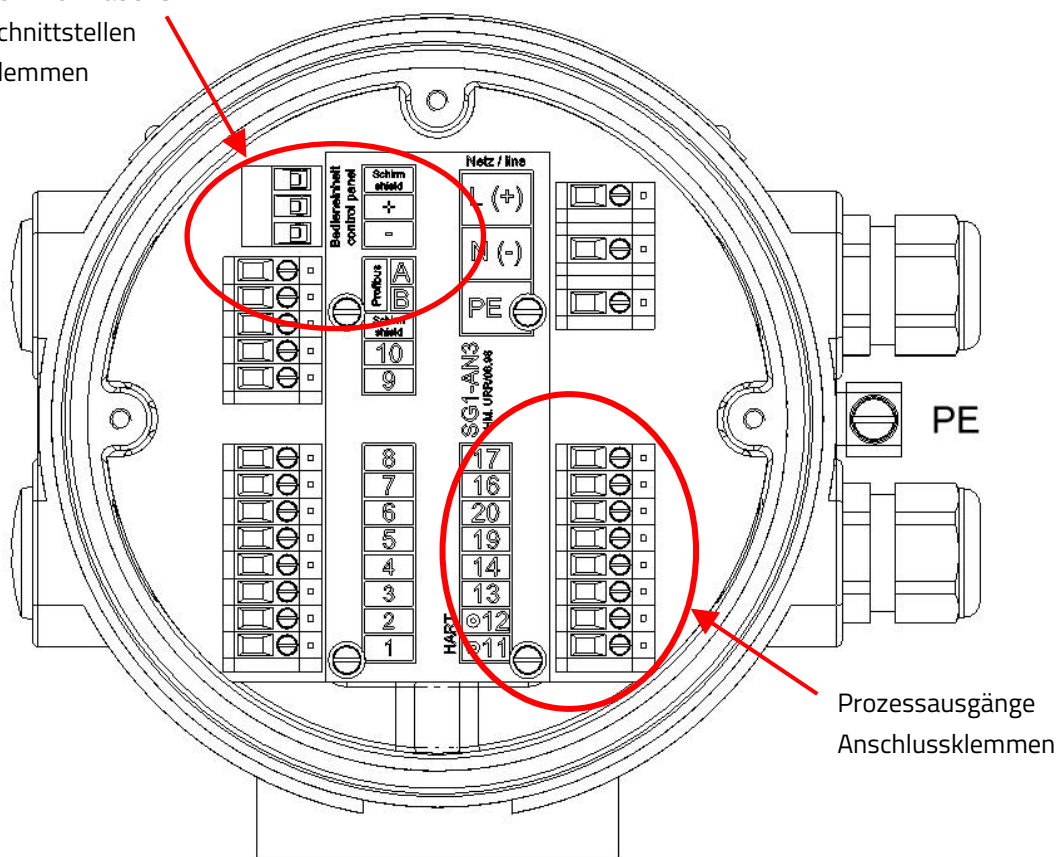

Prozessausgänge
Anschlussklemmen

Signalausgänge abgebildet in Schutzklassentyp Ex-ia

5.1.3 Sensor Anschluss

Der UMC3 wird über die Klemmen 1 bis 10 im Anschlussklemmenfach des Gehäuses mit einem speziellen 10-poligen Kabel mit dem Sensor verbunden.

Anschluss des Sensorkabels

Bezeichnung	Klemmenbezeichnung	Zündschutzart	
		Ex ia	Nicht-Ex (Kein Ex Umgebung)
Sensorleitung			
SENSOR1 +	1	x	x
SENSOR1 -	2	x	x
SENSOR2 +	3	x	x
SENSOR2 -	4	x	x
Tlk-	5	x	x
Temperatursensor -	6	x	x
Temperatursensor +	7	x	x
Tlk+	8	x	x
ERREGER1	9	x	x
ERREGER2	10	x	x
Schirm	Schirm	x	x

Tabelle 14: Sensorkabelanschluss

Für die Verbindung Sensor – Umformer sollte eines der folgenden Kabel verwendet werden:

- Für nicht-Ex Anwendungen: SLI2Y(ST)CY 5 x 2 x 0.5 mm² grau (max. 300 m)
 - Ex-Anwendungen: SLI2Y(ST)CY 5 x 2 x 0.5 mm² blau (max. 300 m)
- (Für Ex-Anwendungen wird ein blaues Kabel verwendet, für nicht-EX Anwendungen ein graues Kabel).

Kundenspezifische Kabellängen können während des Bestellprozesses zusätzlich bestellt werden.


Achtung: Kabel, die nicht vom Hersteller zertifiziert sind, können die Genauigkeit der Messung sowie die EMV-Konformität beeinträchtigen.

Geeignete alternative Kabel:

SLI2Y (ST) C11YÖ 5 x 2 x 0.5 mm oder
SG [5(2 LiY 0.50)St]FStC11Y

5.1.3.1 Verbindungskabel Variant 1

Das Verbindungskabel wird an beiden Enden für den Anschluss an den Umformer Gehäuseklemmen und der Kabelverschraubung der Sensor Anschlussdose vorbereitet.

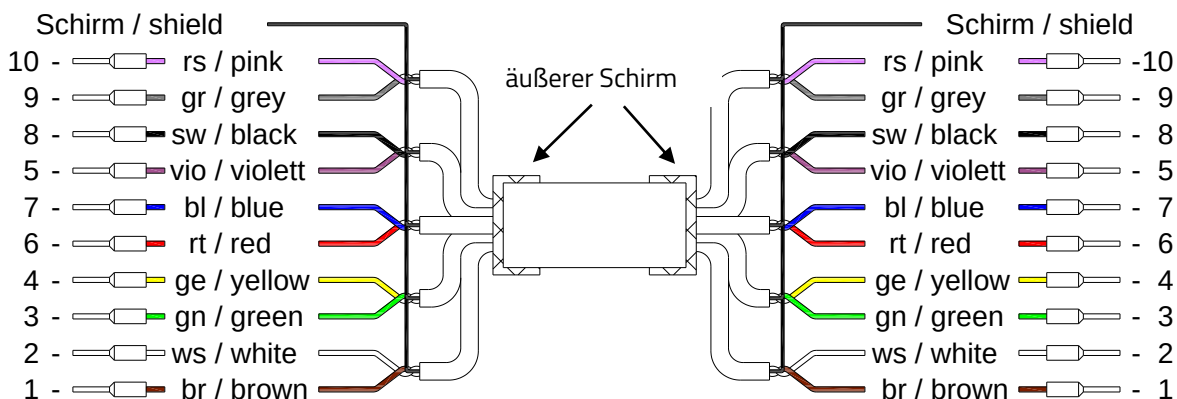


Der äußere Schirm wird mit den Kabelverschraubungen auf beiden Seiten verbunden.

Die Kabel-Paar-Schirme werden miteinander verdreht und in der Anschlussklemme „Schirm / Shield“ in dem Anschlussraum oder der Anschlussdose verbunden.

5.1.3.2 Verbindungskabel Variant 2

Wenn der zugehörige Sensor mit einem Stecker ausgestattet ist, wird das Verbindungskabel mit einem vorkonfektionierten Stecker an einem Ende und Drähten für den Anschluss in dem Klemmraum und Kabelverschraubung des UMC3 Umformers am anderen Ende vorbereitet ausgeliefert.

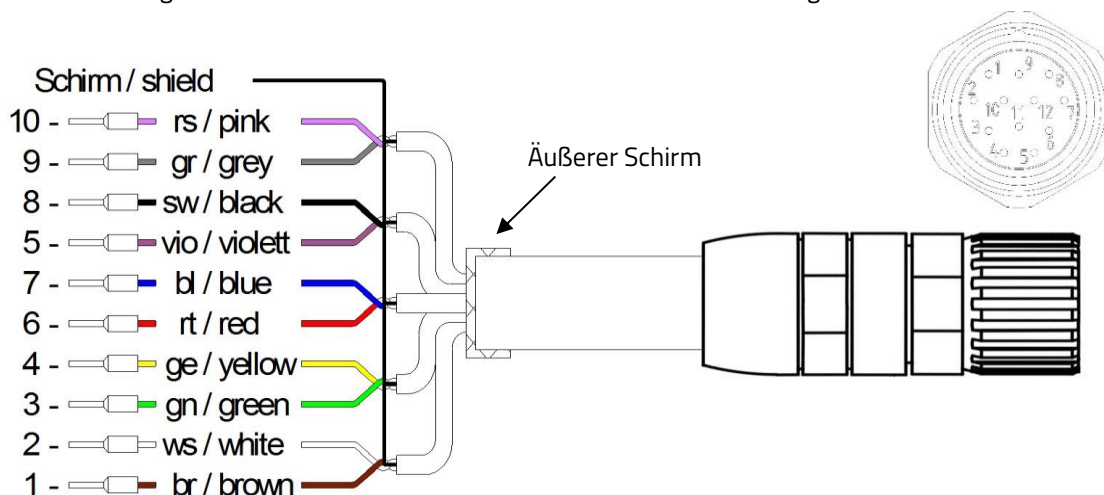


Der äußere Kabelschirm ist mit der Umformer-Kabelverschraubung auf der eine Seite, und der äußeren Hülle des Steckverbinders auf der anderen Seite verbunden. Die Kabel-Paar-Schirme werden mit einander verdreht und in der Anschlussklemme „Schirm / Shield“ des Umformers verbunden.



Vorsicht:

Die Farben der Sensorlitzen im Sensor Anschlusskasten können von den Farben des Verbindungskabels zwischen Klemmenkasten und Sender abweichen! Entscheidend für die Verbindung sind die Nummern des Terminals im Klemmenkasten und Umformer.

UMC3 Verbindung zur Sensor
Leitungsbelegung siehe 5.1.3 Sensor Anschluss

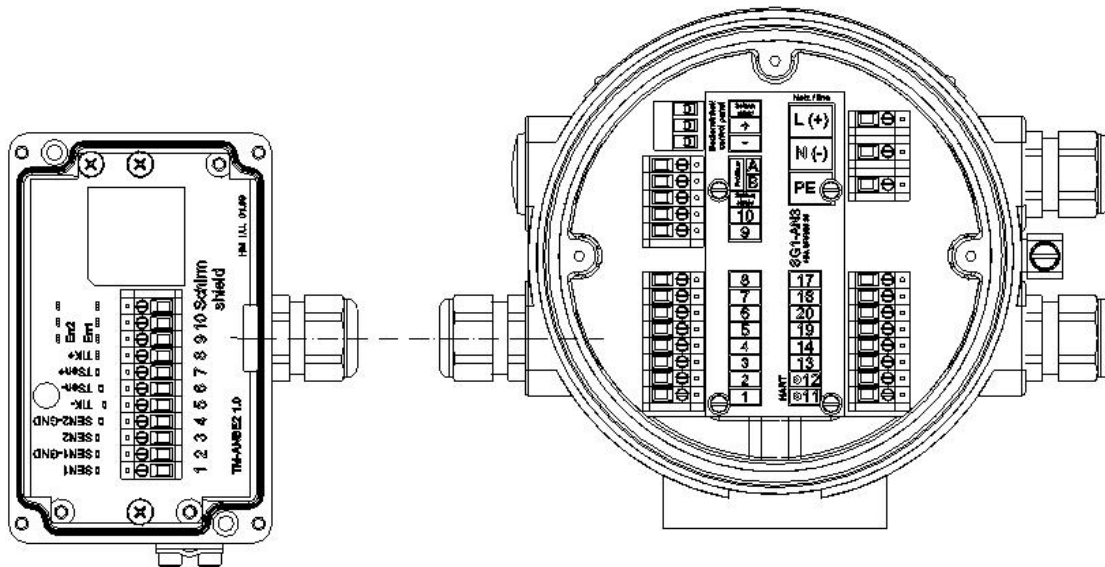

Kabelverschraubungen Empfehlungen: Siehe 4.5.1, „Einbaubedingungen und Kabelverschraubungen“ Seite 34.

6. Zertifizierung und Zulassungen

6.1 CE Richtlinien Konformität

Das Messsystem entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien:

- **2014/30/EU:** elektromagnetische Verträglichkeits Richtlinie
- **2014/34/EU:** ATEX Richtlinie
- **2014/35/EU:** Niederspannungsrichtlinie
- **2014/68/EU:** Druckgeräterichtlinie

Die Anbringung des CE-Zeichens gibt an, dass das Gerät den oben genannten Richtlinien entspricht. Für mehr Information siehe auch Kapitel 9 „Konformitätserklärung“ auf Seite 119.

6.2 Explosionsschutz

Der Umformer und die Sensoren sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen getrennt zertifiziert. Für die Installation in explosionsgefährdeten Atmosphären, muss die Ex-Zusatzbetriebsanleitung des jeweiligen Geräts zur Ergänzung dieses Handbuchs hinzugeholt werden. Die Ex-Zusatzbetriebsanleitung enthält wichtige zusätzlichen Informationen für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen.

EX Zertifikaten:

Zertifikattyp	UMC3	TM/TMU/TME/TM-SH	HPC
ATEX (Europa)	BVS 05 ATEX E021 X	DMT 01 ATEX E149 X	CML19 ATEX2096X
IECEX (Int.)	IECEX BVS 11.0094X	IECEX BVS 11.0084X	IECEX CML 19,0025X
KCS (S. Korea)	12-KB4B0-0118X	12 KB4B0-0116X	19-KB4B0-0509X/-10X/-11X
NEPSI (China)	GYJ17-1167(8)X	GYJ17-1166X	N/A

Tabelle 15: Zertifikaten des Explosionsschutz

Kopien der Baumusterprüfbescheinigungen sind auf unsere Homepage www.heinrichs.eu, oder nach Anfrage verfügbar.

6.3 Eichamtlicher Betrieb

Die Gerätekombination UMC3/TMU verfügt über eine "EU-Baumusterprüfbescheinigung" gemäß OIML für die Konformität zu folgenden Empfehlungen:

EU Baumusterprüfbescheinigung

Zertifikattyp	UMC3	TMU 015 bis TMU200
Gemäß OIML R117	<-----GB-1659----->	

Tabelle 16: OIML Zertifikate

Die Konformitätserklärung zur Zertifizierung des UMC3 Umformers für den Eichamtlichen Betrieb kann von unserer Website unter www.heinrichs.eu, heruntergeladen werden oder ist auf Anfrage erhältlich.

Für weitere Unterlagen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb oder die Serviceabteilung.

6.4 Patente

Gerät	Patent Nummern
HPC	D863088, D862262
TMU	Pending

Tabelle 17: Patente


7. Bedienung

7.1 Bedieneinheit BE2

7.1.1 Allgemeines

Die Bedienung des Messwertumformers UMC3 kann über die Bedieneinheit BE2, über einen PC oder Laptop mit der Bediensoftware SensorPort oder über einen HART®-Communicator erfolgen.

Nachfolgend ist die Bedienung und Parametrierung des Messumformers mit der üblicherweise im Anschlussraum integrierten Bedieneinheit BE2 beschrieben. Die Bedieneinheit kann auch über eine eigensichere Leitung bis zu 200 m entfernt vom Umformer betrieben werden. Damit kann man die Vorortanzeige auch direkt in einer Schaltwarte unterbringen und die Ablesung der Messwerte, Zählerstände und Einstellungen ergonomisch platzieren.

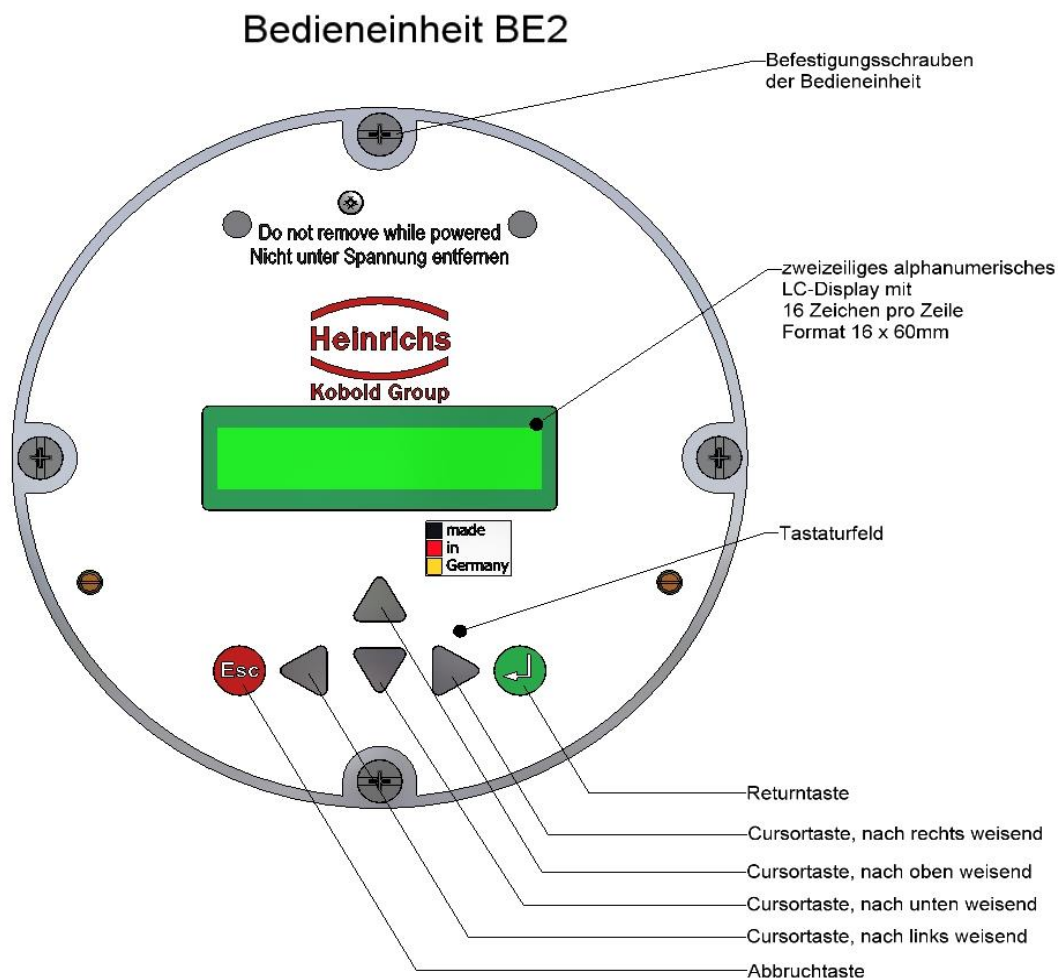

Die Bedieneinheit BE2 des UMC3 besitzt eine 2-zeilige alphanumerische Anzeige mit jeweils 16 Stellen integriert (Format: 16 x 60 mm). Hier können Messdaten und Einstellungen direkt abgelesen werden. Die Flüssigkristallanzeige (LCD) kann im Temperaturbereich von -20 °C bis $+60\text{ °C}$ betrieben werden, ohne Schaden zu nehmen. Bei Temperaturen um und unterhalb des Gefrierpunktes (0 °C) wird eine LCD-Anzeige träge. Die Ablesbarkeit von Messwerten ist dann eingeschränkt. Unterhalb von -10 °C können nur noch statische Anzeigen (Parametereinstellungen) zur Anzeige gebracht werden. Oberhalb von 60 °C nimmt der Kontrast einer LCD-Anzeige stark ab und es besteht die Gefahr der Austrocknung der Flüssigkristalle.

7.1.2 Betriebsarten

Der UMC3 kann in unterschiedlichen Betriebsarten betrieben werden:


1. Anzeigen: In dieser Betriebsart können die Messwerte in unterschiedlichen Kombinationen sowie die Einstellungen des UMC3 angezeigt werden. Eine Änderung von Parametern ist nicht möglich. Anzeigen ist die Standardbetriebsart nach Anlegen der Betriebsspannung.
2. Programmieren: In dieser Betriebsart können die Parameter des UMC3 verändert werden. Nach Eingabe des entsprechenden Passwortes sind entweder nur die kundenänderbaren Funktionen (Kunden-Passwort) oder alle Funktionen (Service-Passwort) zur Änderung freigegeben.

7.1.3 Bedienoberfläche

Die **Funktionsklassen** repräsentieren Überschriften unter denen Anzeigen und Parameter zusammengefasst sind, die logisch zusammengehören.

Darunter, in der **Menüebene**, findet man direkt alle Messwertanzeigen oder die Überschriften der dahinter liegenden Einstellungen (**Parameterebene**).

Alle Funktionsklassen sind ringförmig („waagrecht“) miteinander verbunden, ebenso alle einer Funktionsklasse zugeordneten Unterpunkte („senkrecht“).

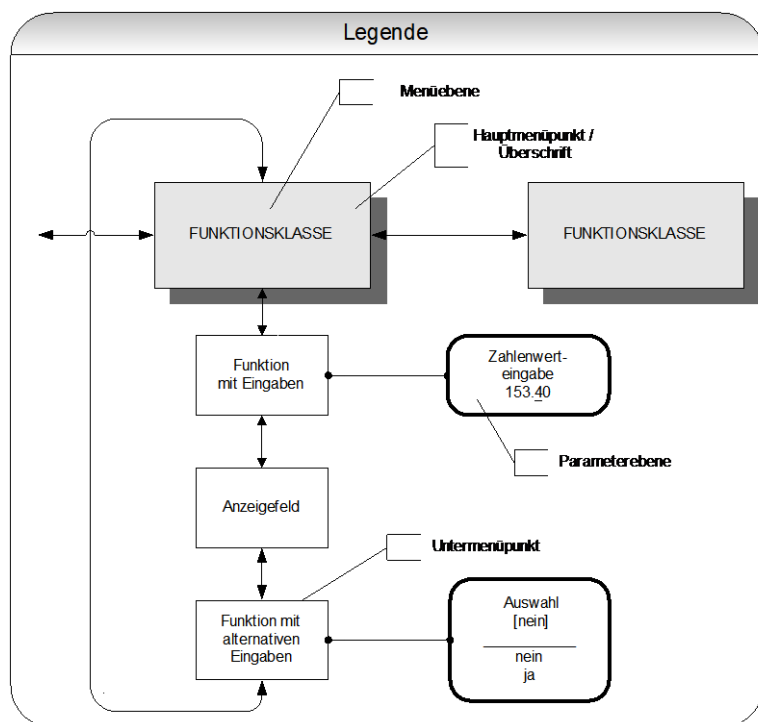

7.1.4 Tasten und deren Funktion

Zur Veränderung der Einstellungen stehen sechs Tasten zur Verfügung.



Vorsicht

Diese Tasten dürfen nicht mit scharfkantigen oder spitzen Gegenständen wie Kugelschreibern oder Schraubendrehern bedient werden!

Cursortasten: Mit Hilfe der Cursortasten können Zahlenwerte verändert und ja/nein Antworten gegeben, sowie Parameterauswahlen getroffen werden.

Im Folgenden wird die Tastenbezeichnung durch ein Symbol ersetzt

Bezeichnung	Symbol
Cursortaste, nach rechts weisend	▶
Cursortaste, nach links weisend	◀
Cursortaste, nach oben weisend	▲
Cursortaste, nach unten weisend	▼

Tabelle 18: Bedieneinheit Tasten Zuordnung

Abbruch-Taste: **Mit der Esc-Taste wird die momentane Aktion abgebrochen.** Man gelangt zur nächst höheren Ebene aus der man die Aktion wiederholen kann.

Durch zweifaches Betätigung der **Esc**-Taste gelangt man direkt zur Funktionsklasse MESSWERTE.

Eingabe-Taste: Mit der „↵“-Taste gelangt man von der Menüebene in die Parameterebene.

Eingaben werden immer mit der ↵-Taste bestätigt.

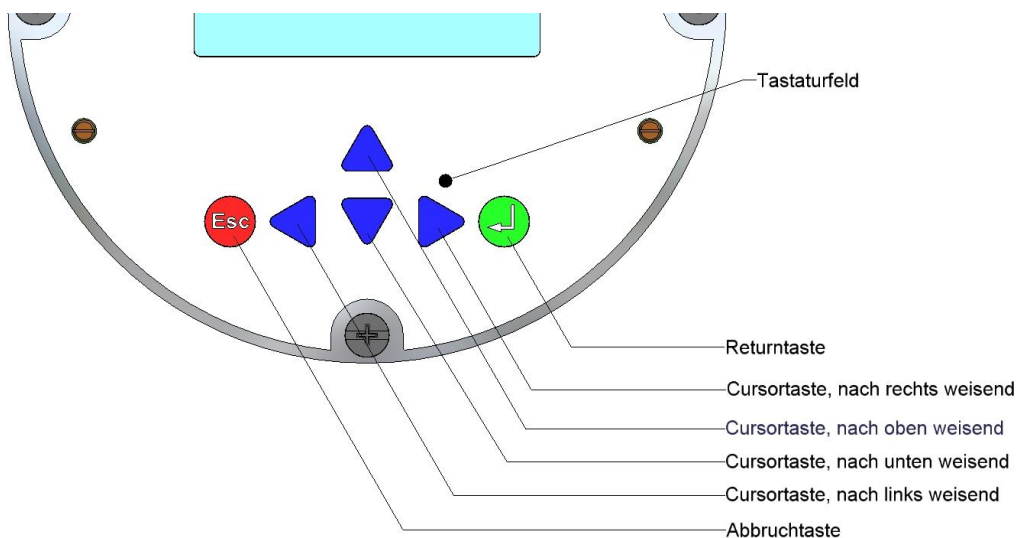


Abb. 3: Tastenbeschreibung der BE2 Bedieneinheit

7.1.5 Funktionsklassen, Funktionen und Parameter

Die Bezeichnung der Funktionsklassen wird grundsätzlich in Großbuchstaben angezeigt („Überschriften“).

Die Funktionen innerhalb der Funktionsklassen werden in Groß- und Kleinbuchstaben angezeigt.

Die Beschreibung der Funktionsklassen und Funktionen erfolgt in den Abschnitten 7.2: „Funktionen des Messwertumformers UMC3“ ab Seite 55.

In der unteren Zeile stehen:

- Informationstexte,
- Ja/Nein Antworten,
- Alternativ-Werte,
- Numerische Werte (gegebenenfalls mit Dimensionsangabe),
- Fehlermeldungen

Wird versucht Werte zu verändern, ohne vorher das benötigte Passwort eingegeben zu haben, erscheint die Meldung "kein Zugriff!". (Siehe hierzu auch 7.1.2 „Betriebsarten“ Seite 51 und 7.1.5.3 „Passwörter“ auf Seite 54).

7.1.5.1 Auswahlfenster / eine Auswahl treffen

In einem Auswahlfenster steht in der ersten Zeile der LCD-Anzeige immer die Überschrift. In der zweiten Zeile wird die aktuelle Einstellung dargestellt. Sie wird in eckige Klammern „[]“ gesetzt, wenn man sich in der Betriebsart „Programmieren“ befindet.

Funktion [Einstellung]

In der Betriebsart Programmieren (siehe 7.1.2 „Betriebsarten“ Seite 51), d.h. nach vorausgehender Eingabe des Passwortes (siehe 7.1.5.3 Passwörter, 7.2.2 Funktionsklasse: PASSWORT), kann eine neue Auswahl mit der ▲ -Taste oder der ▼ -Taste zwischen den zur Verfügung stehenden Einstellungen gewählt werden. Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen. Ein Abbruch mit der Esc-Taste behält die bisherige Einstellung bei.

7.1.5.2 Eingabefenster / einen Wert ändern

In einem Eingabefenster steht in der ersten Zeile der LCD-Anzeige immer die Überschrift. In der zweiten Zeile wird der alte Zahlenwert dargestellt.

Beispiel:

Funktion
-4,5 <u>6</u> 7 Einheit

Voraussetzung für die Wertänderung ist die Betriebsart Programmieren (siehe 7.1.2 „Betriebsarten“ Seite 51), d.h. es wurde das Passwort (siehe 7.1.5.3 Passwörter, 7.2.2 Funktionsklasse: PASSWORT) zuvor korrekt eingegeben. Durch Betätigen der ◀-Taste oder der ▶-Taste wird der blinkende Cursor jeweils eine Dezimalstelle nach links, bzw. nach rechts versetzt. Durch Betätigen der ▲-Taste wird die Dezimalstelle unter der sich der Cursor befindet um "1" erhöht, durch Betätigen der ▼-Taste wird die Dezimalstelle um "1" erniedrigt. Analog wird das Vorzeichen geändert, indem man den Cursor vor die erste Ziffer platziert. Der neue Wert wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen. Ein Abbruch mit der Esc-Taste behält den alten Wert.

7.1.5.3 Passwörter

Die Betriebsart Programmieren ist durch Zugangspasswörter gegen unberechtigten Zugriff gesichert. Mit dem Kunden-Passwort lassen sich alle Funktionen, die kundenseitig geändert werden können, freigeben. Dieses Passwort kann vom Kunden nach der Erst-Inbetriebnahme verändert werden. Änderungen müssen deshalb gut gesichert aufbewahrt werden.


Bei der Auslieferung des UMC3 ist das Kunden-Passwort: „0002“

Mit dem Service-Passwort lassen sich alle Funktionen des UMC3 bedienen. Dieses Passwort wird nicht an Kunden weitergegeben.

Freigabe durch Eingabe des Kundenpasswortes oder Änderungen des Kundenpasswortes sind in Kapitel 7.2.2 Funktionsklasse: PASSWORT auf Seite 61 beschrieben.

7.2 Funktionen des Messwertumformers UMC3


Die Softwarefunktionen des UMC3 sind in Funktionsklassen gegliedert. Sie sind ringförmig angeordnet. Und mit den ◀ oder ▶ Cursortasten erreichbar. Mit der „Esc“-Taste erreicht man immer den Ausgangspunkt – die Funktionsklasse MESSWERTE.

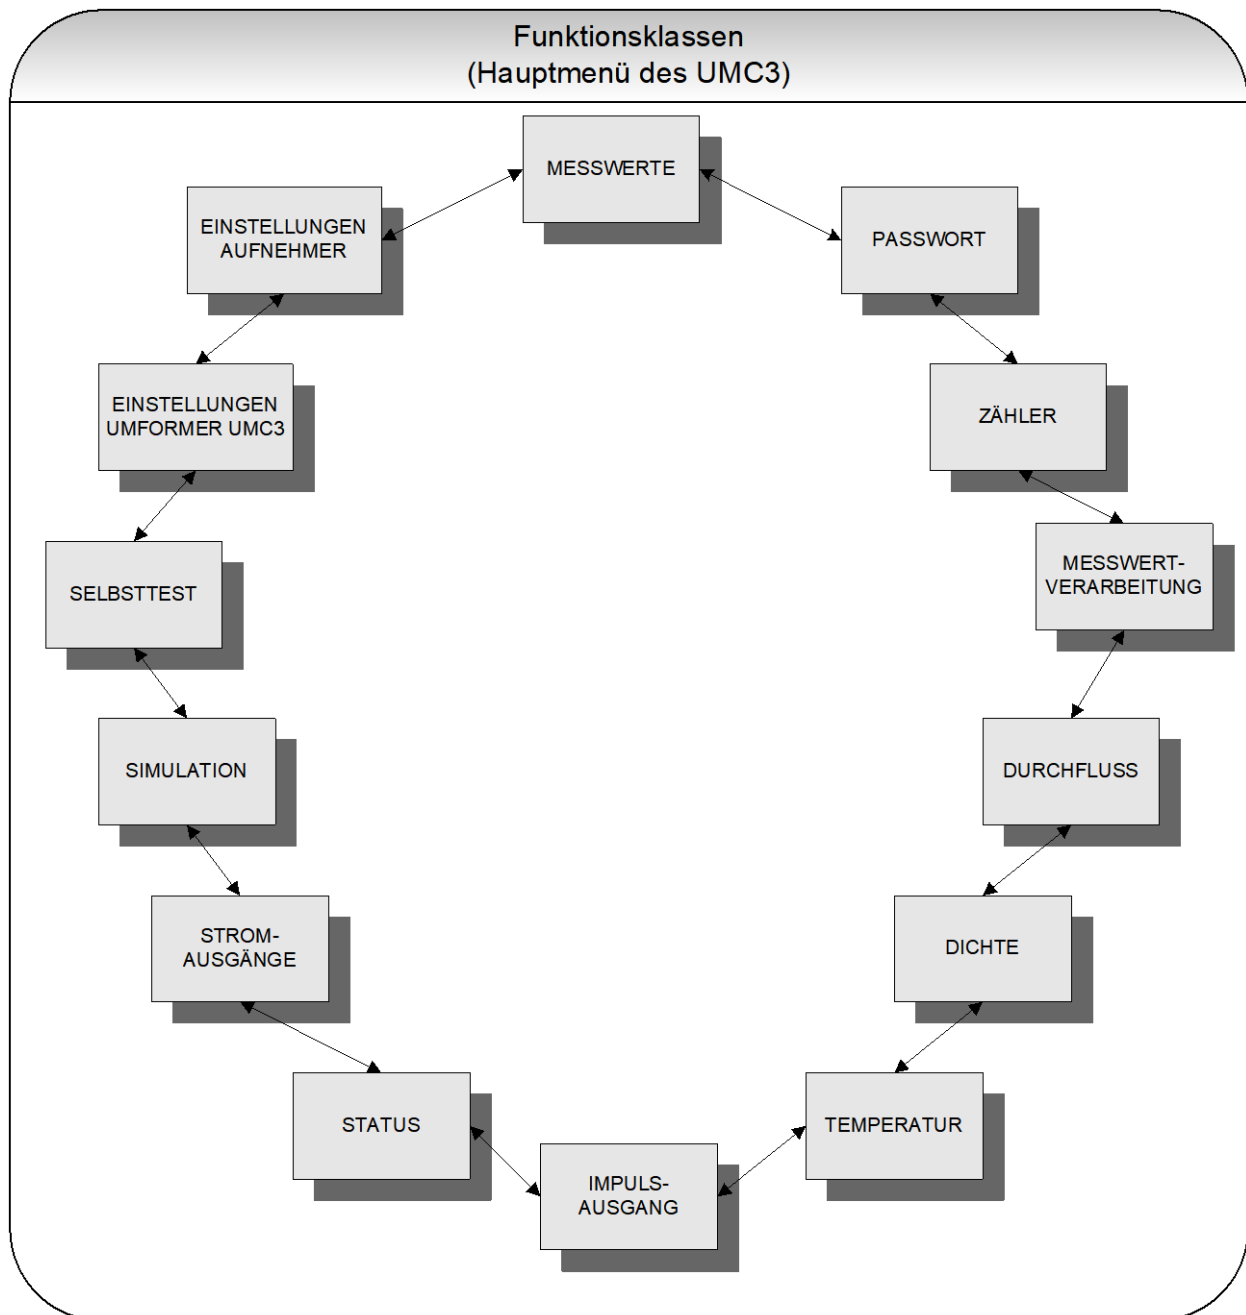

Im Folgenden sind alle Softwarefunktionen, die mit dem Kunden-Passwort zugänglich sind und ihre Bedienung beschrieben. Sonderfunktionen, die nur dem Hersteller vorbehalten sind (Servicefunktionen), sind nicht Gegenstand dieser Betriebsanleitung.

7.2.1 Funktionsklasse: MESSWERTE

In der Funktionsklasse MESSWERTE sind alle zur Verfügung stehenden Arten und Kombinationen von Messwertanzeigen zusammengefasst.

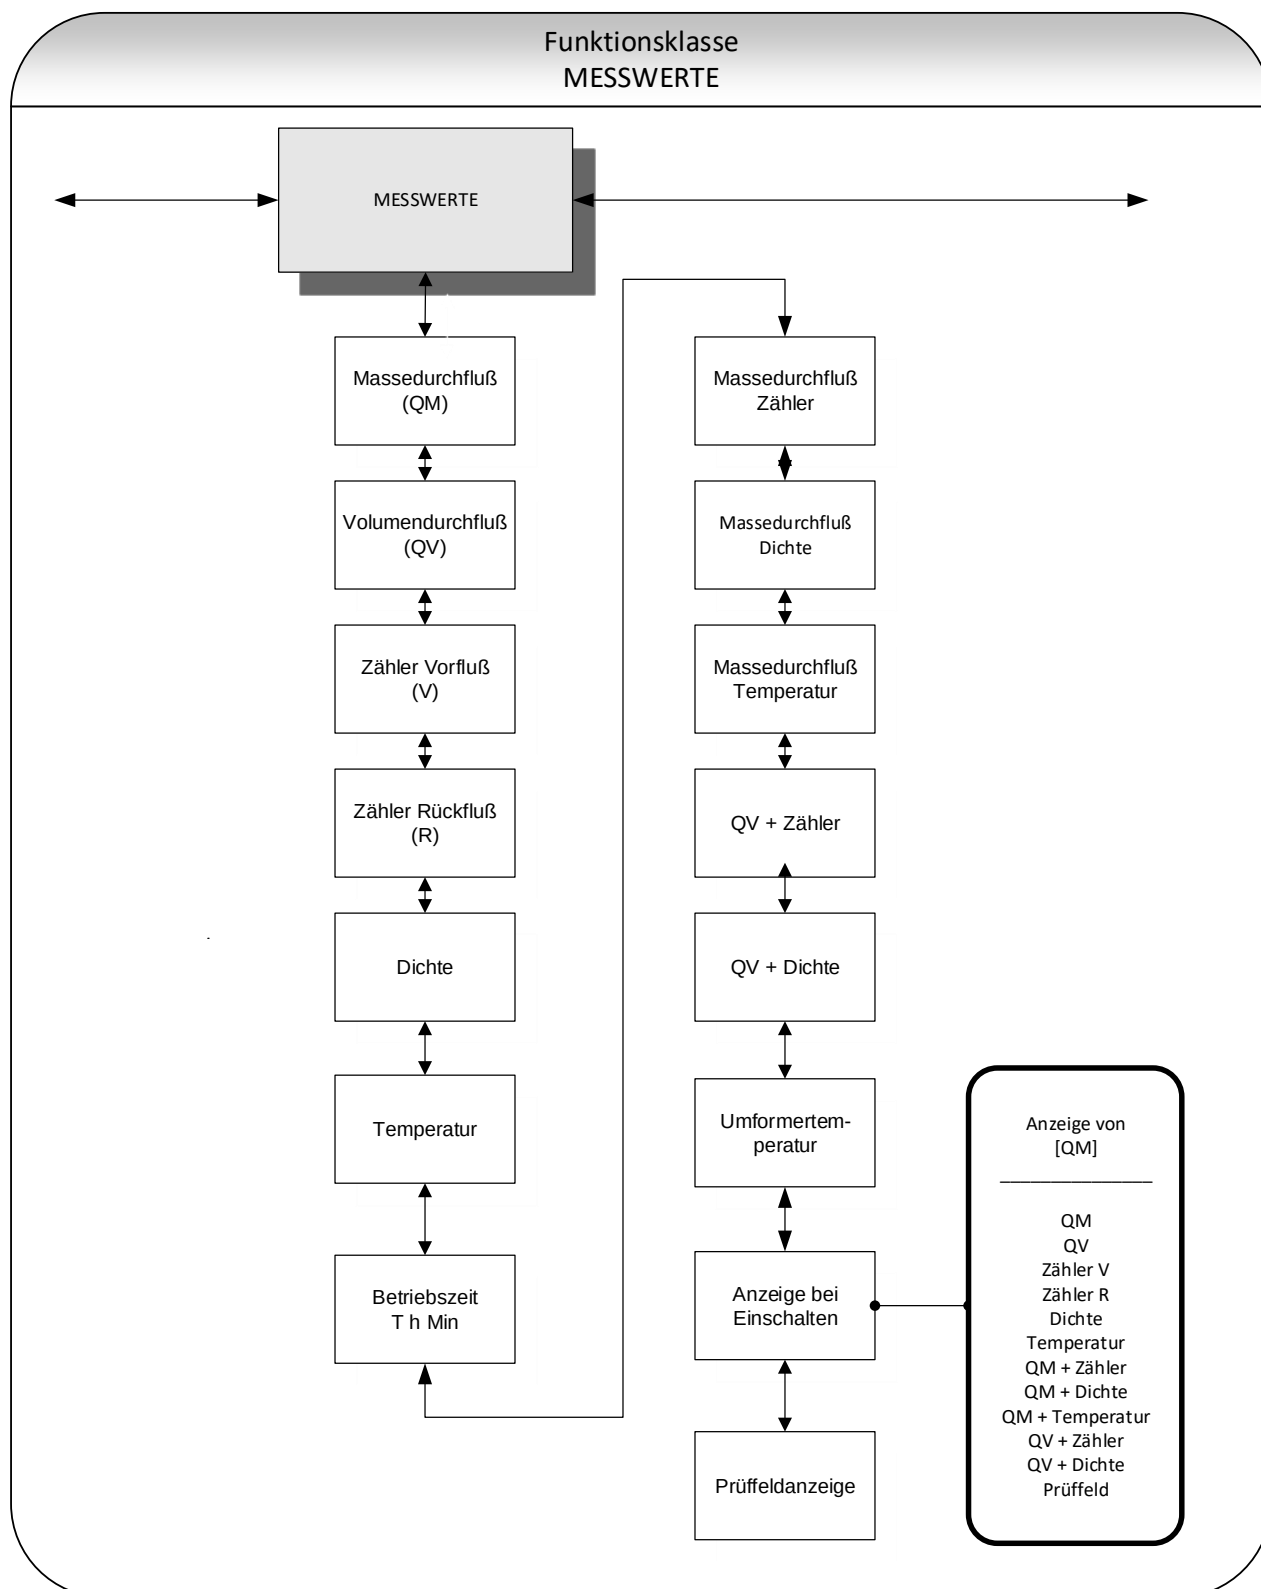

7.2.1.1 Massedurchfluss

Wird die Funktion "Massedurchfluss" ausgewählt, erscheint folgende Anzeige:

Massedurchfluss XXX.X kg/h

In der Anzeige wird der aktuelle Wert des Massedurchflusses dargestellt. Die Einheit der Anzeige wird in der Funktionsklasse DURCHFLUSS mit der Funktion "Massedurchfluss QM Einheit" festgelegt.

7.2.1.2 Volumendurchfluss

Wird die Funktion "Volumendurchfluss" ausgewählt, erscheint folgende Anzeige:

Volumendurchfluss XXX.X m³/h

Der Volumendurchfluss kann nur angezeigt werden, wenn die Dichtemessung kalibriert und aktiviert wurde. Sonst erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Die Einheit der Anzeige wird in der Funktionsklasse DURCHFLUSS mit der Funktion "Volumendurchfluss QV Einheit" festgelegt.

7.2.1.3 Zähler Vorfluss

Wird die Funktion "Zähler Vorfluss" ausgewählt, erscheint der aktuelle Stand des Zählers für die Vorlaufrichtung:

Zähler Vorfluss XXXXXXXX.XX kg

Die Einheit der Anzeige wird in der Funktionsklasse ZÄHLER mit der Funktion "Zähler Einheit" festgelegt.

7.2.1.4 Zähler Rückfluss

Wird die Funktion "Zähler Rückfluss" ausgewählt, erscheint der aktuelle Stand des Zählers für die Rücklaufrichtung:

Zähler Rückfluss XXXXXXXX.XX kg

Die Einheit der Anzeige wird in der Funktionsklasse ZÄHLER mit der Funktion "Zähler Einheit" festgelegt.

7.2.1.5 Dichte

Abhängig von den Einstellungen der Funktionsklasse DICHTe wird die Betriebsdichte oder Bezugsdichte angezeigt. Voraussetzung ist, dass der Sensor für die Dichtemessung geeignet ist und kalibriert wurde.

Dichte XXX.X g/l

Die Einheit der Anzeige wird in der Funktionsklasse DICHTe mit der Funktion "Dichte Einheit" festgelegt.

7.2.1.6 Temperatur

Wird die Funktion "Temperatur" ausgewählt, erscheint folgende Anzeige:

Temperatur XXX,XX °C

Im LC-Display wird der aktuelle Wert der Temperatur des gemessenen Mediums angezeigt. Die Temperatur wird in Grad Celsius, Fahrenheit oder Kelvin angezeigt.

7.2.1.7 Betriebsstundenzähler

Hier wird die Betriebszeit seit der Initialisierung und Inbetriebnahme durch den Hersteller in T(agen), h (Stunden) und Min(uten) angezeigt:

Betriebszeit 256T 18h 06Min

7.2.1.8 Massedurchfluss + Vorflusssäher

Wird die Funktion "Massedurchfluss + Vorflusssäher" gewählt, so erscheint in der ersten Zeile des LC-Displays der aktuelle Massedurchflusswert:

XXX.X kg/h XXXXXXXX.XX kg

In der zweiten Zeile wird der Stand des Vorflusssähers angezeigt. Die Einheit der Durchflussanzeige wird in der Funktionsklasse DURCHFLUSS mit der Funktion "Massedurchfluss QM Einheit" festgelegt, die Einheit des Zählens wird in der Funktionsklasse ZÄHLER mit der Funktion "Zähler Einheit" festgelegt.

7.2.1.9 Massedurchfluss + Dichte

Wird die Funktion "Massedurchfluss + Dichte" ausgewählt, erscheint folgende Anzeige:

XXX.X kg/h

XXX.X g/cm³

In der ersten Zeile des LC-Displays wird der aktuelle Wert des Massedurchflusses und in der zweiten Zeile die Dichte des gemessenen Mediums angezeigt. Die Einheit der Anzeige wird in der Funktionsklasse DURCHFLUSS mit der Funktion "Massedurchfluss QM Einheit" festgelegt, die Einheit für die Dichtemessung wird in der Funktionsklasse DICHTe mit der Funktion "Dichte Einheit" festgelegt.

7.2.1.10 Massedurchfluss + Temperatur

Wird die Funktion "Massedurchfluss + Temperatur" ausgewählt, erscheint folgende Anzeige:

XXX.X kg/h

XXX °C

In der ersten Zeile des LC-Displays wird der aktuelle Wert des Massedurchflusses und in der zweiten Zeile die Temperatur des gemessenen Mediums angezeigt. Die Einheit der Anzeige wird in der Funktionsklasse DURCHFLUSS mit der Funktion "Massedurchfluss QM Einheit" festgelegt.

7.2.1.11 Volumendurchfluss + Vorflussszähler

Wird die Funktion "Volumendurchfluss + Vorflussszähler" gewählt, so erscheint in der ersten Zeile des LC-Displays der aktuelle Volumendurchflusswert:

XXX.X m³/h

XXXXXXXX.XX m³

In der zweiten Zeile wird der Stand des Vorflussszählers angezeigt. Die Einheit der Durchflussanzeige wird in der Funktionsklasse DURCHFLUSS mit der Funktion "Volumendurchfluss QV Einheit" festgelegt, die Einheit des Zählers wird in der Funktionsklasse ZÄHLER mit der Funktion "Zähler Einheit" festgelegt.

7.2.1.12 Volumendurchfluss + Dichte

Wird die Funktion "Volumendurchfluss + Dichte" ausgewählt, erscheint folgende Anzeige:

XXX.X m³/h

XXX.X g/cm³

In der ersten Zeile des LC-Displays wird der aktuelle Wert des Volumendurchflusses und in der zweiten Zeile die Dichte des gemessenen Mediums angezeigt. Die Einheit der Anzeige wird in der Funktionsklasse DURCHFLUSS mit der Funktion "Volumendurchfluss QV Einheit" festgelegt, die Einheit für die Dichtemessung wird in der Funktionsklasse DICHTe mit der Funktion "Dichte Einheit" festgelegt.

7.2.1.13 Anzeige Umformertemperatur

Zeigt die aktuelle Temperatur im Elektronikgehäuse des Umformers an.

Umformertemperatur 32.4 °C

Die Temperaturanzeige erfolgt immer in °C.

7.2.1.14 Anzeige bei Einschalten

Mit der Auswahl der Funktion "Anzeige bei Einschalten" wird die Standardanzeige festgelegt. Nach Anlegen der Betriebsspannung oder nach einem längeren Zeitraum ohne Tastenbetätigung wechselt die Anzeige in die hier festgelegte Standardanzeige.

Anzeige von [QM]

Die aktuell eingestellte Standardanzeige wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Der Bediener kann eine der hier aufgelisteten Zuordnungen auswählen:

- QM (Massedurchfluss),
- QV (Volumendurchfluss),
- Zähler V(orfluss),
- Zähler R(ückfluss),
- Dichte,
- Temperatur,
- QM + Zähler V,
- QM + Dichte,
- QM + Temperatur,
- QV + Zähler,
- QV + Dichte,
- und dem Prüffeld.

7.2.1.15 Prüffeld

Die Prüffeldanzeige dient der Unterstützung bei der Fehlerdiagnose. Im Fehlerfall sind die in der Anzeige im Klartext angezeigten Fehlermeldungen und der Inhalt dieser Prüffeldanzeige unserem Service mitzuteilen.

xxx.xxx	ttt.ttt
fff.ffff	eee.aaa

Die angezeigten Werte sind folgendermaßen zu interpretieren:

xxx.xxx: Ist ein Maß für die Phasenverschiebung zwischen den Sensorsignalen.


ttt.ttt: Gibt die gemessene Temperatur des Sensors an.

fff.ffff: Gibt die aktuelle Schwingfrequenz des Systems aus.

eee.aaa: Gibt die Größe des Erregerstromes (eee) und die Sensorspannung (aaa) an.

7.2.2 Funktionsklasse: PASSWORT

In der Funktionsklasse PASSWORT sind die Funktionen zur Eingabe und Änderung des Kunden-Passwortes, sowie zur Eingabe des Service-Passwortes zusammengefasst. Alle Aktionen können mit der „Esc“-Taste abgebrochen werden.

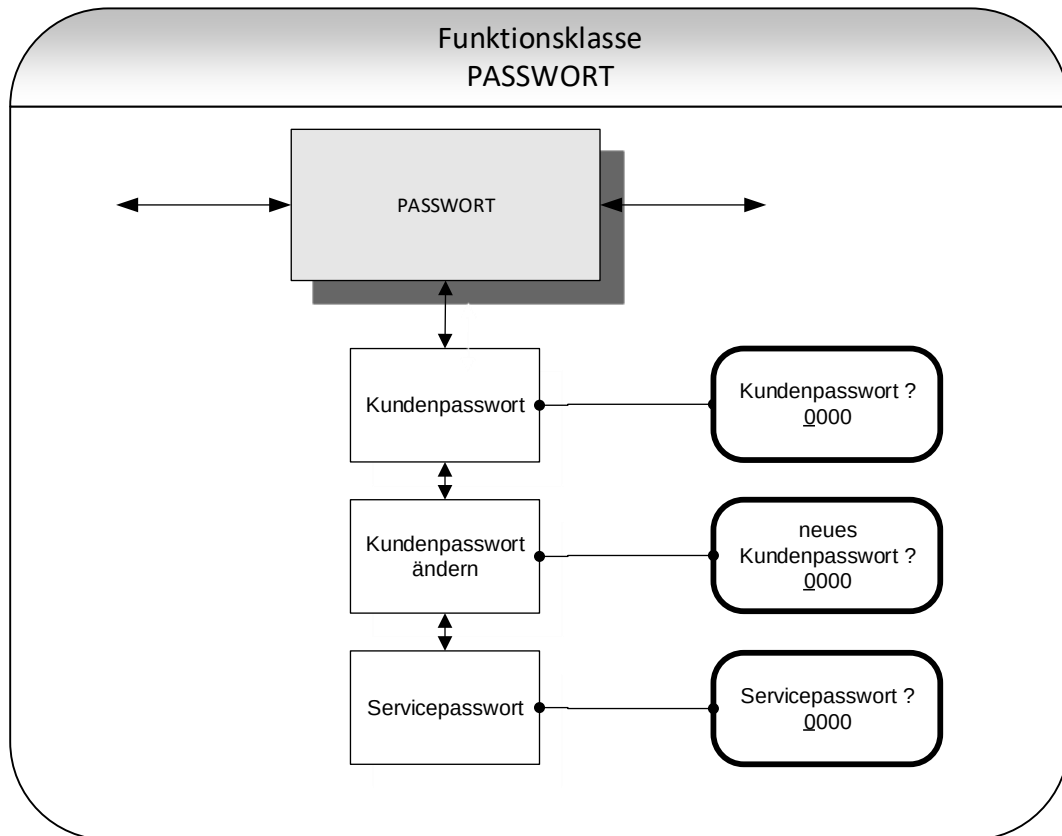

7.2.2.1 Kunden-Passwort

Wird die Funktion "Kunden-Passwort" ausgewählt, erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgende Anzeige:

Kundenpasswort?
0000

Die Zahlen **0000** werden angezeigt und können, wie in Kapitel 7.1.5.2 „Eingabefenster / einen Wert ändern“ beschrieben durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Durch Drücken der „↵“-Taste wird die Eingabe geprüft.

Ist das Passwort richtig, erscheint im LC-Display die Anzeige:

Passwort
gültig

Ist das Passwort falsch, erscheint im LC-Display die Anzeige:

Passwort
ungültig

Das Kunden-Passwort ist im Auslieferungszustand auf **0002** eingestellt.

Nach Eingabe eines gültigen Kunden-Passwortes können alle für den Kunden zugänglichen Parameter der Software verändert werden. Nach Abschalten der Betriebsspannung oder nach einer Zeit von ca. 15 Minuten ohne Tastenbetätigung wird die mit der Eingabe des Passwortes verbundene Freigabe zur Änderung von Einstellungen automatisch wieder zurückgenommen. Ohne die Eingabe des gültigen Passwortes können alle Einstellungen betrachtet werden. Eine Änderung der Parameter über HART oder Profibus PA ist jederzeit ohne Passwordeingabe möglich.

7.2.2.2 Kunden-Passwort ändern

Nach der gültigen Eingabe des Kunden-Passwortes ist man auch berechtigt, dieses Passwort zu ändern und ein eigenes Passwort zu vergeben. Wird die Funktion "Kunden-Passwort ändern" ausgewählt, erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgende Anzeige:

neues Passwort
eingeben 0000

Die Zahlen **0000** werden angezeigt und können, wie in Kapitel 7.1.5.2 „Eingabefenster / einen Wert ändern“ beschrieben, durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Durch Drücken der „↵“-Taste wird das neue Passwort bestätigt.



Hinweis:

Mit der Bestätigung durch die „↵“-Taste, ist das neue Passwort gespeichert. Stellen Sie vor dem Bestätigen sicher, dass das eingestellte Passwort mit dem gewünschten übereinstimmt! **Bewahren Sie eine Kopie des Passwortes sicher auf!**

Die Wiederfreischaltung eines Messumformers in unserem Hause bei verloren gegangenem Passwort gehört nicht zur Garantieleistung!


7.2.2.3 Service-Passwort

Zur Einstellung der zum Betrieb notwendigen Funktionen wird das Service-Passwort nicht benötigt.

Das Service-Passwort ist nur den Servicemitarbeitern bekannt und wird nicht verbreitet. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann die Parametrierung und Kalibrierung so verändert werden, dass keine ordnungsgemäße Funktion mehr vorliegt.

7.2.3 Funktionsklasse ZAEHLER

In der Funktionsklasse ZAEHLER sind folgende Funktionen zusammengefasst:

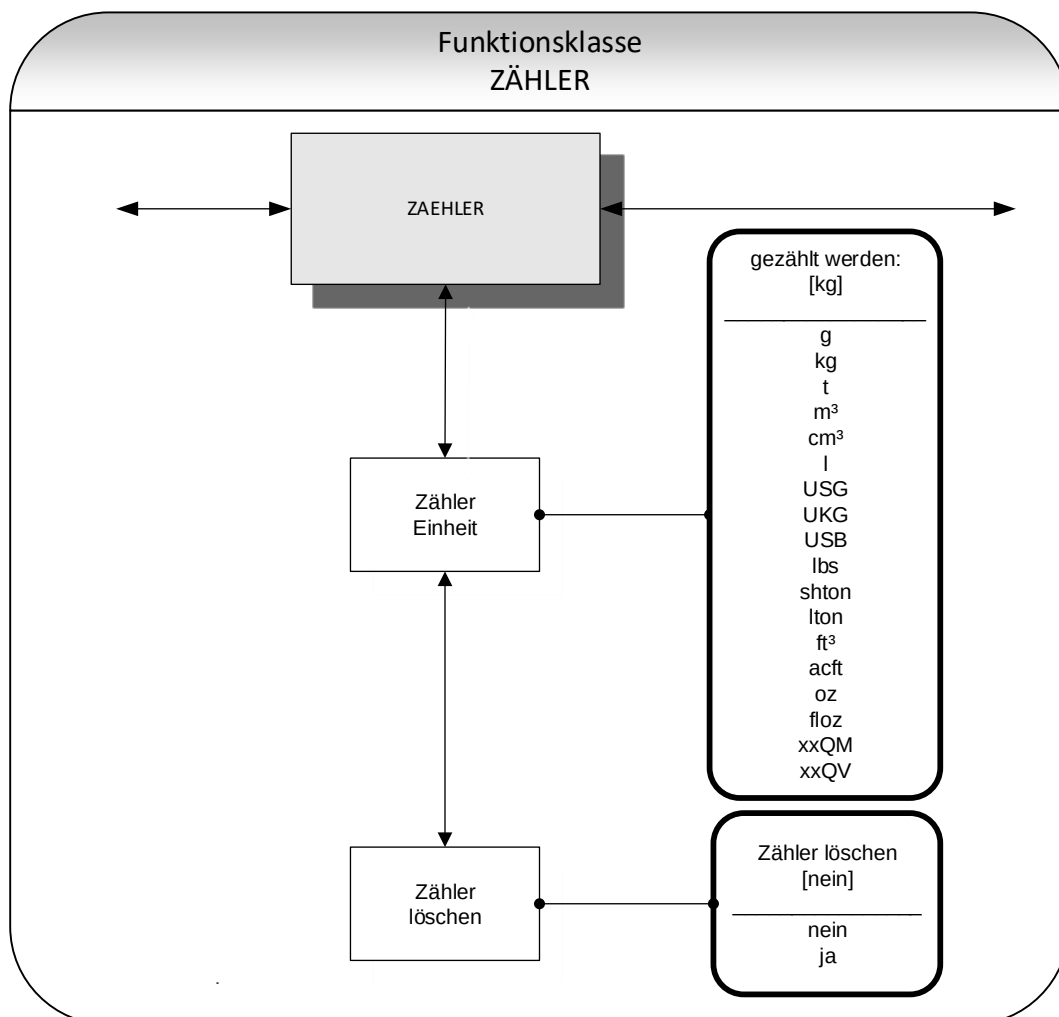

Zur Veränderung der Einstellungen muss zuvor das Kunden-Passwort eingegeben werden. Ohne vorherige Eingabe können alle Einstellungen eingesehen aber nicht verändert werden. Alle Aktionen können mit der „Esc“-Taste abgebrochen werden.

7.2.3.1 Zähler Einheit

Bei Auswahl der Funktion "Zähler Einheit" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste zunächst die momentan eingestellte Einheit für Vor- und Rückflusszähler:

gezählt werden:
[kg]

Durch betätigen der Pfeiltasten kann eine der hier aufgelisteten Einheiten ausgewählt werden:

- Masseeinheiten: g, kg und t als auch shton, lton, lbs und oz oder
- Volumeneinheiten: m³, cm³ und l, als auch USG, UKG, USB, ft³, acft und floz,
- freie Masseinheit: xxQM,
- freie Volumeneinheit: xxQV.

Durch Drücken der „↵“-Taste wird die neue Einheit bestätigt.

Die Wertigkeit der freien Einheiten wird über die Durchflusseinheiten in den Kapiteln 7.2.5.2 „Faktor freie QM Einheit“ auf Seite 69 und 7.2.5.8 „Faktor freie QV Einheit“ auf Seite 72 bestimmt.

Bei einer Änderung der Einheit werden die Zähler automatisch auf 0.00 zurückgesetzt!

Die Volumeneinheiten sind nur dann sinnvoll, wenn der Sensor auch für die Dichtemessung kalibriert wurde. Die Auswahl wird abschließend mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen. Anschließend werden die Vor- und Rücklaufzähler in der gewählten Einheit angezeigt.

7.2.3.2 Zähler löschen

Zum Rücksetzen der Summierzähler muss bewusst auf [ja] umgeschaltet werden. Vor- und Rücklaufzähler werden gleichzeitig zurückgesetzt (0,00).

Zähler löschen
[nein]


Mit der "Esc"-Taste oder durch Auswahl von [nein] lässt sich der Vorgang abbrechen, ohne die Zählerinhalte zu verändern.

Durch Drücken der „↵“-Taste wird die Eingabe bestätigt.

7.2.4 Funktionsklasse MESSWERTVERARBEITUNG

In der Funktionsklasse MESSWERTVERARBEITUNG sind Funktionen zusammengefasst, die die Verarbeitung der gemessenen Werte beeinflussen.

Zur Veränderung der Einstellungen muss zuvor das Kunden-Passwort eingegeben werden. Ohne vorherige Eingabe können alle Einstellungen eingesehen aber nicht verändert werden. Alle Aktionen können mit der „Esc“-Taste abgebrochen werden.

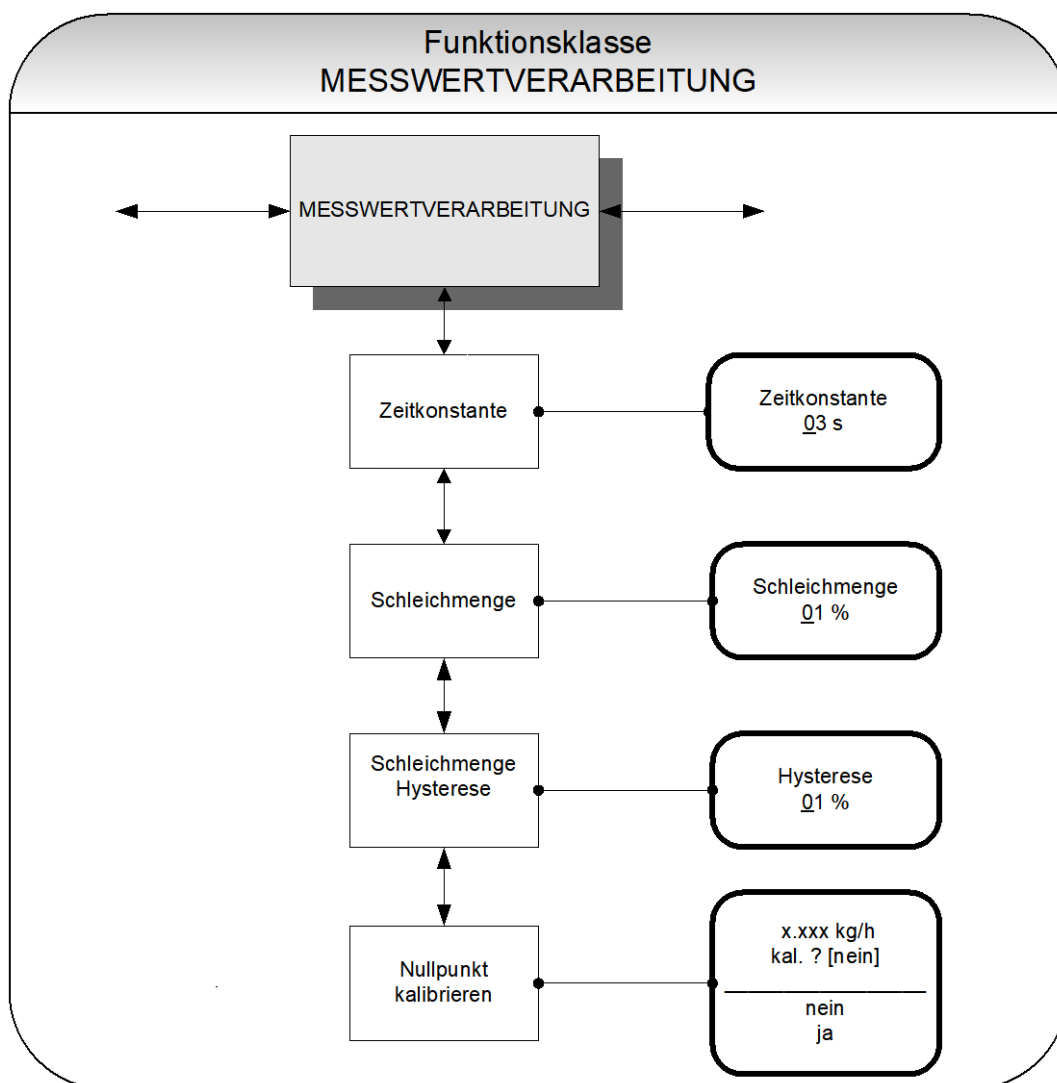

7.2.4.1 Zeitkonstante

Die Zeitkonstante dient zur Dämpfung von sprunghaften Durchflussänderungen, bzw. Störungen. Die Zeitkonstante wirkt auf die Anzeige des Messwertes und den Strom- und Impulsausgang und kann in 1-Sekundenschritten von 1 bis 60 Sekunden eingestellt werden. Bei Auswahl der Funktion "Zeitkonstante" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Zeitkonstante 03 s

Es wird die aktuell eingestellte Zeitkonstante angezeigt, welche durch betätigen den Pfeiltasten überschrieben werden kann.

Nach Einstellung der neuen Zeitkonstante wird diese mit der „↵“-Taste bestätigt.

7.2.4.2 Schleichmenge

Die Schleichmenge gibt die Durchflussmenge in Prozent vom Messbereichsendwert an, die überschritten werden muss, damit eine Messwertanzeige erfolgt. Solange der gemessene Durchfluss kleiner als dieser Grenzwert ist (z.B. Leckage), werden Anzeige und Ausgänge zu "NULL" gesetzt werden. Die Schleichmenge kann in 1-Prozentschritten von 0% - 20% eingestellt werden. Bei Auswahl der Funktion "Schleichmenge" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Schleichmenge 00 %

Es wird die aktuell eingestellte Schleichmenge angezeigt, welche durch betätigen der Pfeiltasten überschrieben werden kann.

Nach Einstellung der neuen Schleichmenge wird diese mit der „↵“-Taste bestätigt.

Bei Geräten für den eichpflichtigen Verkehr ist die Schleichmengenunterdrückung abzuschalten, d.h. es ist der Wert 0% einzustellen!

7.2.4.3 Schleichmenge Hysterese

Die Hysterese der Schleichmenge gibt die Durchflussmenge in Prozent vom Messbereichsendwert an, um die eingestellte Schleichmenge unter- bzw. überschritten sein muss, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Hysterese der Schleichmenge kann in 1-Prozentschritten von 0 - 10 % eingestellt werden. Bei Auswahl der Funktion "Schleichmenge Hysterese" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Schleichmenge Hysterese 00 %

Die aktuelle eingestellte Hysterese wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.4.4 Nullpunkt kalibrieren

Mit der Funktion "Nullpunkt kalibrieren" kann in der Anlage der Nullpunkt des Messgerätes nachkalibriert werden. Die Kalibrierung ist nach jedem Einbau oder nach Arbeiten an der unmittelbar an den Sensor angrenzenden Rohrleitung durchzuführen.



Vorsicht

Diese Funktion darf nur ausgeführt werden, wenn sichergestellt ist, dass das Medium im Sensor ruht. Wird die Funktion bei fließendem Medium ausgeführt, sind alle im Folgenden gemessenen Durchflusswerte falsch! Der Sensor darf hierzu komplett leer oder mit Medium gefüllt sein. Eine Teilfüllung oder Lufteinschlüsse führen zu einem falschen Nullpunktabgleich.



Hinweis

Der Abgleich eines mit Medium gefüllten Sensors ist gegenüber einem Abgleich mit leerem Sensor vorzuziehen.

Bei Auswahl der Funktion "Nullpunkt kalibrieren" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste die Anzeige des aktuellen Restdurchflusses:

QM = 0,00 kg/h
kal.? [nein]


Die Einstellung [nein] wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten auf [ja] geändert werden.

Der Nullpunkt wird bei Eingabe von "ja" neu kalibriert.

Durch Drücken der „↵“-Taste wird die Eingabe bestätigt.

7.2.5 Funktionsklasse DURCHFLUSS

In der Funktionsklasse DURCHFLUSS sind Funktionen zusammengefasst, die Anfangs- und Endwert, sowie die Verarbeitung der gemessenen Durchflusswerte beeinflussen. Änderungen können nur in der Betriebsart Programmieren (siehe 7.1.2 Betriebsarten), d. h. nach vorausgehender Eingabe des Passwortes (siehe 7.1.5.3 Passwörter, 7.2.2 Funktionsklasse: PASSWORT), vorgenommen werden. "Esc" bricht der Vorgang ab.

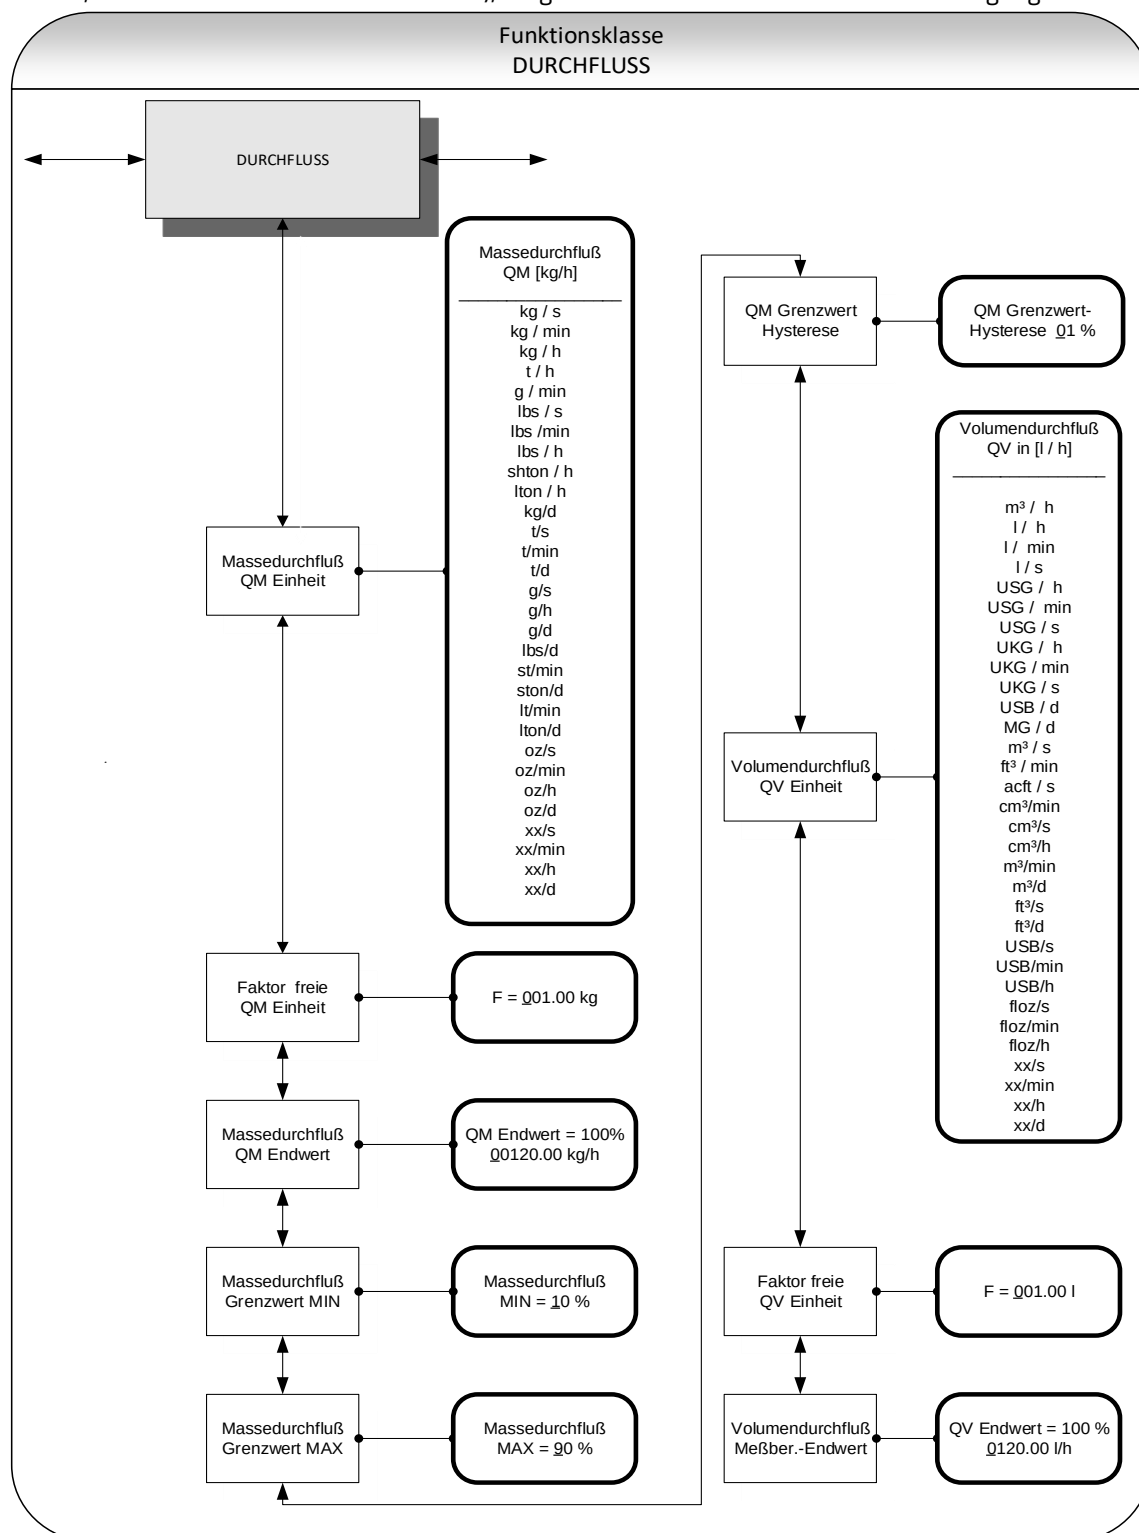

Zur Veränderung der Einstellungen muss zuvor das Kunden-Passwort eingegeben werden. Ohne vorherige Eingabe können alle Einstellungen eingesehen aber nicht verändert werden. Alle Aktionen können mit der Esc-Taste abgebrochen werden.

7.2.5.1 Massedurchfluss QM Einheit

Mit dieser Funktion wird die physikalische Einheit für alle Anzeigefunktionen, Grenzwerte und den Messbereichsendwert des Massedurchflusses festgelegt. Bei Auswahl der Funktion "Massedurchfluss QM Einheit" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Massedurchfluss
QM [kg/h]

Durch betätigen der Pfeiltasten kann eine der hier aufgelisteten Einheiten ausgewählt werden:

- kg/s, kg/min, kg/h, kg/d
- t/s, t/min, t/h, t/d,
- g/s, g/min, g/h, g/d,
- lbs/s, lbs/min, lbs/h, lbs/d,
- shton/min, shton/h, shton/d,
- lton/h, lton/min, lton/d,
- oz/s, oz/min, oz/h, oz/d
- xx/s, xx/min, xx/h, xx/d (frei programmierbare Einheit).

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

Ein Umrechnungsfaktor kann als Ersatz für eine nicht zur Verfügung stehende Einheit, wie im nachfolgenden Kapitel 7.2.5.2 „Faktor freie QM Einheit“ auf Seite 69 beschrieben, eingegeben werden. In diesem Fall wird die Einheit xx in Kombination mit der gewünschten Zeiteinheit ausgewählt.

7.2.5.2 Faktor freie QM Einheit

Wird eine andere Massedurchflusseinheit als einer der vorgegebenen Standardeinheiten als Anzeige gewünscht, so kann ein Faktor für die Umrechnung des Anzeigewertes eingegeben werden.

F = 001.0 kg

Der Faktor bezieht sich immer auf die Einheit kg.

Ein neuer Faktor kann durch betätigen der Pfeiltasten eingegeben werden.

Die Eingabe wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.5.3 Massedurchfluss QM Endwert

Mit dieser Funktion wird der Messbereichsendwert für den Massedurchfluss festgelegt. Die Eingabe erfolgt in der Einheit, die in der Funktion "Massedurchfluss Einheit" eingestellt worden ist. Der Messbereichsendwert skaliert den dem Massedurchfluss zugeordneten Stromausgang und Frequenzausgang. Bei Auswahl der Funktion "Massedurchfluss QM Endwert" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

QM Endwert=100% XXXXX.XX kg/h

Der aktuell eingestellte Messbereichsendwert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.5.4 Massedurchfluss Grenzwert MIN

Der MIN-Grenzwert für den Massedurchfluss kann über den Statusausgang ausgewertet werden. Er wird in % vom eingestellten Messbereichsendwert eingegeben. Unterschreitet der Massedurchfluss diesen Grenzwert, so wird bei entsprechender Zuordnung der Statusausgang gesetzt. Ist auch für den zugeordneten Stromausgang die Alarmfunktion aktiviert, so ändert sich der eingepreßte Strom zu <3,2mA oder > 20,5mA / 22mA.

Bei Auswahl der Funktion "Massedurchfluss Grenzwert MIN" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Massedurchfluss MIN = 10 %

Der aktuell eingestellte MIN-Grenzwert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.5.5 Massedurchfluss Grenzwert MAX

Der MAX-Grenzwert für den Massedurchfluss kann über den Statusausgang ausgewertet werden. Er wird in % vom eingestellten Messbereichsendwert eingegeben. Überschreitet der Massedurchfluss diesen Grenzwert, so wird bei entsprechender Zuordnung der Statusausgang gesetzt. Ist auch für den zugeordneten Stromausgang die Alarmfunktion aktiviert, so ändert sich der eingepreßte Strom zu <3,2mA oder > 20,5mA / 22mA.

Bei Auswahl der Funktion "Massedurchfluss Grenzwert MAX" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Massedurchfluss MAX = 90 %

Der aktuell eingestellte MAX-Grenzwert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.5.6 QM Grenzwert-Hysterese

Die Hysterese der QM-Grenzwerte gibt die Durchflussmenge in Prozent vom Messbereichsendwert an, um die eingestellten Grenzwerte unter- bzw. überschritten werden müssen, um die Alarmfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Hysterese der QM-Grenzwerte kann in 1-Prozentschritten von 0 - 10 % eingestellt werden. Bei Auswahl der Funktion "QM Grenzwert-Hysterese" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

QM Grenzwert-
Hysterese 00 %

Die aktuell eingestellte Hysterese wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.5.7 Volumendurchfluss QV Einheit

Mit dieser Funktion wird die physikalische Einheit für alle Anzeigefunktionen und den Messbereichsendwert des Volumendurchflusses festgelegt. Bei Auswahl der Funktion "Volumendurchfluss QV Einheit" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Volumendurchfluss
QV in [m³/h]

Es kann eine der hier aufgelisteten Einheiten ausgewählt werden:

- m³/d, m³/h, m³/min, m³/s, cm³/h, cm³/min, cm³/s
- l/h, l/min, l/s,
- USG/h, USG/min, USG/s,
- UKG/h, UKG/min, UKG/s
- USB/d, USB/h, USB/min, USB/s,
- MG/d
- ft³/d, ft³/min, ft³/s
- acft/s
- floz/h, floz/min, floz/s
- xx/h, xx/min, xx/h.

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

Ein Umrechnungsfaktor kann als Ersatz für eine nicht zur Verfügung stehende Einheit, wie im nachfolgenden Kapitel 7.2.5.8 „Faktor freie QV Einheit“ auf Seite 72 beschrieben, eingegeben werden. In diesem Fall wird die Einheit xx in Kombination mit der gewünschten Zeiteinheit ausgewählt.

7.2.5.8 Faktor freie QV Einheit

Wird eine andere Volumendurchflusseinheit als einer der vorgegebenen Standardeinheiten als Anzeige gewünscht, so kann ein Faktor für die Umrechnung des Anzeigewertes eingegeben werden.

F = 001.0 l

Der Faktor bezieht sich immer auf die Einheit l.

Der aktuell eingestellte Faktor wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Eingabe wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.5.9 Volumendurchfluss QV Endwert

Mit dieser Funktion wird der Messbereichs-Endwert für den Volumendurchfluss festgelegt. Die Eingabe erfolgt in der Einheit, die in der Funktion "Volumendurchfluss QV Einheit" eingegeben worden ist. Bei Auswahl der Funktion "Volumendurchfluss QV Endwert" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

QV Endwert=100%
XXXXX.XX m³/h


Der aktuell eingestellte Endwert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Eingabe wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

Eine Messwertanzeige und -ausgabe erfolgt nur bei Massedurchflussmessern, bei denen auch eine Dichtekalibrierung durchgeführt wurde.

7.2.6 Funktionsklasse DICHTe

In der Funktionsklasse DICHTe sind Funktionen zusammengefasst, die Anfangs- und Endwert, sowie die Verarbeitung der gemessenen Dichtewerte beeinflussen. Die zusätzlich vorhandenen Servicefunktionen zur Dichtekalibrierung sind nicht Gegenstand dieser Bedienungsanleitung.

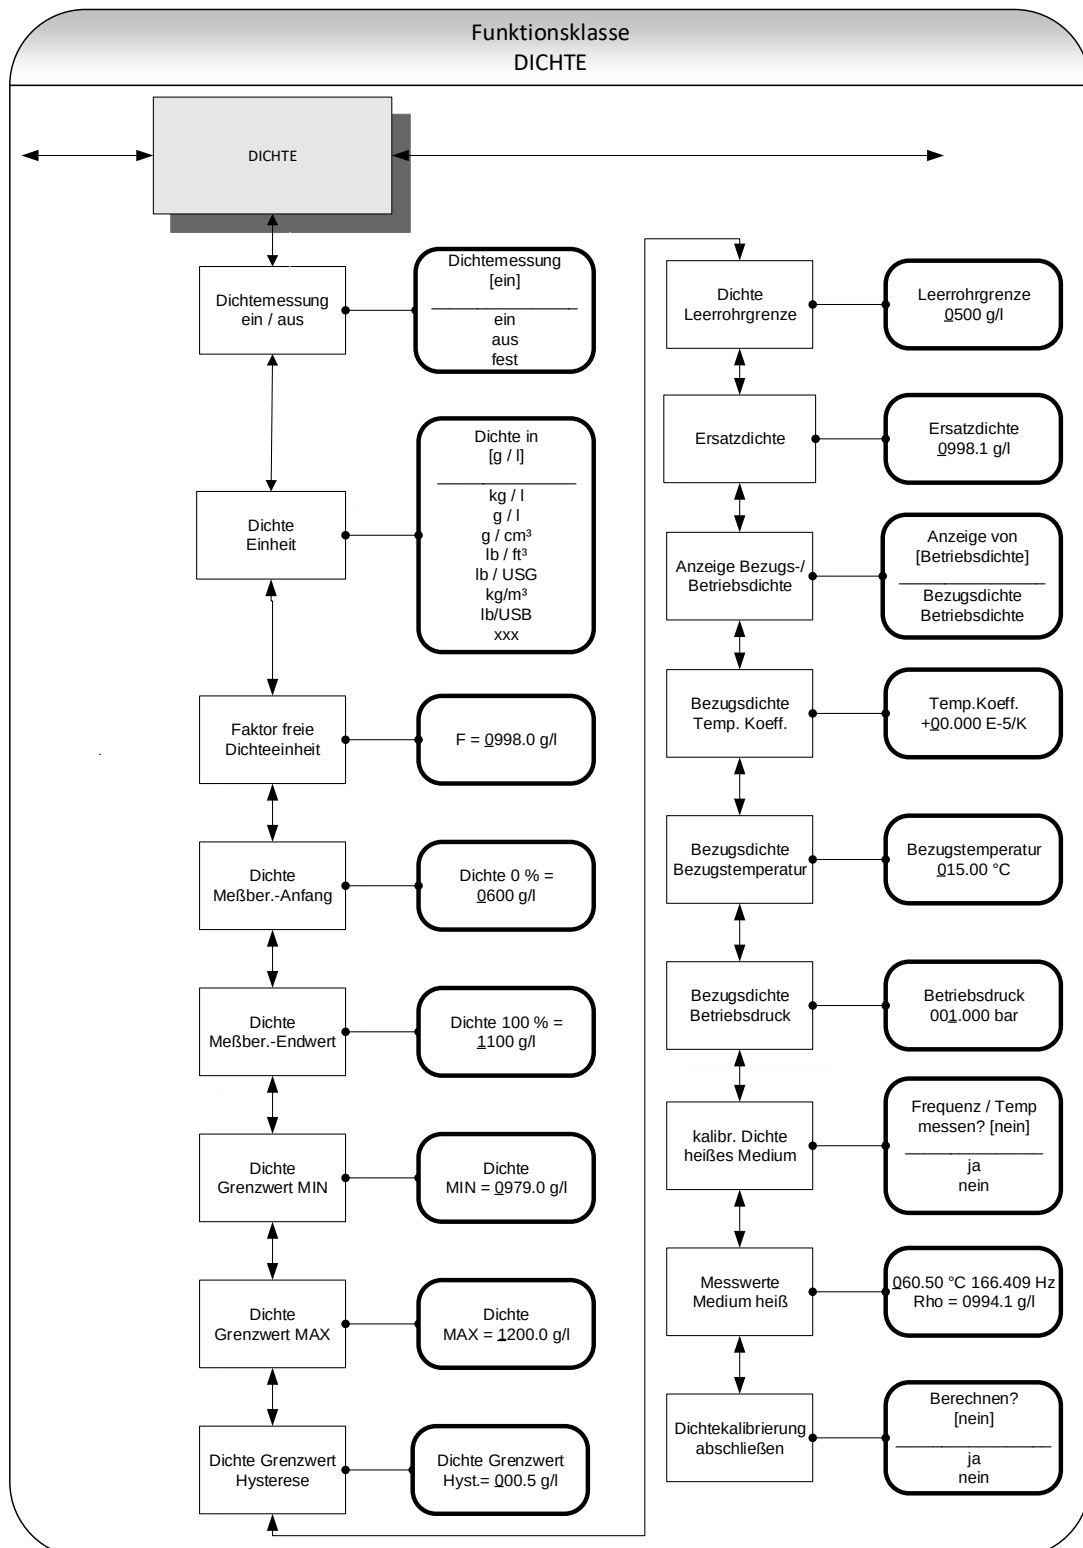

7.2.6.1 Dichtemessung ein/aus

Mit der Funktion "Dichtemessung ein/aus" wird die Dichtemessung aktiviert. Bei Auswahl der Funktion "Dichtemessung ein/aus" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Dichtemessung
[ein]

Es kann zwischen folgenden Einstellungen gewählt werden:

- ein: die Dichtemessung ist eingeschaltet,
- aus: die Dichtemessung ist abgeschaltet,
- fest: die Dichtemessung ist abgeschaltet, es wird ein fest eingegebener Ersatzwert angezeigt und für die Volumendurchflussmessung verwendet.

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

Wird die Dichtemessung eingeschaltet und erscheint anschließend die Meldung „Dichte nicht kalibriert“, wurde keine Dichtekalibrierung vom Hersteller durchgeführt!



Hinweis

Die Dichtemessung kann nur aktiviert werden, wenn eine ordnungsgemäße Dichtekalibrierung durchgeführt wurde

Ist keine Dichtekalibrierung durchgeführt worden, werden die Werte für die Dichte und den Volumendurchfluss in der Funktionsklasse MESSWERTE auf "0,0" gesetzt und es erscheint eine entsprechende Textmeldung: „Dichte unbekannt“.

7.2.6.2 Dichte Einheit

Mit dieser Funktion wird die physikalische Einheit für alle Anzeigefunktionen und den Messbereichsanfangs- und Endwert der Dichte festgelegt. Bei Auswahl der Funktion "Dichte Einheit" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Dichte in
[g/l]

Es kann eine der hier aufgelisteten Einheiten ausgewählt werden:

- g/l, kg/m³
- kg/l,
- g/cm³
- lbs/ft³
- lbs/USG, lbs/USB
- xxx

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

Ein Umrechnungsfaktor kann als Ersatz für eine nicht zur Verfügung stehende Einheit, wie im nachfolgenden Kapitel 7.2.6.3 „Faktor freie Dichteeinheit“ auf Seite 75 beschrieben, eingegeben werden.

7.2.6.3 Faktor freie Dichteeinheit

Wird eine andere Dichteeinheit als eine der vorgegebenen Standardeinheiten als Anzeige gewünscht, so kann ein Faktor für die Umrechnung des Anzeigewertes eingegeben werden.

$F = 0998.0 \text{ g/l}$

Der Faktor bezieht sich immer auf die Einheit g/l.

Der aktuell eingestellte Faktor wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Eingabe wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.6.4 Dichte Messbereichsanfang

Mit dieser Funktion wird der Messbereichsanfang für die Dichtemessung festgelegt. Die Eingabe erfolgt in der vorgewählten Einheit. Bei Dichten kleiner oder gleich diesem Anfangswert wird der zugeordnete Stromausgang auf seinen Anfangswert von 0 / 4mA gesetzt. Bei Auswahl der Funktion "Dichte Messbereichs-Anfang" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Dichte 0% =
0600.0 g/l

Der aktuell eingestellte Messbereichs-Anfangswert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.6.5 Dichte Messbereichsendwert

Mit dieser Funktion wird der Messbereichs-Endwert für die Dichtemessung festgelegt. Bei dieser Dichte wird der zugeordnete Stromausgang auf den Endwert von 20 mA gesetzt. Der eingepreßte Strom des der Dichte zugeordneten Stromausgangs wird linear aus dem Verhältnis Messwert zur Differenz zwischen Messbereichsanfang und Endwert interpoliert.

Die Eingabe erfolgt in der vorgewählten Einheit. Bei Auswahl der Funktion "Dichte Messbereichs-Endwert" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Dichte 100% =
1100 g/l

Der aktuell eingestellte Messbereichs-Endwert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Einstellung wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.6.6 Dichte Grenzwert MIN

Der MIN-Grenzwert für die Dichte kann über den Statusausgang ausgewertet werden und so einen externen Alarm auslösen. Er wird als absoluter Wert in der Einheit eingegeben, die in der Funktion "Dichte Einheit" eingestellt worden ist.

Bei Auswahl der Funktion "Dichte Grenzwert MIN" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Dichte MIN = 0000.0 g/l

Der aktuell eingestellte Grenzwert MIN wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Einstellung wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.6.7 Dichte Grenzwert MAX

Der MAX-Grenzwert für die Dichte kann über den Statusausgang ausgewertet werden. Er wird als absoluter Wert in der Einheit eingegeben, die in der Funktion "Dichte Einheit" eingestellt worden ist. Bei Auswahl der Funktion "Dichte Grenzwert MAX" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Dichte MAX = 0000.0 g/l

Der aktuell eingestellte Grenzwert MAX wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Einstellung wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.6.8 Dichte Grenzwert Hysterese

Die Hysterese der Dichtegrenzwerte gibt den absoluten Dichtewert in der Einheit an, die in der Funktion "Dichte Einheit" eingestellt worden ist. Die gemessene Dichte muss die eingestellten Grenzwerte um die eingestellte Hysterese unter- bzw. überschreiten, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei Auswahl der Funktion "Dichte Grenzwert Hysterese" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Dichte Grenzwert Hysterese 000.0 g/l

Die aktuelle eingestellte Hysterese wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Einstellung wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.6.9 Dichte Leerrohrgrenze

Unterschreitet die gemessene oder fest eingestellte Ersatzdichte diesen Grenzwert, so erscheint in der Anzeige der Hinweis „Rohr leer“. Gleichzeitig wird ein Alarm ausgelöst.

Nach Betätigen der „↵“-Taste erscheint folgendes Auswahlfeld:

Leerrohrgrenze 0500.0 g/l

Der aktuell eingestellte Grenzwert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.6.10 Ersatzdichte

Wurde unter 7.2.6.1 „Dichtemessung ein/aus“ (auf Seite 74) die Einstellung „fest“ gewählt, so ist die Dichtemessung abgeschaltet und es wird der hier eingestellte Ersatzwert angezeigt und als Basis für die Volumenmessung benutzt. Nach Betätigen der „↵“-Taste erscheint folgendes Auswahlfeld:

Ersatzdichte 0998.1 g/l

Der aktuell eingestellte Ersatzwert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Einstellung wird mit der „↵“ Taste bestätigt und übernommen.

Die Einheit der Dichte wird unter 7.2.6.2 „Dichte Einheit“ auf Seite 74 für alle Einstellungen und Anzeigen vorgegeben.

7.2.6.11 Anzeige Bezugsdichte / Betriebsdichte

Üblicherweise zeigt die Dichtemessung eines Massedurchflussmessers die Betriebsdichte, d.h. die Dichte des Mediums bei der gemessenen Temperatur an. Alternativ kann auch die Bezugsdichte angezeigt werden. Hierbei wird die gemessene Betriebsdichte auf eine Bezugstemperatur umgerechnet. Hierzu müssen vorher die Bezugstemperatur, der Volumentemperaturkoeffizient des Mediums und für Gase der Druck bei der Bezugsdichte bekannt und programmiert worden sein.

Die Volumenmessung hängt von dieser Einstellung ebenfalls ab. Bei der Einstellung „Betriebsdichte“ wird der gemessene Volumenfluss angezeigt, bei der Einstellung „Bezugsdichte“ wird ein auf die Bezugstemperatur normiertes Volumen angezeigt.

Anzeige von [Betriebsdichte]

Die aktuell eingestellte Betriebsart der Dichte- / Volumenmessung wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.6.12 Temperaturkoeffizient der Bezugsdichte

Für die Berechnung der Bezugsdichte aus der Betriebsdichte muss der Temperaturkoeffizient der Dichte des Mediums bekannt sein. Zur Verbesserung der Auflösung und der einfacheren Eingabe ist die Einheit des Temperaturkoeffizienten als 10^{-5} 1/K festgelegt.

Temp.Koeff. 00.00 E-5/K

Der aktuell eingestellte Wert in der Einheit 10^{-5} 1/K wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Einstellung wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.6.13 Bezugstemperatur der Bezugsdichte

Für die Berechnung der Bezugsdichte benötigt man die Temperatur, auf die sich die Dichte bezieht. Bei Heizöl ist dies üblicherweise 15°C .

Bezugstemperatur 015.00 °C

Die aktuell eingestellte Bezugstemperatur wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Einstellung wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.6.14 Bezugsdichte Betriebsdruck

Vorbereitet für die Berücksichtigung der Gasgleichungen bei der Bezugsdichte- und Volumenmessung von Gasen. Dient in dieser Softwareversion für die Eingabe des Betriebsdruckes. Wird derzeit nicht verwendet.

Betriebsdruck 001.00 bar

Der aktuell eingestellte Betriebsdruck wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Einstellung wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.6.15 Dichtekalibrierung heißes Medium

Eine 1-Punkt Dichtekalibrierung kann bei einem hierzu geeigneten Massedurchflusssensor vom Betreiber vorgenommen werden. Die Vorgehensweise ist in Kapitel 7.3 „Dichtekalibrierung“ auf Seite 110 ausführlich beschrieben.

Mit dieser Funktion wird die bei mit einem flüssigen Medium gefüllten Sensor notwendige Messung der Resonanzfrequenz und der Mediumtemperatur vorgenommen. Als ungefährliches Medium kann heißes Wasser bei einer Temperatur von z. B. 60 °C oder besser das übliche Medium unter Betriebsbedingungen verwendet werden.

Frequenz / Temp.
messen? [nein]

Mit den Pfeiltasten „ja“ selektieren. Mit der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt und die Messung ausgeführt.

7.2.6.16 Messwerte Medium heiß

Die mit der oben beschriebenen Funktion „Dichtekalibrierung heißes Medium“ bestimmten Werte werden in der oberen Zeile angezeigt. Durch 2maliges Drücken der Eingabetaste werden sie ohne Änderung bestätigt. In der unteren Zeile wird anschließend die Dichte des gemessenen Mediums als Referenz eingegeben.

60.50° 166.409 Hz
Rho = 0994.1 g/l

Die Dichte wird immer in der Einheit g / l eingegeben (entspricht zu kg / m³) und kann bei Bedarf durch Umschalten mit den Pfeiltasten geändert werden.

Die Eingaben werden mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.6.17 Dichtekalibrierung abschließen


Um die Dichtekalibrierung abzuschließen und die durch die beiden vorausgehenden Funktionen ermittelten Referenzwerte zu speichern und für die Dichtemessung zu aktivieren, ist es notwendig, einige Berechnungen im Messumformer anzustoßen.

Berechnen?
[nein]

Mit den Pfeiltaten „ja“ selektieren. Mit der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt und die Referenzwerte für die Dichtemessung übernommen. Damit die Dichtemessung durchgeführt wird, muss sie wie unter 7.2.6.1 „Dichtemessung ein/aus“ auf Seite 74 beschrieben eingeschaltet werden.

7.2.7 Funktionsklasse TEMPERATUR

In der Funktionsklasse TEMPERATUR sind Funktionen zusammengefasst, die Anfangs- und Endwert, sowie die Verarbeitung der gemessenen Temperatur beeinflussen. Die zusätzlich vorhandenen Servicefunktionen sind nicht Gegenstand dieser Betriebsanleitung. Änderungen der Einstellungen können erst in der Betriebsart Programmieren (siehe Kapitel 7.1.2 „Betriebsarten“), d. h. nach vorausgehender Eingabe des Passwortes (siehe 7.1.5.3 „Passwörter“, 7.2.2 „Funktionsklasse: PASSWORT“), vorgenommen werden.

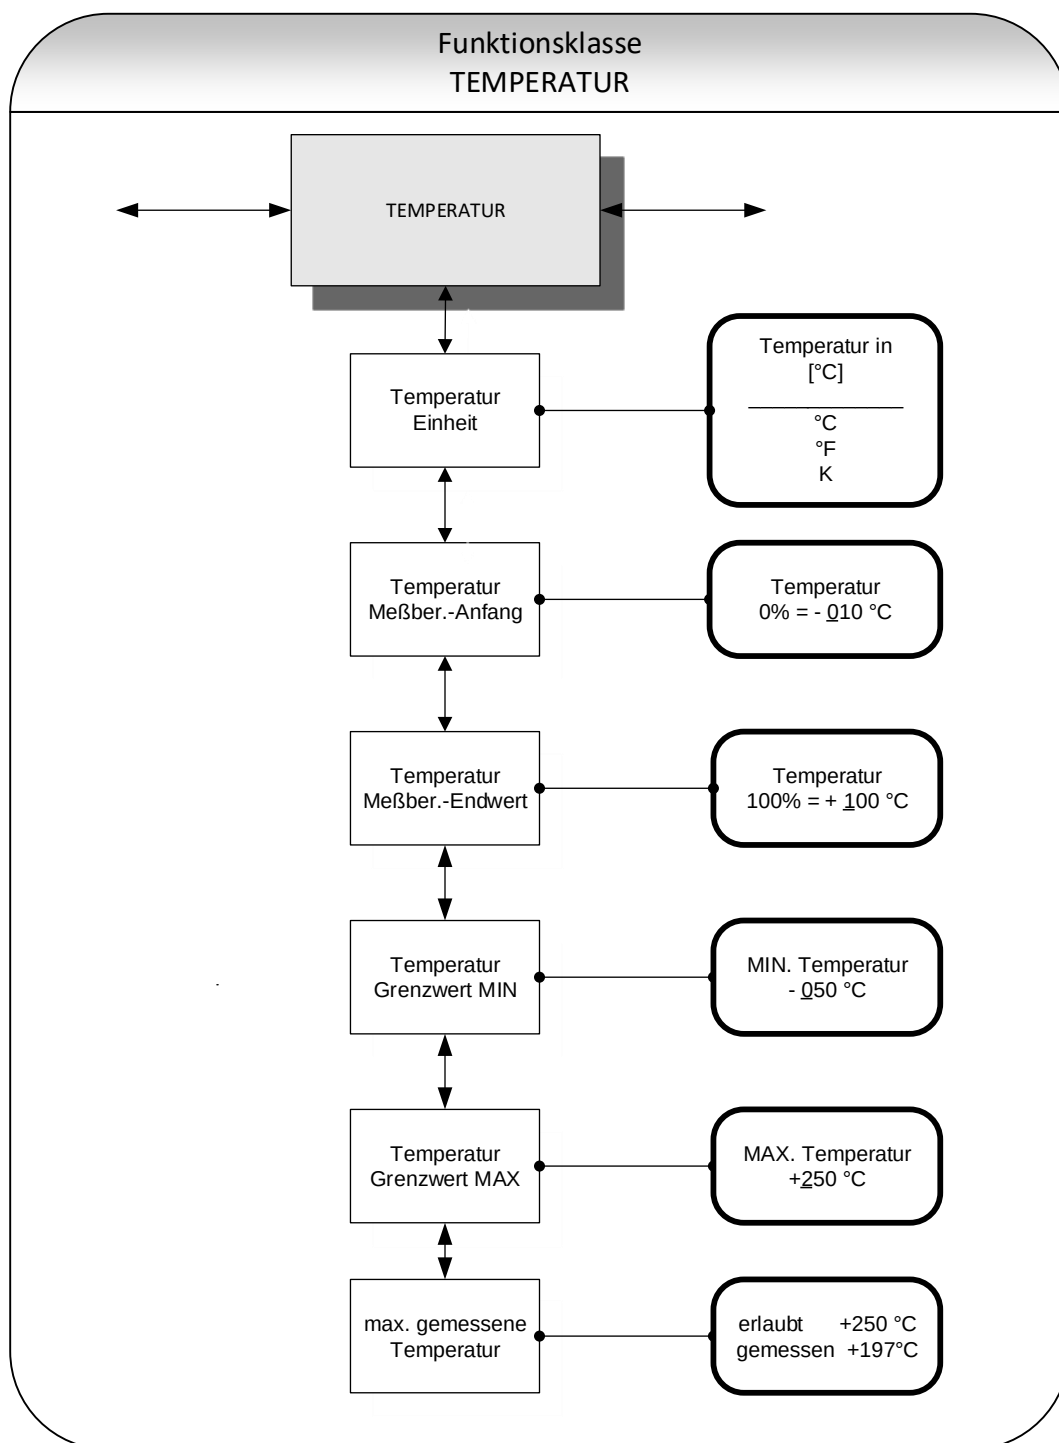

7.2.7.1 Temperatur Einheit

Mit dieser Funktion wird die Einheit für die Temperaturmessung festgelegt. Nach Betätigen der $\leftarrow$ -Taste erscheint folgendes Auswahlfeld:

Temperatur in [°C]

Der Bediener kann zwischen folgenden Einstellungen wählen: °C, °F und K gewählt werden. Die Auswahl wird mit der „ $\leftarrow$ “-Taste bestätigt und übernommen.

Alle Anzeigen, Messbereiche und Grenzwerte beziehen sich auf die gewählte Einheit.

7.2.7.2 Temperatur Messbereichsanfang

Mit dieser Funktion wird der Messbereichsanfang für die Temperaturmessung festgelegt. Niedrigere Temperaturen setzen den zugeordneten Stromausgang auf den Minimalwert 0 / 4mA. Die Eingabe erfolgt in der voreingestellten Temperatureinheit. Bei Auswahl der Funktion "Temperatur Messbereichsanfang" erscheint nach Betätigen der „ $\leftarrow$ “-Taste folgendes Auswahlfeld:

Temperatur 0% = + 005 °C

Der aktuell eingestellte Messbereichsanfangswert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Durch Drücken der „ $\leftarrow$ “ Taste wird die Eingabe bestätigt.

7.2.7.3 Temperatur Messbereichsendwert

Mit dieser Funktion wird der Messbereichsendwert für die Temperaturmessung festgelegt. Bei dieser Temperatur wird der zugeordnete Stromausgang auf den Endwert von 20 mA gesetzt. Der eingepreßte Strom des der Temperatur zugeordneten Stromausgangs wird linear aus dem Verhältnis Messwert zur Differenz zwischen Messbereichsanfang und Endwert interpoliert.

Die Eingabe erfolgt in der voreingestellten Temperatureinheit. Bei Auswahl der Funktion "Temperatur Messbereichs-Endwert" erscheint nach Betätigen der „ $\leftarrow$ “-Taste folgendes Auswahlfeld:

Temperatur 100% = +090 °C

Der aktuell eingestellte Messbereichs-Endwert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Durch Drücken der „ $\leftarrow$ “ Taste wird die Eingabe bestätigt.

7.2.7.4 Temperatur Grenzwert MIN

Der MIN-Grenzwert für die Temperatur kann über den Statusausgang ausgewertet werden. Er wird als Wert in der gewählten Temperatureinheit eingegeben.

Bei Auswahl der Funktion "Temperatur Grenzwert MIN" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

MIN. Temperatur -010 °C

Es wird der aktuell eingestellte MIN-Grenzwert angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden. Wird dieser Grenzwert unterschritten, wird eine Statusmeldung "Alarm" ausgegeben.

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Eingabe bestätigt.

7.2.7.5 Temperatur Grenzwert MAX

Der MAX-Grenzwert für die Temperatur kann über den Statusausgang ausgewertet werden. Er wird als Wert in der gewählten Temperatureinheit eingegeben. Bei Auswahl der Funktion "Temperatur Grenzwert MAX" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

MAX. Temperatur + 250 °C

Es wird der aktuell eingestellte MAX-Grenzwert angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden. Wird dieser Grenzwert überschritten, wird eine Statusmeldung "Alarm" ausgegeben.

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Eingabe bestätigt.

7.2.7.6 Max. gemessene Temperatur


Bei Auswahl dieser Anzeige erscheint die bisher größte gemessene Temperatur. Zum Vergleich wird in der ersten Zeile der eingestellte max. Temperaturgrenzwert angezeigt.

erlaubt +250°C
gemessen +197 °C

Der Wert kann nicht zurückgesetzt werden. Er speichert dauerhaft die maximal gemessene Prozesstemperatur.

7.2.8 Funktionsklasse IMPULSAUSGANG

In der Funktionsklasse IMPULSAUSGANG sind alle Funktionen zusammengefasst, die die Impulsausgänge beeinflussen.

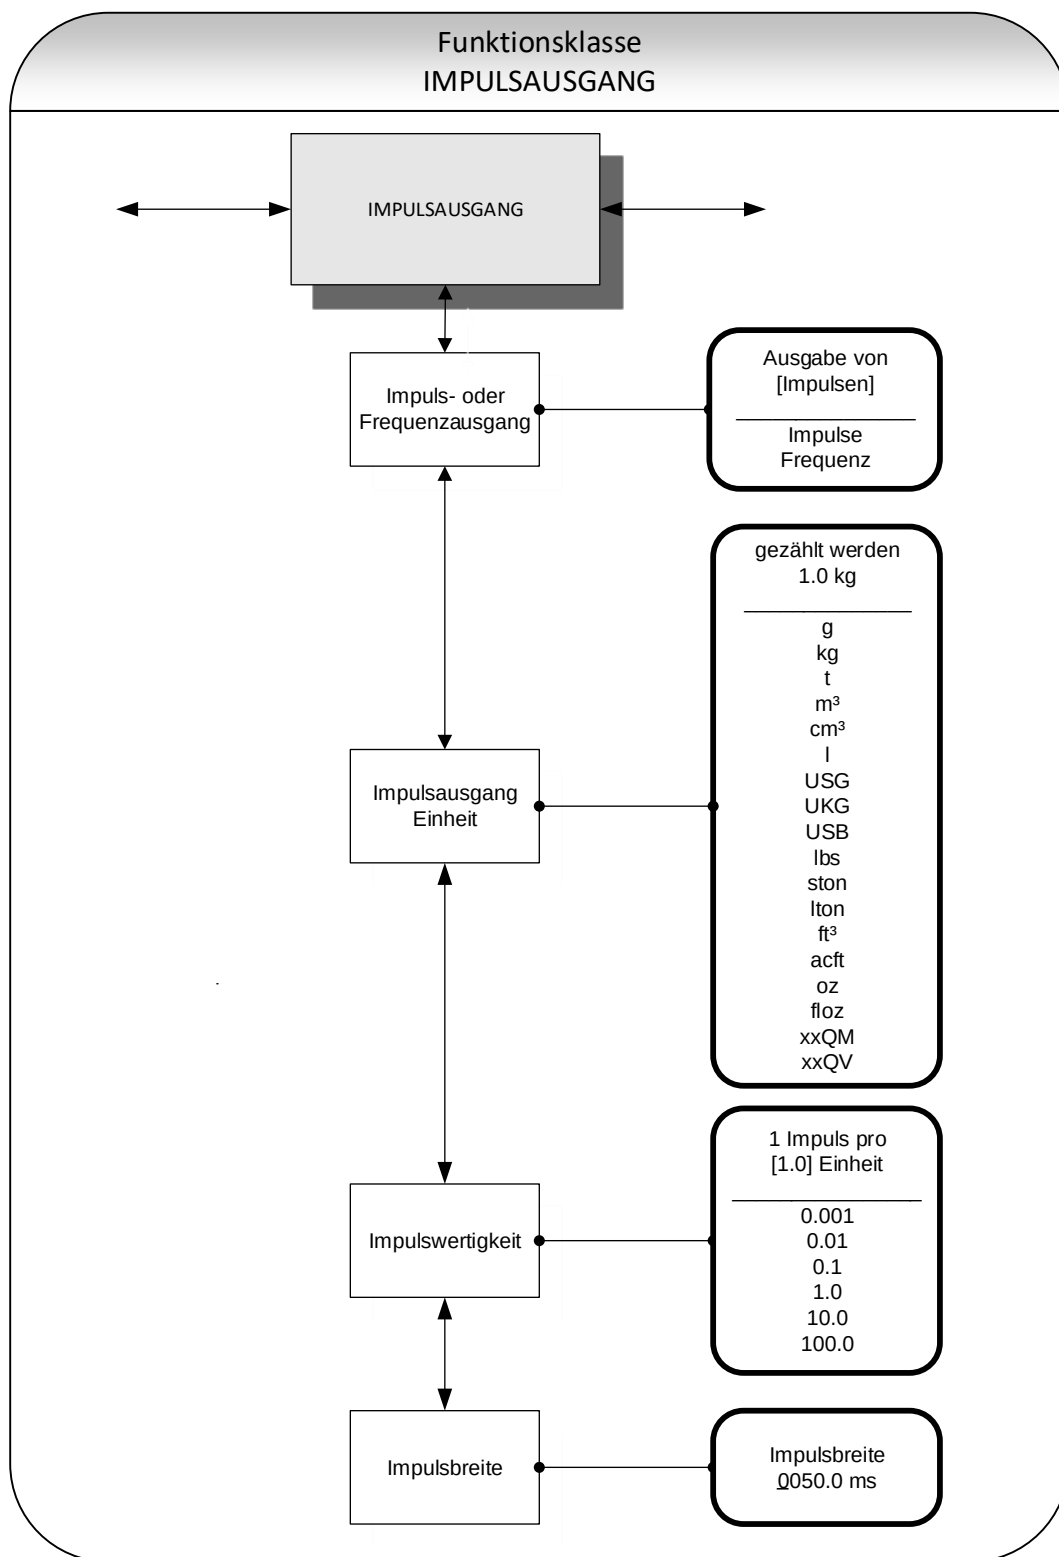

7.2.8.1 Impuls- oder Frequenzausgang

Mit der Funktion "Impuls- oder Frequenzausgang" wird festgelegt, ob Impulse pro gezählte Einheit ausgegeben werden, oder ob eine Frequenz von 0 – 1kHz analog zum Messbereich ausgegeben wird.

Wird die Einstellung Frequenz gewählt, so wird die maximale Frequenz von 1 kHz bei Erreichen des Messbereichsendwertes für den Massedurchfluss bzw. Volumendurchfluss (abhängig von der gewählten Impulseinheit) erzeugt. Liegt der Durchfluss unterhalb der Schleichmenge, so ist die Frequenz tatsächlich 0 Hz.

Wird die Einstellung Impuls gewählt, so bestimmen die Impulswertigkeit und Einheit die Anzahl der Impulse je Durchflussmenge. Wird eine Kombination dieser Größen eingestellt, die bei dem Messbereichsendwert nicht in Echtzeit zu erfüllen ist (z. B. die Anzahl der Impulse je Zeiteinheit kann aufgrund der zu groß gewählten Impulsbreite nicht erzeugt werden), so erscheint die Fehlermeldung: „Impulsbreite zu groß“ oder „Parameter inkonsistent!“.

Nach Betätigen der „↵“-Taste wird die bisherige Einstellung sichtbar.

Ausgabe von [Impulsen]

Die aktuell eingestellte Ausgabeart wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt.

7.2.8.2 Impulsausgang Einheit

Mit dieser Funktion wird die Einheit festgelegt, die gezählt werden soll. Bei Auswahl der Funktion "Impulsausgang Einheit" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

gezählt werden 1.0 kg

Der aktuell eingestellte Wert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Es kann zwischen folgenden Einstellungen gewählt werden:

- Masseeinheiten:
 - g, kg, t, lbs, ston, lton, oz.
- Volumeneinheiten:
 - m³, cm³, l, USG, UKG, USB, ft³, acft, floz.
- freie Masseinheit:
 - xxQM
- freie Volumeneinheit:
 - xxQV

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt.

Die Wertigkeit der freien Einheiten wird über die Durchflusseinheiten in den Kapiteln 7.2.5.2 „Faktor freie QM Einheit“ auf Seite 69 und 7.2.5.8 „Faktor freie QV Einheit“ auf Seite 72 bestimmt.

7.2.8.3 Impulswertigkeit

Mit dieser Funktion wird festgelegt, wie viele Impulse pro gezählter Einheit ausgegeben werden. Bei Auswahl der Funktion "Impulswertigkeit" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste die bisher gewählte Einheit.

1 Impuls pro [1.0] Einheit

Der aktuell eingestellte Wert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Es kann eine der hier aufgelisteten Einstellungen ausgewählt werden:

- Wertigkeiten:
 - 0.001, 0.01, 0.1, 1.0, 10.0, 100.0

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Eingabe bestätigt.

7.2.8.4 Impulsbreite

Die Breite des Impulses, der ausgegeben werden soll, kann mit dieser Funktion verändert werden. Ist die Impulsbreite für die tatsächliche Impulszahl zu groß gewählt, wird die Impulsbreite automatisch reduziert! In diesem Falle erscheint die Warnmeldung „Impulsausgang übersteuert“.

Bei Auswahl der Funktion "Impulsbreite" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Impulsbreite 0050.0 ms

Die aktuell eingestellte Impulsbreite wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden. Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Eingabe bestätigt.


Die maximal mögliche Ausgangsfrequenz lässt sich aus der Formel

$$f = \frac{1}{2 * \text{impulsbreite}[ms]} \leq 1000 \text{ Hz}$$

berechnen. Für die Ansteuerung von externen elektronischen Zählrelais empfehlen wir Impulsbreiten >4ms, für elektromechanische Zählrelais die Voreinstellung von 50ms.

7.2.9 Funktionsklasse STATUS

In der Funktionsklasse STATUS sind alle Funktionen zusammengefasst, die zur Einstellung des Statusausgangs dienen.

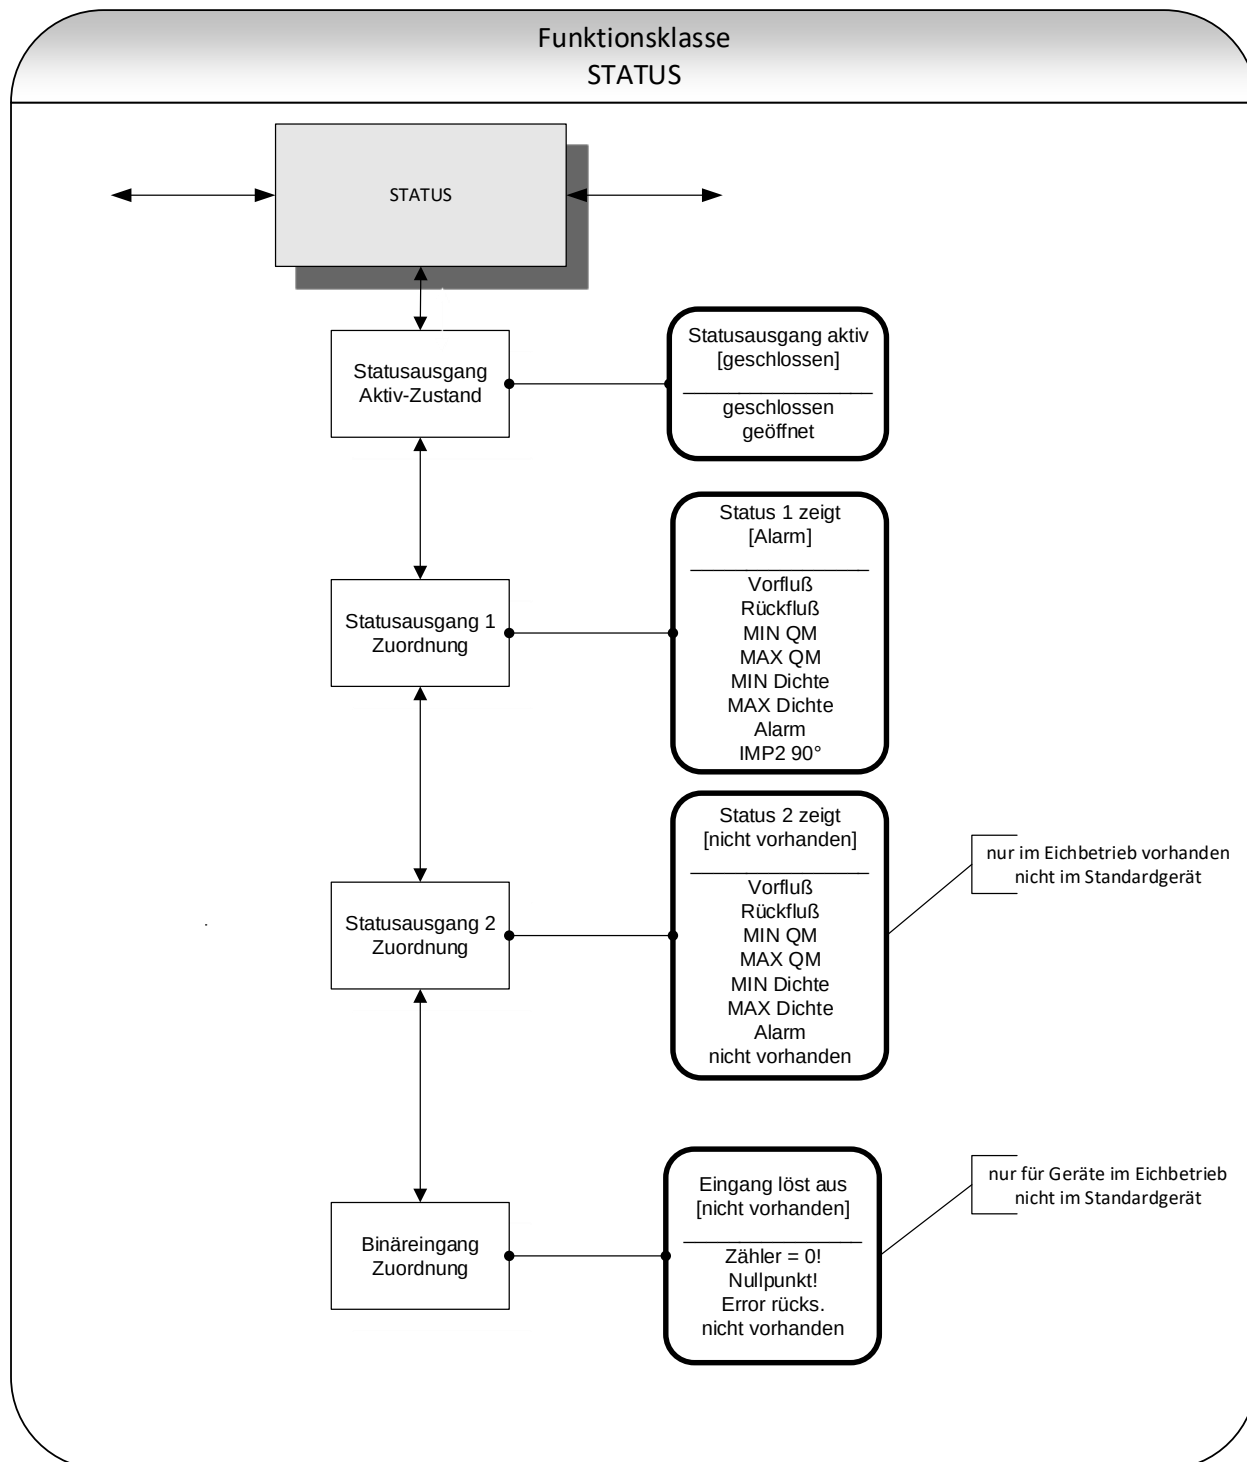

7.2.9.1 Statusausgang Aktiv-Zustand

Der Statusausgang ist vergleichbar einem Relaischalter, der als Schließer oder als Öffner arbeiten kann. In sicherheitsgerichteten Anwendungen wählt man die Einstellung Öffner, damit ein Versorgungsspannungsausfall oder ein Ausfall der Elektronik wie ein Alarm detektiert werden kann. In Standardanwendungen verwendet man den Ausgang als Schließer.

Mit der Funktion "Statusausgang Aktiv-Zustand" wird das Verhalten des Statusausgangs festgelegt.

Statusausg. aktiv [geschlossen]

Der aktuell eingestellte Zustand wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden. Es kann zwischen folgenden Einstellungen ausgewählt werden:

- geschlossen,
- geöffnet

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt.

7.2.9.2 Statusausgang 1 Zuordnung

Mit dieser Funktion wird festgelegt, welchem Ereignis der Statusausgang zugeordnet ist. Die übliche Zuordnung ist die Zuordnung zum Alarm, weil dann alle eingestellten Grenzwerte und der Selbsttest über den Statusausgang überwacht werden. Bei Auswahl der Funktion "Statusausgang Zuordnung" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste die aktuelle Zuordnung.

Status 1 zeigt [Alarm]

Die aktuell eingestellte Zuordnung wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Es kann eine der hier aufgelisteten Zuordnungen ausgewählt werden:

- Durchflussrichtungserkennung:
 - Vorfluss,
 - Rückfluss,
- Grenzwerte:
 - MIN QM,
 - MAX QM,
 - MIN Dichte,
 - MAX Dichte,
- Alle Grenzwerte und Fehlererkennung:
 - Alarm,
- Impulsausgang 2 für eichpflichtigen Verkehr
 - IMP2 90°,

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt

Bei der Einstellung IMP2 90° wird über den Statusausgang ein zweiter, phasenverschobener Impulsausgang realisiert.

7.2.9.3 Statusausgang 2 Zuordnung

Im Eichbetrieb ist anstelle des Stromausganges 2 ein weiterer Statusausgang verfügbar. Er besitzt dieselben Zuordnungsmöglichkeiten wie der Statusausgang 1. Er ist jedoch nicht als Impulsausgang verwendbar.

Bei Auswahl der Funktion "Statusausgang Zuordnung" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste die aktuelle Zuordnung.

Status 2 zeigt [nicht vorhanden]

Die aktuell eingestellte Zuordnung wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden. Es kann eine der hier aufgelisteten Zuordnungen ausgewählt werden:

- Standardeinstellung:
 - Nicht vorhanden
- Durchflussrichtungserkennung:
 - Vorfluss,
 - Rückfluss,
- Grenzwerte:
 - MIN QM,
 - MAX QM,
 - MIN Dichte,
 - MAX Dichte,
 - Alarm alle Grenzwerte und Fehlererkennung

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Eingabe bestätigt.

7.2.9.4 Zuordnung Binäreingang

In der Ausführung für den Eichbetrieb ist anstelle des Stromausganges 2 ein zusätzlicher Eingang zum Anschluss eines externen Tasters verfügbar.

Im Eichbetrieb ist dieser Taster folgenden Funktionen fest zugeordnet:

- Kurze Betätigung: Anzeigetest
- Betätigung > 5s: Fehlerrücksetzen

Eingang löst aus: [Fehler rücks.]

Außerhalb des Eichbetriebes dürfen dem Taster auch andere Funktionen zugeordnet werden.

Bei Auswahl der Funktion "Eingang löst aus" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste die aktuelle Zuordnung.

Eingang löst aus [nicht vorhanden]


Die aktuell eingestellte Zuordnung wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Es kann eine der hier aufgelisteten Zuordnungen ausgewählt werden:

- Standardeinstellung:
 - Nicht vorhanden
- sonst:
 - Zähler =0! D.h. Zähler auf 0 rücksetzen,
 - Nullpunkt Nullpunktabgleich durchführen,
 - Fehler rücks. Fehlermeldungen quittieren

7.2.10 Funktionsklasse STROMAUSGAENGE

In der Funktionsklasse STROMAUSGAENGE werden die Einstellungen für die Stromausgänge des Messumformers vorgenommen.

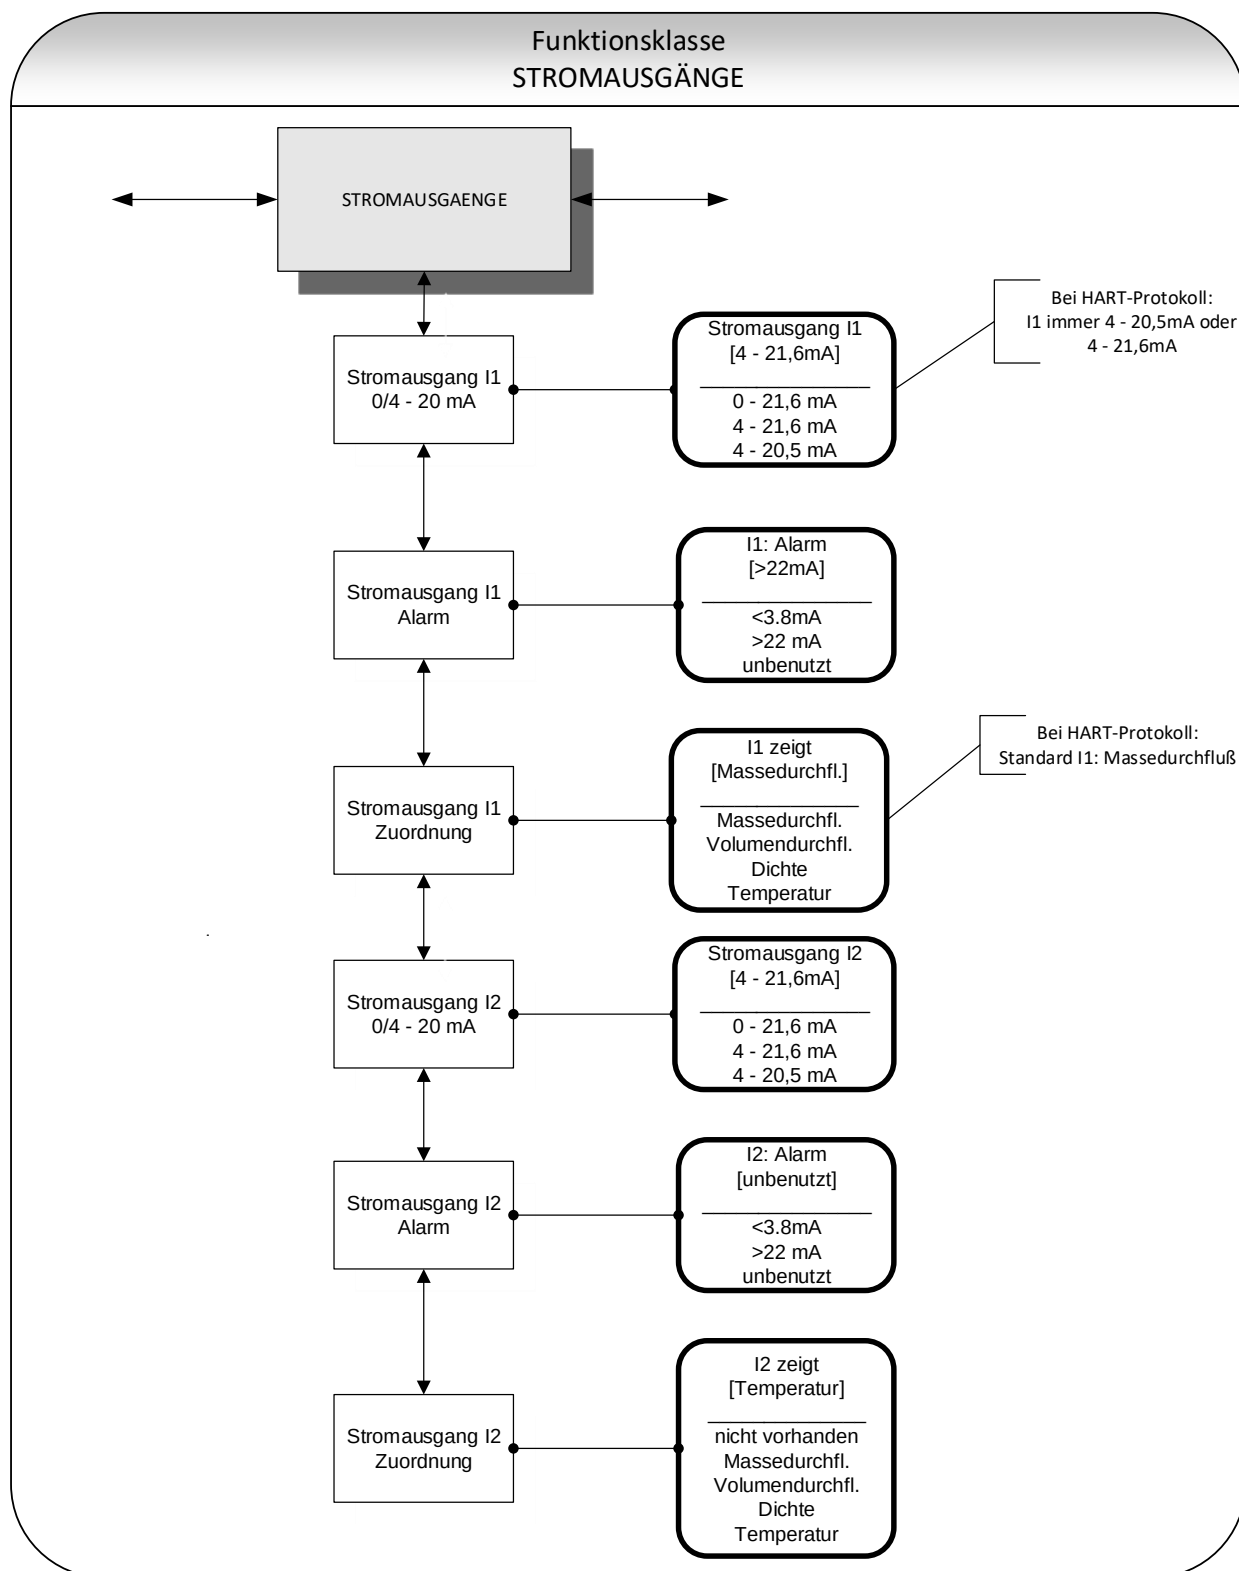

7.2.10.1 Stromausgang I1 0/4 - 20 mA

Mit der Funktion "Stromausgang I1 0/4 - 20 mA" wird festgelegt, in welchem Bereich der Stromausgang betrieben wird.

Nach Betätigen der „↵“-Taste ist die aktuelle Einstellung ablesbar.

Stromausgang I1
[4] – 21,6 mA


Der aktuell eingestellte Bereich wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Es kann einer der hier aufgelisteten Bereiche ausgewählt werden:

- 0 – 21.6 mA größte Auflösung / Keine HART®-Kommunikation möglich
- 4 – 20.5 mA folgt der NAMUR-Empfehlung
- 4 – 21.6 mA Standard Einstellung

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt.

Das folgende Diagramm zeigt die Auswirkungen der ausgewählten Einstellung:

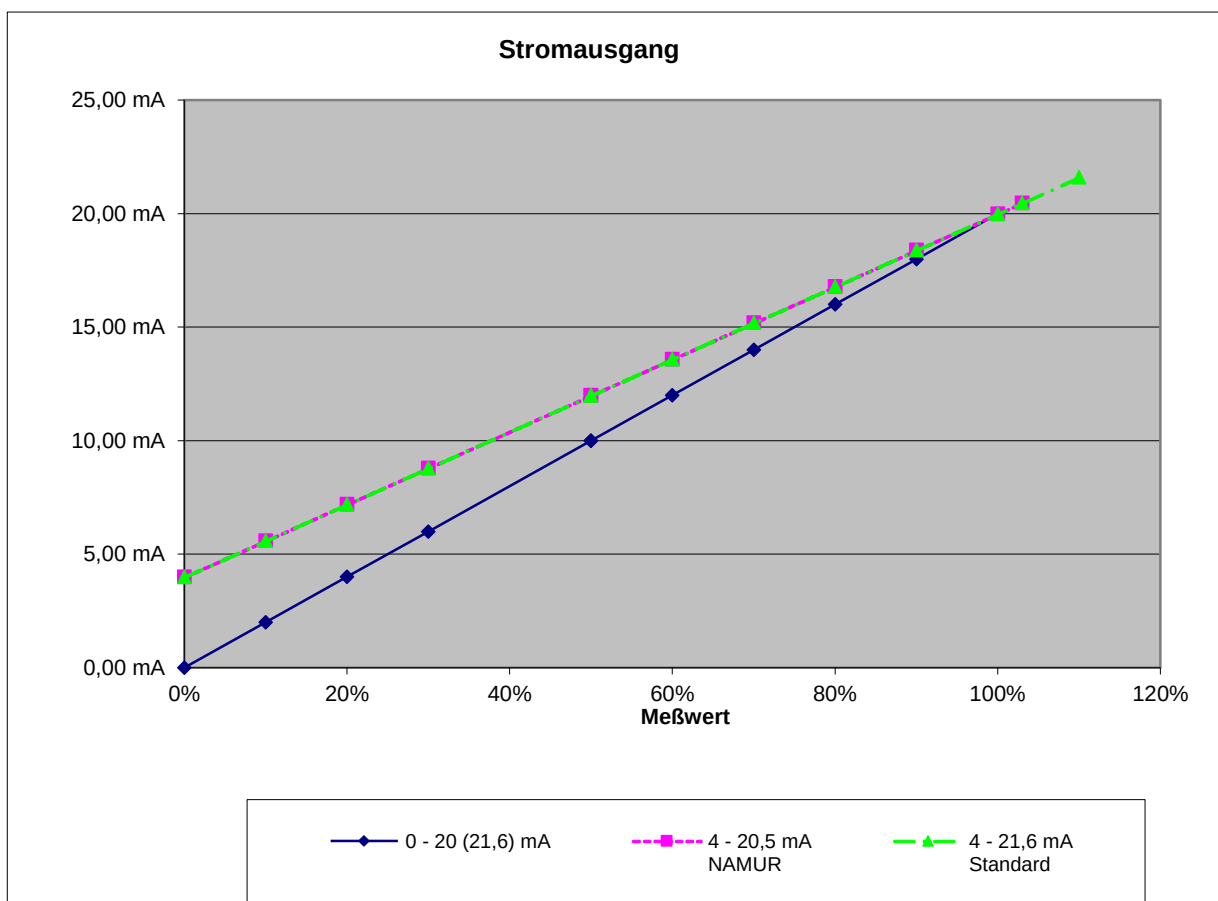

7.2.10.2 Stromausgang I1 Alarm

Mit dieser Funktion kann festgelegt werden, welchen Zustand der Stromausgang bei der Erkennung eines Alarmzustandes annimmt. Diese Information kann im Leitsystem ausgewertet werden.

Nach Betätigen der „↵“-Taste ist die aktuelle Einstellung ablesbar.

I1 : Alarm [>22mA]

Der aktuell eingestellte Alarm wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Es kann einer der hier aufgelisteten Bereiche ausgewählt werden:

- unbenutzt, keine Alarmfunktion
- >22mA Stromüberhöhung im Alarmfall oder
- <3,8mA Stromabsenkung im Alarmfall

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt.

7.2.10.3 Stromausgang I1 Zuordnung

Mit dieser Funktion wird festgelegt, welcher Messwert über den Stromausgang I1 als analoges Signal ausgegeben wird. Bei Geräten mit HART®-Kommunikation ist der Stromausgang I1 üblicherweise dem Massedurchfluss zugeordnet. Nach Betätigen der „↵“-Taste ist die aktuelle Einstellung ablesbar.

I1 zeigt [Massedfl.]

Die aktuell eingestellte Zuordnung wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Es kann eine der hier aufgelisteten Zuordnungen ausgewählt werden:

- Massedurchfluss,
- Volumendurchfluss,
- Dichte,
- Temperatur

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt.

7.2.10.4 Stromausgang I2 0/4 - 20 mA

Mit der Funktion "Stromausgang I2 0/4 - 20 mA" wird festgelegt, in welchem Bereich der Stromausgang betrieben wird.

Nach Betätigen der „↵“-Taste ist die aktuelle Einstellung ablesbar.

Stromausgang I2 [4] – 21,6 mA

Der aktuell eingestellte Bereich wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Es kann einer der hier aufgelisteten Bereiche ausgewählt werden:

- 0 – 21.6 mA größter Auflösung
- 4 – 20.5 mA folgt der NAMUR-Empfehlung
- 4 – 21.6 mA Standard Einstellung

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt.

7.2.10.5 Stromausgang I2 Alarm

Mit dieser Funktion kann festgelegt werden, welchen Zustand der Stromausgang bei der Erkennung eines Alarmzustandes annimmt. Diese Information kann im Leitsystem ausgewertet werden. Nach Betätigen der „↵“-Taste ist die aktuelle Einstellung ablesbar.

I2 : Alarm [unbenutzt]

Der aktuell eingestellte Alarm wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Es kann einer der hier aufgelisteten Zustände ausgewählt werden:

- unbenutzt, keine Alarmfunktion
- >22mA Stromüberhöhung im Alarmfall oder
- <3,8mA Stromabsenkung im Alarmfall

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt.

7.2.10.6 Stromausgang I2 Zuordnung

Mit dieser Funktion wird festgelegt, welcher Messwert über den Stromausgang I2 als analoges Signal ausgegeben wird. Nach Betätigen der „↵“-Taste ist die aktuelle Einstellung ablesbar.

I2 zeigt [Temperatur.]

Die aktuell eingestellte Zuordnung wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Es kann eine der hier aufgelisteten Zuordnungen ausgewählt werden:


- Massedurchfluss,
- Volumendurchfluss,
- Dichte,
- Temperatur,
- nicht vorhanden (Herstellereinstellung darf in diesem Fall nicht verändert werden!)

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt.

7.2.11 Funktionsklasse SIMULATION

In der Funktionsklasse SIMULATION sind Funktionen zur Simulation der Ausgänge zusammengefasst. Ist die Simulation eingeschaltet, so werden alle Ausgangssignale entsprechend der gewählten Simulationsart erzeugt. Die angeschlossene Peripherie kann so auch ohne fließendes Medium getestet werden.

Die Simulation schaltet sich ca. 10 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung der Bedieneinheit oder nach dem Abschalten der Betriebsspannung automatisch ab. Die Simulation kann auch über HART®-Kommandos eingeschaltet und gesteuert werden.

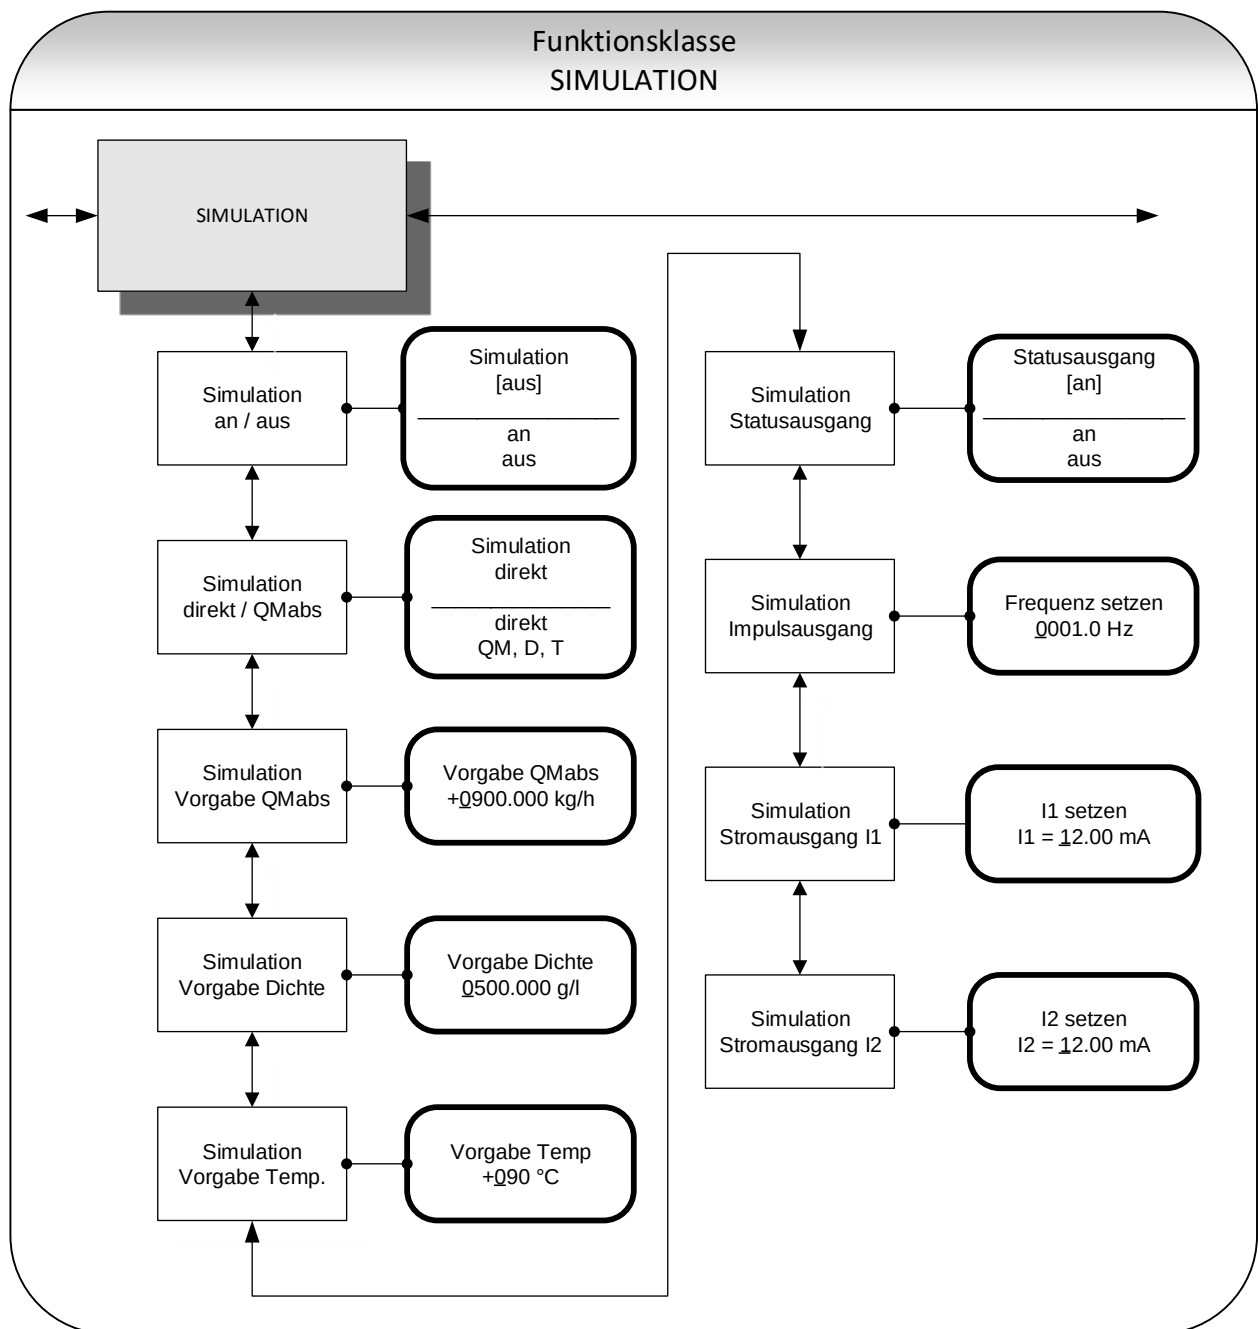

7.2.11.1 Simulation an / aus

Mit der Funktion "Simulation an / aus" kann die Simulation ein- oder ausgeschaltet werden. Ist die Simulation eingeschaltet, so werden alle Ausgangssignale entsprechend der gewählten Simulationsart erzeugt. Die angeschlossene Peripherie kann so auch ohne fließendes Medium getestet werden. Nach Betätigen der „↵“-Taste sieht man den aktuellen Status.

Simulation
[aus]

Der aktuell eingestellte Zustand wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten zwischen den beiden Einstellmöglichkeiten „an“ und „aus“ geändert werden.

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt.



Hinweis

Die Simulation schaltet sich ca. 10 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung der Bedieneinheit oder nach dem Abschalten der Betriebsspannung automatisch ab.

7.2.11.2 Simulation direkt

Mit dieser Funktion wird bestimmt, ob die Simulation eine Messung der 3 physikalischen Größen Massedurchfluss, Dichte und Temperatur simuliert oder ob die Ausgänge direkt gesetzt werden. Nach Betätigen der „↵“-Taste erkennt man die eingestellte Simulationsart.

Simulation
[direkt]

Die aktuell eingestellte Art der Simulation wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten zwischen einer der beiden folgenden Einstellungen gewählt werden:

- Direkt, d.h. Impulsausgänge und Stromausgänge werden direkt programmiert,
- QM, D, T d.h. eine Messung wird simuliert,

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt.

In der Simulationsart „direkt“ verhält sich jeder Ausgang so, wie er in den Kapitel 7.2.11.4 „Direkte Simulation der Ausgänge“ beschrieben. Die Einstellungen sind daher sinnvoller Weise vor Beginn der Simulation zu setzen und können während der Simulation gezielt verändert werden.

Der Zustand der Ausgänge während der Messwertsimulation in der Einstellung „QM, D, T“ hängt von den eingestellten Simulationswerten dieser 3 Größen ab, den Messbereichseinstellungen und den Zuordnungen der Ausgänge. Ist beispielsweise der Impulsausgang der Volumenmessung zugeordnet, so wird er von allen 3 Simulationsgrößen zugleich beeinflusst ($V \approx QM(T) / D(T)$).

7.2.11.3 Messwertsimulation

Wurde die wie unter 7.2.11.2 auf Seite 96 beschriebene Einstellung „QM, D, T“ gewählt, so bestimmen die 3 nachfolgend beschriebenen Einstellmöglichkeiten das Verhalten der Ausgänge während einer Messwertsimulation. Es werden bei einer Messwertsimulation immer alle Messwerte gleichzeitig simuliert.

7.2.11.3.1 Simulation Massedurchfluss QM abs

Für die Simulation eines Massedurchflusses kann ein „Messwert“ vorgegeben werden. Es werden Durchflüsse in beiden Richtungen simuliert. Alle Ausgänge verhalten sich entsprechend dem simulierten Messwert.

Vorgabe QM abs. $\pm 0900.0 \text{ kg/h}$
--

Der aktuell eingestellte Simulationswert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Eingabe bestätigt.

7.2.11.3.2 Simulation Dichtemessung

Für die Simulation einer Dichtemessung / Volumenmessung kann ein „Dichtemesswert“ vorgegeben werden. Ist einem Ausgang die Messung von Volumen zugeordnet, so ändert sich dieser in Abhängigkeit von Massedurchfluss- und Dichtesimulation. Alle Ausgänge verhalten sich entsprechend dem simulierten Messwert.

Vorgabe Dichte 0500.0 g/l
--

Der aktuell eingestellte Simulationswert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Eingabe bestätigt.

7.2.11.3.3 Simulation Temperaturmessung

Für die Simulation einer Temperatur kann ein „Messwert“ vorgegeben werden. Alle Ausgänge verhalten sich entsprechend dem simulierten Messwert.

Vorgabe Temperatur $+090 \text{ °C}$

Der aktuell eingestellte Simulationswert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Eingabe bestätigt.

7.2.11.4 Direkte Simulation der Ausgänge

Wurde die wie unter 7.2.11.2 „Simulation direkt“ auf Seite 96 beschriebene Einstellung „direkt“ gewählt, so bestimmen die 4 nachfolgend beschriebenen Einstellmöglichkeiten das Verhalten der Ausgänge. Es werden immer alle Ausgänge gleichzeitig entsprechend den Einstellungen simuliert.

7.2.11.4.1 Simulation Statusausgang

Mit der Funktion "Simulation Statusausgang" kann der Statusausgang gezielt geschaltet werden. Der derzeitige Schaltzustand erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste.

Statusausgang [aus]

Der aktuell eingestellte Zustand wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten zwischen den beiden Einstellmöglichkeiten: „aus“ und „an“ umgeschaltet werden.

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Auswahl bestätigt.

7.2.11.4.2 Simulation Impulsausgang

Mit der Funktion "Simulation Impulsausgang" kann eine Frequenz vorgegeben werden, die am Impulsausgang ausgegeben wird. Bei Auswahl der Funktion "Simulation Impulsausgang" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Auswahlfeld:

Frequenz setzen 0210.0 Hz

Die aktuell eingestellte Frequenz wird angezeigt und durch betätigen der Pfeiltasten kann ein Wert für die Frequenz im Bereich von 6Hz bis 1100 Hz vorgegeben werden.

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Eingabe bestätigt.

7.2.11.4.3 Simulation Stromausgang I1

Mit dieser Funktion kann ein Strom für die Stromschnittstelle 1 vorgegeben werden. Nach Betätigen der „↵“-Taste erscheint der derzeit eingestellte Stromwert.

I1 setzen I1 = 10.50 mA

Der aktuell eingestellte Stromwert wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten mit einem neuen Wert überschrieben werden.


Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Eingabe bestätigt.

7.2.11.4.4 Simulation Stromausgang I2

In gleicher Weise wie im vorausgehenden Kapitel 7.2.11.4.3 beschrieben lässt sich auch der Stromausgang 2 einstellen.

7.2.12 Funktionsklasse SELBSTTEST

In der Funktionsklasse SELBSTTEST sind Funktionen, die den Selbsttest des Sensors betreffen, zusammengefasst. Die Diagnosefunktionen des Messumformers, welche die Sensorsignale und die ordnungsgemäße Funktion der Elektronik und der Software überwachen, sind immer aktiv und nicht abschaltbar. Zusätzlich kann jedoch der Erregerstrom überwacht werden.

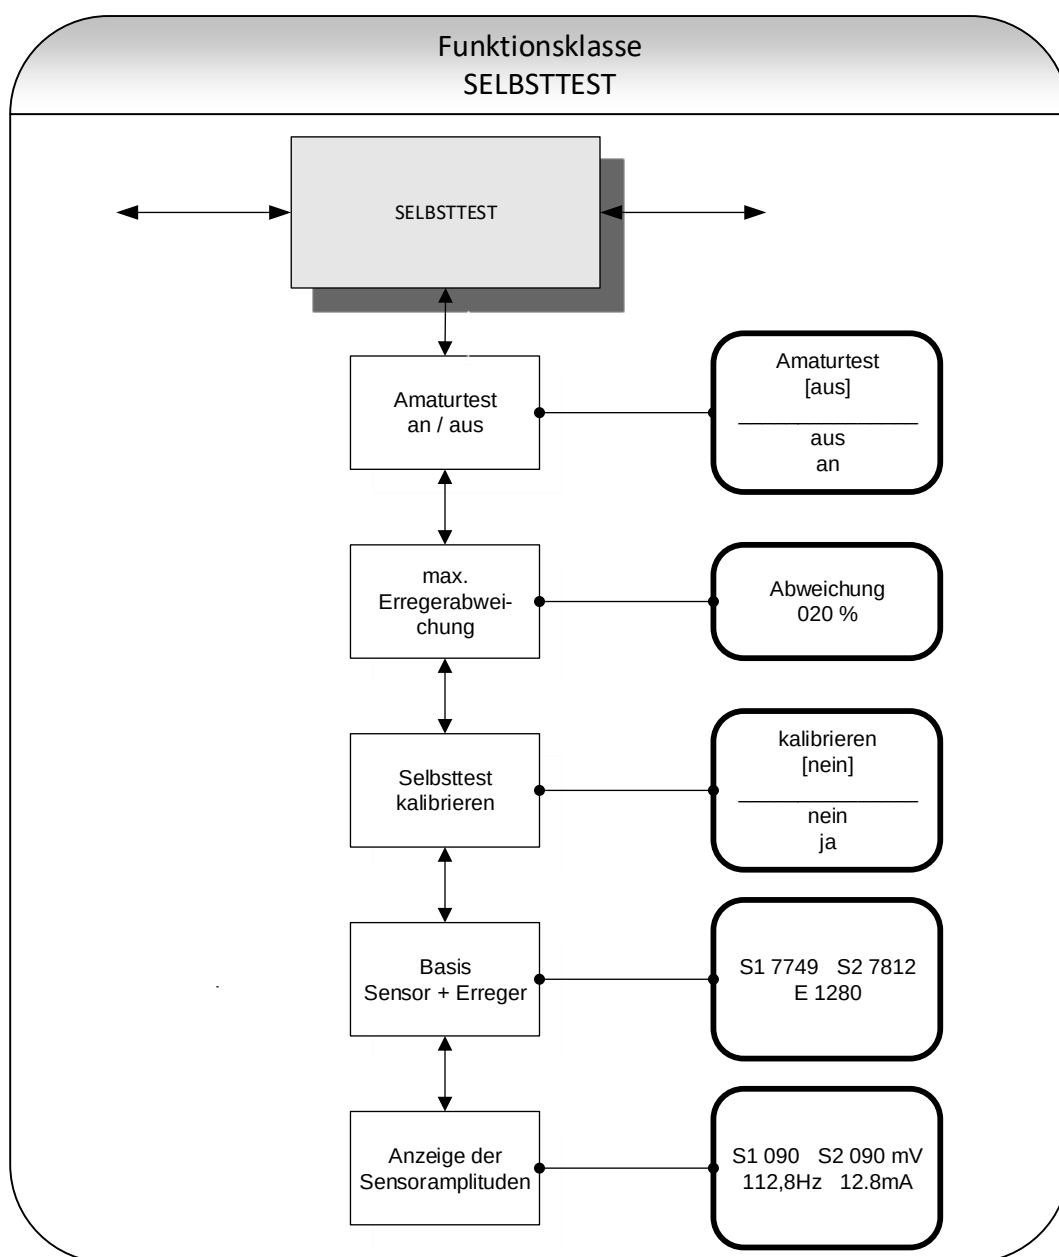

Der Erregerstrom jeder Armatur ist individuell in der Anlage von der Armatur selbst, dem Medium und von den Einbaubedingungen abhängig. Ändert sich der Erregerstrom bei gleichem Medium, so erlaubt dies Rückschlüsse auf möglichen Verschleiß, Änderung der Viskosität, Lufteinschlüsse, etc.

Dem Betreiber wird hier die Möglichkeit gegeben, ein Normal vorzugeben („Selbsttest kalibrieren“) und die Grenzen einer zulässigen Abweichung festzulegen. Im Auslieferungszustand ist diese Funktion standardmäßig ausgeschaltet.

7.2.12.1 Armaturtest an / aus

Mit der Funktion "Armaturtest an / aus" kann die Überwachung des Erregerstromes ein- oder ausgeschaltet werden.

Armaturtest [aus]

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt und kann zwischen den beiden Einstellmöglichkeiten „aus“ und „ein“ mit den Pfeiltasten umgeschaltet werden. Die Standardeinstellung herstellenseitig ist „aus“.

Durch Drücken der „↵“ Taste wird die Eingabe bestätigt.

7.2.12.2 Max. Erregerabweichung

Hier kann ein Grenzwert in Form einer prozentualen Abweichung vom Normalwert gesetzt werden. Der Erregerstrom ist elektronisch auf 50mA (Anzeigewert 500) begrenzt und kann nur für kurze Zeit (Einschwingvorgänge) größere Werte annehmen.

Abweichung 020 %

Die aktuell eingestellte Abweichung wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

Beim Ändern des max. Abweichungswertes, sind die zulässigen Schwankungen zu berücksichtigen.

7.2.12.3 Selbsttest kalibrieren

Weil die Höhe des Erregerstromes nicht nur vom Sensor selbst, sondern unter anderem auch von den Einbaubedingungen oder der Viskosität und Dichte des Mediums abhängt, kann der Normalwert nur vor Ort im Betrieb ermittelt werden. Hierzu dient die Funktion „Selbsttest kalibrieren“.

kalibrieren [nein]

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Wird auf „ja“ umgeschaltet, dann wird eine automatische Normalwertbestimmung ausgelöst. Sie erfordert keine weiteren Eingaben.

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.12.4 Basis + Erreger

In diesem Fenster werden in der ersten Zeile die Amplituden der Sensorsignale S1 und S2 in 10µV angezeigt. Beide Werte sollten dicht beieinanderliegen, idealerweise gleich sein. In der zweiten Zeile wird der Erregerstrom in 10µA Einheiten angezeigt.

S1 7749 S2 7812
E 1280

Das Beispiel zeigt, die beiden Sensoren besitzen eine Amplitude von 77,49mV und 78,12mV. Es fließt ein Erregerstrom von 12,8 mA. Diese Werte dienen als Referenzwerte für die Selbsttestfunktion. Sie werden gemessen über die Funktion 7.2.12.3 „Selbsttest kalibrieren“ auf Seite 100. Anschließend können Sie über diese Funktion angesehen oder editiert werden.

7.2.12.5 Anzeige der Sensoramplituden / Erregerstrom

In diesem Fenster werden in der ersten Zeile die augenblicklich gemessenen Amplituden der Sensorsignale S1 und S2 angezeigt. Beide Werte sollten dicht beieinander liegen, idealerweise gleich sein. In der zweiten Zeile werden die augenblickliche Erregerfrequenz und der Erregerstrom angezeigt.


S1 090 S2 089 mV
112.8Hz 12.8 mA

Das Beispiel zeigt, die beiden Sensoren besitzen eine Amplitude von 90 mV und 89 mV. Es fließt ein Erregerstrom von 12,8 mA. Der Erreger schwingt mit einer Frequenz von 112,8 Hz.

In Verbindung mit der Prüffeldanzeige (siehe Kapitel 7.2.1.15 „Prüffeld“ auf Seite 60) erlaubt die Kombination dieser beiden Anzeigen die Analyse aller elektrischen Signale zwischen Durchflusssensor und Messumformer.

7.2.13 Funktionsklasse EINSTELLUNGEN UMFORMER UMC3

In dieser Funktionsklasse sind alle generellen Einstellungen wie z.B. die Sprachauswahl zusammengefasst, die das Verhalten des Messumformers beeinflussen.

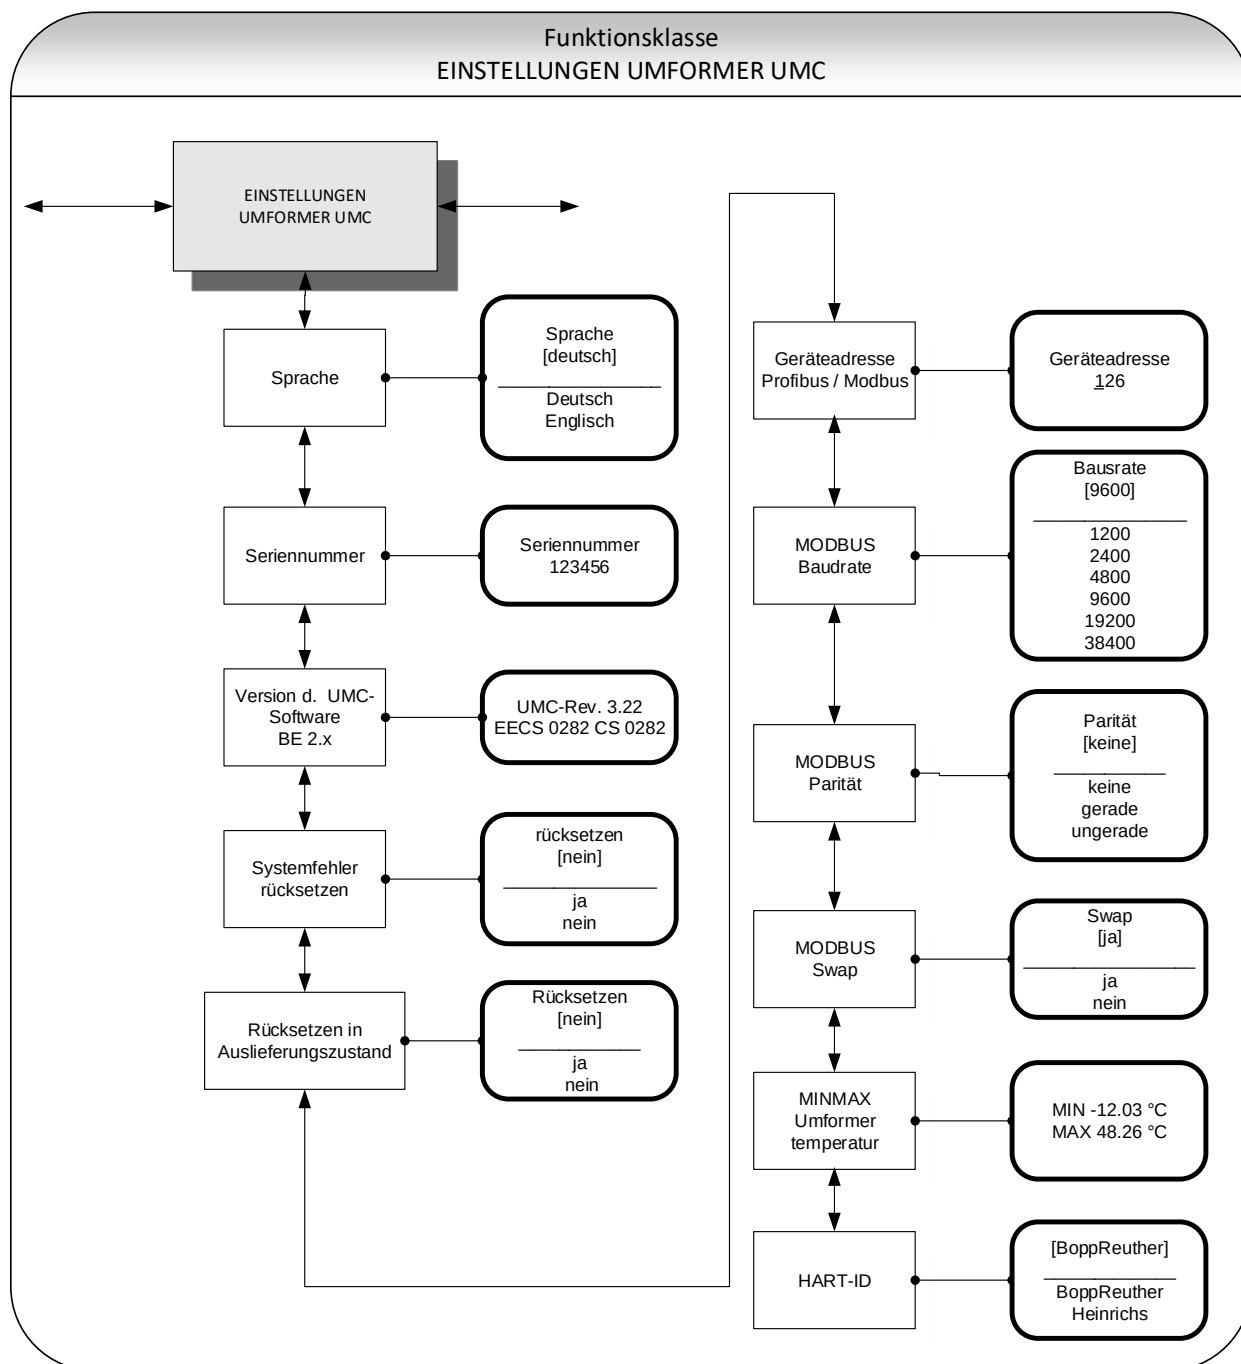

7.2.13.1 Sprache

Die Bedieneinheit BE2 stellt 2 Sprachen, Deutsch und Englisch, zur Auswahl bereit.

Sprache [Deutsch]

Die aktuelle eingestellte Sprache wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden. Andere Sprachen wie französisch, italienisch oder spanisch werden durch eine Sonderausführung der Bedieneinheit BE2 bereitgestellt.

Die Auswahl wird mit der „↵“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.13.2 Seriennummer

Mit der Funktion "Seriennummer" wird der Messwertumformer vom Hersteller einem Auftrag zugeordnet. Mit dieser Nummer ist es im Servicefall möglich auf herstellerinterne Daten zurückzugreifen. Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Messwertumformers eingetragen. Bei Auswahl der Funktion "Seriennummer" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste folgendes Informationsfeld:

Seriennummer: 100683

Damit bei Serviceanfragen / -rückfragen oder Reparaturen eine korrekte Zuordnung zwischen Sensor, Umformer und den im Rahmen der Qualitätssicherung erstellten Dokumenten gewährleistet werden kann, sollte dieser Eintrag nie verändert werden.

7.2.13.3 Version der Software

Schon bei der Anzeige der Funktion „Version der Software“ wird die Softwareversion der Bedieneinheit BE mit angezeigt. Im dargestellten Beispiel ist dies Version 2.11:

Version d. UMC- Software BE 2.11

Nach der Auswahl der Funktion wird die Version der Software, hier Version 3.22, des Messumformers angezeigt.

UMC-Rev.: 3.22 EECS 0282 CS 0282

In der unteren Zeile werden die hexadezimale Prüfsumme über den Programmspeicher bei der Programmentwicklung und die vom Mikrocontroller berechnete Prüfsumme desselben Speichers angezeigt. Solange der Programmspeicher nicht beschädigt ist, müssen beide Summen übereinstimmen.

7.2.13.4 Systemfehler rücksetzen

Das integrierte Diagnosesystem des Messumformers UMC3 unterscheidet zwei Arten von Fehlern (siehe auch Kapitel 8.2 „Fehlermeldungen des Messwertumformers UMC3“). Die Selbsttestfehler wie z. B. die Unterbrechung einer Sensorleitung, inkonsistente Parametereingaben o. ä. werden durch Textfehlermeldungen angezeigt. Nach Beseitigung der Fehlerursache werden sie automatisch aus der Anzeige entfernt. Details findet man in Kapitel 8.2.3.1 „Anzeige von Selbsttestfehlern“.

Fehler, die auf einen fehlerhaften Speicher, Divisionen durch Null oder eine Beschädigung der Elektronik deuten, werden als Systemfehler bezeichnet. Sie werden nicht nach Verschwinden des möglicherweise extrem kurzzeitigen Fehlerzustandes automatisch zurückgesetzt. **Vor dem manuellen Rücksetzen des Systemfehlers ist es in jedem Falle ratsam, mit unserem Service Rücksprache zu halten.** Details findet man in Kapitel 8.2.3.1 „Anzeige von Selbsttestfehlern“.

Systemfehler rücksetzen [nein]

Der Einstellung „nein“ wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Wird auf „ja“ umgeschaltet und mit der „↵“-Taste bestätigt, so wird die Fehlermeldung gelöscht. Taucht sie kurze Zeit später erneut auf, so ist in jedem Fall unser Service zu verständigen.

7.2.13.5 Rücksetzen in Auslieferungszustand

Mit dieser Funktion werden alle Einstellungen, die durch Eingabe des Kundenpasswortes verändert werden können, auf den Auslieferungszustand durch den Hersteller zurückgesetzt. Es werden alle Einstellungen gleichzeitig zurückgesetzt.

Ausnahmen:

Ein durch den Kunden geändertes Kundenpasswort wird nicht zurückgesetzt, Ebenso bleibt die gewählte Sprache unverändert.

Die Zählerinhalte bleiben nur dann erhalten, wenn die Zählereinheit unverändert geblieben ist. Andernfalls, werden Sie gelöscht und auf die ursprüngliche Einheit gesetzt.

Rücksetzen [nein]

Wird auf „ja“ umgeschaltet und mit der „↵“-Taste bestätigt, so werden alle Einstellungen zurückgesetzt und der Umformer führt einen Neustart durch.

Die Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Umformerelektronik wird für ca. 5 Sekunden unterbrochen und neu synchronisiert.

7.2.13.6 Geräteadresse Profibus / Modbus

Nur für Geräte mit Modbus oder Profibus-PA Schnittstelle:

Für Feldbusgeräte muss der Betreiber vor dem Anschluss an ein Bussystem eine Geräteadresse vergeben. Ähnlich wie die Hausnummer in einer Straße einmalig ist und damit eine eindeutige Zuordnung darstellt, ist es mit der Geräteadresse für Teilnehmer eines Bussystems.

Bei Auslieferung hat jedes Gerät mit Modbus- oder Profibusschnittstelle die **voreingestellte Adresse „001“**.

Vor Inbetriebnahme der Anlage muss für jedes neu hinzukommende Gerät eine noch nicht vergebene Adresse (< 248) eingestellt werden.

Bei Auswahl der Funktion "Geräteadresse Profibus / Modbus" erscheint nach

Betätigen der „↵“-Taste die eingestellte Adresse:

Geräteadresse <u>126</u>

Die aktuell eingestellte Geräteadresse wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden.

Nach Einstellung der neuen Geräteadresse wird diese mit der „↵“-Taste bestätigt und wirksam.



Vorsicht

Die Adressänderung erfolgt sofort, sodass das Gerät nicht mehr unter der alten Adresse angesprochen werden kann (Kommunikationsabbruch). Das Gerät kann jedoch sofort auf seiner neuen Adresse angesprochen werden.

7.2.13.7 Baudrate

Nur für Umformer mit Modbus-Schnittstelle:

Einstellung der Übertragungsrate. Standardeinstellung 9600 Baud. Einstellbar im Bereich von 300 Baud bis 38400 Baud.

Mit den Pfeiltasten kann zwischen den verfügbaren Baudraten umgeschaltet werden.

Die Einstellung wird für den Datenverkehr auf der Modbus-Schnittstelle sofort wirksam.

7.2.13.8 Parität

Nur für Umformer mit Modbus-Schnittstelle:

Die Parität kann nur über die Bedieneinheit eingestellt werden. Zur Auswahl stehen:

- Keine Parität
- Gerade Parität
- Ungerade Parität.

Die Wahl der Parität beeinflusst das Datenformat der Übertragung.

Die aktuell eingestellte Parität wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten umgeschaltet werden.

Die Einstellung wird für den Datenverkehr auf der Modbus-Schnittstelle sofort wirksam.

7.2.13.9 Swap

Nur für Umformer mit Modbus-Schnittstelle:

Es besteht die Möglichkeit, für die Darstellung der Datentypen Float, Double und long Integer die Reihenfolge von high- und low-Integer zu tauschen. Dieser Parameter kann auch über den Modbus gesetzt werden.

Beispiel:

Swap eingeschaltet (**Auslieferungszustand**):

- Darstellung im Standard IEEE754-Format („big endian“, höchstwertiges Byte zuerst)
123.456 = hexadezimal 42 F6 E9 79 im Telegramm

Swap ausgeschaltet:

- 123.456 = hexadezimal E9 79 42 F6 im Telegramm
(z. B. bei Modbus-Master „Modscan32“)

Die Einstellung wird für den Datenverkehr auf der Modbus-Schnittstelle sofort wirksam.

7.2.13.10 MINMAX Umformertemperatur

Zeigt die minimale und die maximale gemessene Temperatur des Umformers seit Inbetriebnahme des Umformers an. Die Eigenerwärmung des Umformers wird mitgemessen.

MIN -12.03 °C- MAX +48,26 °C

7.2.13.11 HART-ID

Nur für Geräte mit HART-Schnittstelle:

Als HART-Identifizierer stehen beide bei der HART-Foundation angemeldeten Heinrichs Messtechnik Identifikationsnummern zur Verfügung:

- als Standard für viele Handheld Geräte Heinrichs Messtechnik „**Bopp & Reuther**“ und
- der neue Eintrag als „**Heinrichs**“ Messtechnik.

Betätigen der „↵“-Taste um Änderungen vorzunehmen.


HART-ID [BoppReuther]

Mit den Pfeiltasten kann zwischen den verfügbaren HART-IDs umgeschaltet werden.

Die Auswahl wird mit der „Enter“-Taste bestätigt und übernommen.

7.2.14 Funktionsklasse EINSTELLUNGEN AUFNEHMER

In der Funktionsklasse EINSTELLUNGEN AUFNEHMER sind Einstellungen, die den Massedurchflusssensor betreffen, zusammengefasst.

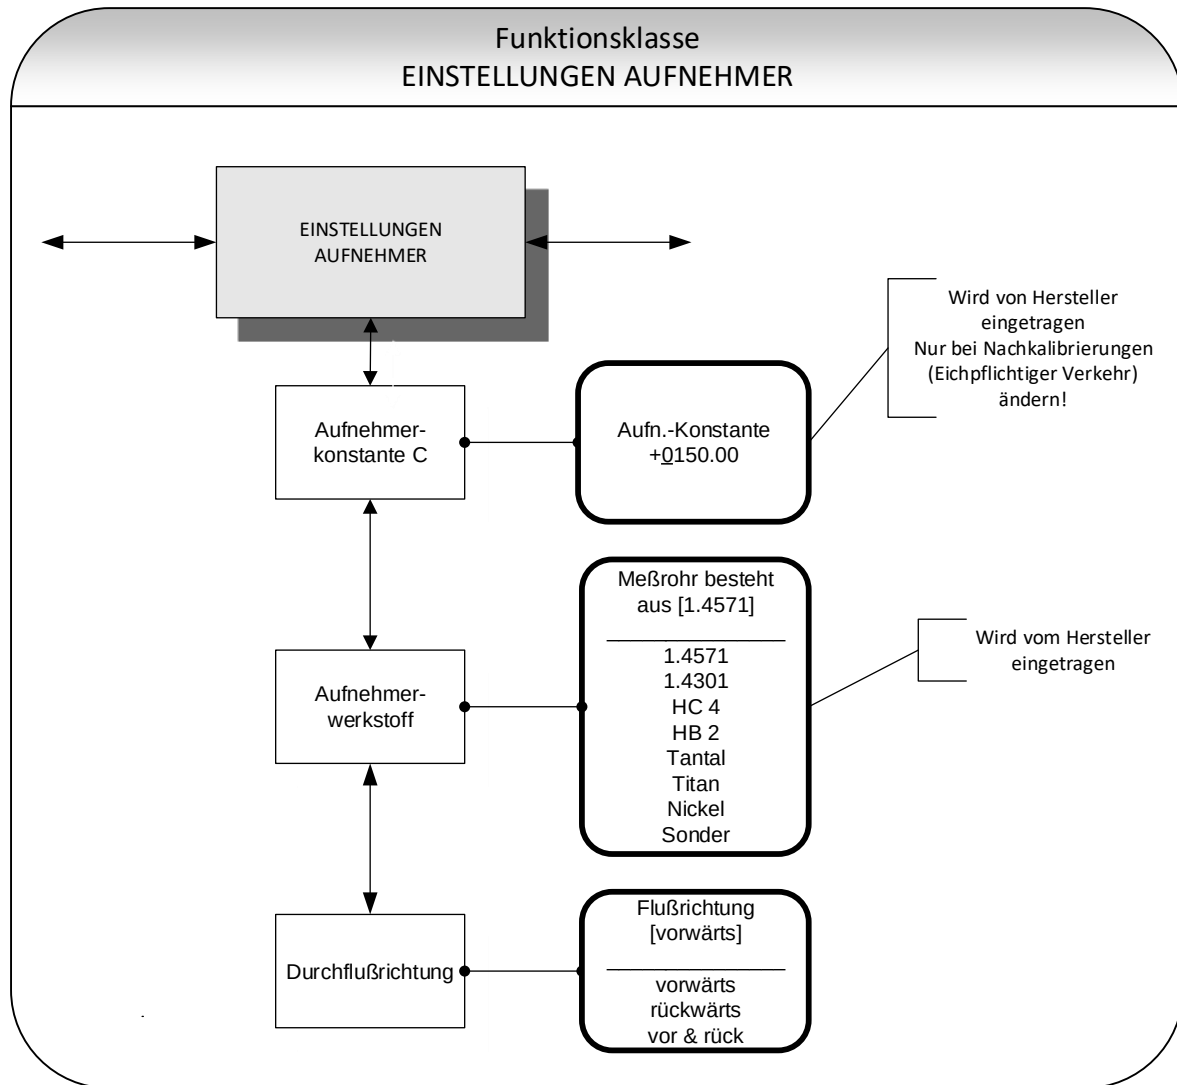

7.2.14.1 Aufnehmerkonstante C

Die Aufnehmerkonstante C ist der Kalibrierwert des Sensors für den Massedurchfluss. Diese Konstante wird durch den Hersteller bei der Kalibrierung der Geräte auf dem Kalibrierstand bestimmt und ist auf dem Typenschild des Sensors eingetragen.

Aufn.-Konstante
+0150.00 kg/h



Vorsicht

Ein Einstellen der Aufnehmerkonstante C auf einen Wert, der nicht mit der Aufnehmerkonstante auf dem Typenschild des angeschlossenen Sensors übereinstimmt, führt zu Fehlmessungen!

Eine Änderung der Aufnehmerkonstante erfolgt üblicherweise ausschließlich im Rahmen von Kalibriermessungen z.B. bei einer Kontrollmessung im eichpflichtigen Verkehr.



Hinweis

Die Aufnehmerkonstante ist vorzeichenbehaftet. Wird bei der Installation Ein- und Auslauf vertauscht (auf dem Sensor ist die Durchflussrichtung durch einen Pfeil → gekennzeichnet), so zeigt der Messumformer im „Vorfluss“ negative Messwerte an. Ändert man nun das Vorzeichen der Aufnehmerkonstanten, ohne den Wert selbst zu ändern, so wird wieder ein positiver Wert angezeigt. Änderungen an elektrischen Leitungsanschlüssen sind nicht erforderlich.

7.2.14.2 Aufnehmer-Werkstoff

Mit der Funktion "Aufnehmer-Werkstoff" wird der Werkstoff der Messrohre spezifiziert. Der Werkstoff der Messrohre ist auf dem Typenschild des Sensors eingetragen. Die Einstellung erfolgt durch den Hersteller während der Erstinbetriebnahme auf dem Kalibrierstand.

Messrohr besteht
aus [1.4571]

Für den Betreiber hat dieses Feld rein informativen Charakter.

7.2.14.3 Durchflussrichtung


Mit der Funktion "Durchflussrichtung" wird festgelegt, welche Durchflussrichtungen vom Messwertumformer ausgewertet werden. Zum Ausschluss der Messung von Rückwärtsfluss wird nur „vorwärts“ ausgewählt. Die herstellerseitige Standardeinstellung ist vor & rück, berücksichtigt also Durchflüsse in allen Richtungen. Bei Auswahl der Funktion "Durchflussrichtung" erscheint nach Betätigen der „↵“-Taste die aktuelle Einstellung:

Flussrichtung
[vorwärts]

Der aktuell eingestellte Faktor wird angezeigt und kann durch betätigen der Pfeiltasten geändert werden. Es kann zwischen folgenden Einstellungen gewählt werden:


- vorwärts,
- rückwärts
- vor & rück

Durch Drücken der „Enter“ Taste wird die Eingabe bestätigt.

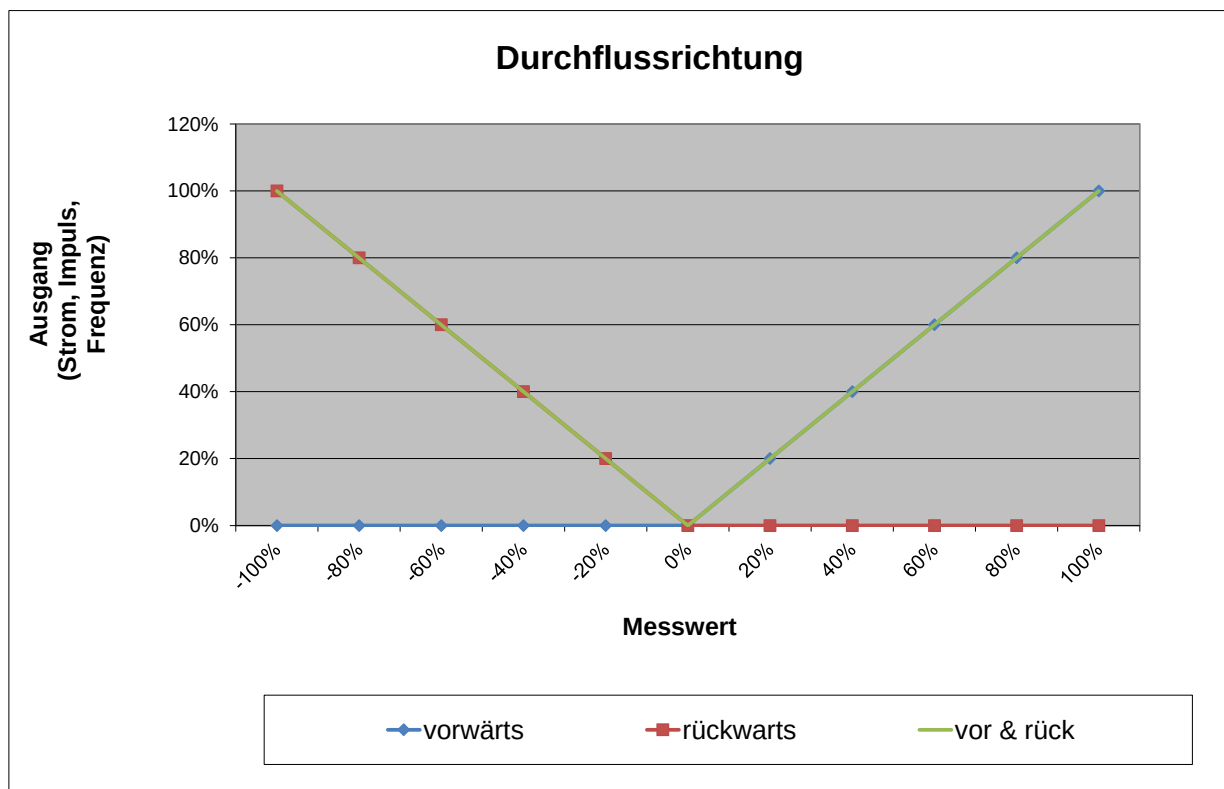

7.3 Dichtekalibrierung

Für kontinuierliche Prozesse, die nur geringen Temperaturschwankungen und flüssigen Medien vergleichbarer Dichte verarbeiten, kann eine Dichtekalibrierung vor Ort durchgeführt werden.

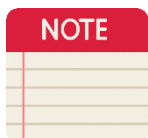

Hinweis:

Eine Dichtemessung ist nicht mit allen Sensortypen möglich.
Bevor Sie mit der in diesem Kapitel beschriebenen Dichtekalibrierung fortfahren, stellen Sie erst sicher, dass Ihr Sensor zur Dichtemessung fähig ist.

7.3.1 Voraussetzungen


Für eine Vorort-Kalibrierung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Sensor muss für eine Dichtemessung geeignet sein. Für alle hierzu geeigneten Sensoren bietet Heinrichs eine 3-Punktkalibrierung mit einer Genauigkeit von mindestens 5 g/l an. Sensoren, für die die herstellerseitige Kalibrierung nicht angeboten wird, sind auch nicht für die Vorortkalibrierung geeignet.
- Für die Vorortkalibrierung muss die Dichte des Medium bei der im Sensor vorherrschenden Temperatur bekannt sein oder durch ein geeignetes Verfahren bestimmt werden können.
- Das Medium muss flüssig sein. Für gasförmige Medien ist die Dichtekalibrierung nicht geeignet.

7.3.2 Ablauf

Der Ablauf der Dichtekalibrierung ist im folgenden Diagramm dargestellt:

- Zuerst wird der Messumformer eingeschaltet und der Sensor mit dem Medium unter Betriebsbedingungen gefüllt.
- Damit der Sensor einschließlich Gehäuse und Flansche die Betriebstemperatur annehmen kann, ist eine Wartezeit von mindestens 15 Minuten einzuhalten.
- Nach der Eingabe des Kundenpasswortes wählt man unter dem Menü „DICHT“ die Funktion „Dichtekalibrierung heißes Medium“. (Siehe Kapitel 7.2.6.15 Seite 79).
- Unabhängig von der Art des flüssigen Mediums und seiner Temperatur wird der Beginn der Kalibrierung mit „Ja“ bestätigt. Der Umformer misst daraufhin die Medientemperatur und aktuelle Resonanzfrequenz des Sensors.
- Nachfolgend wird die Funktion „Messwerte Medium heiß“ ausgewählt. Die angezeigten Messwerte von Temperatur und Frequenz werden durch 2faches Betätigen der Eingabetaste bestätigt. Im nächsten Feld wird die Dichte des Mediums in g/l oder kg/m³ eingegeben. (Siehe auch 7.2.6.16 Seite 79).
- Anschließend wird die Funktion „Dichtekalibrierung abschließen“ aufgerufen. Die Kalibrierung wird damit beendet und gespeichert. (Siehe auch 7.2.6.17 Seite 79).
- Zum Schluss wird mit der Funktion „Dichtemessung ein/aus“ die Dichtemessung eingeschaltet. (Siehe auch 7.2.6.1 Seite 74).
- Jetzt können die gemessene Dichte und auch Volumendurchflüsse angezeigt werden oder einem der Ausgänge z. B. Stromausgang 2 zugeordnet werden.

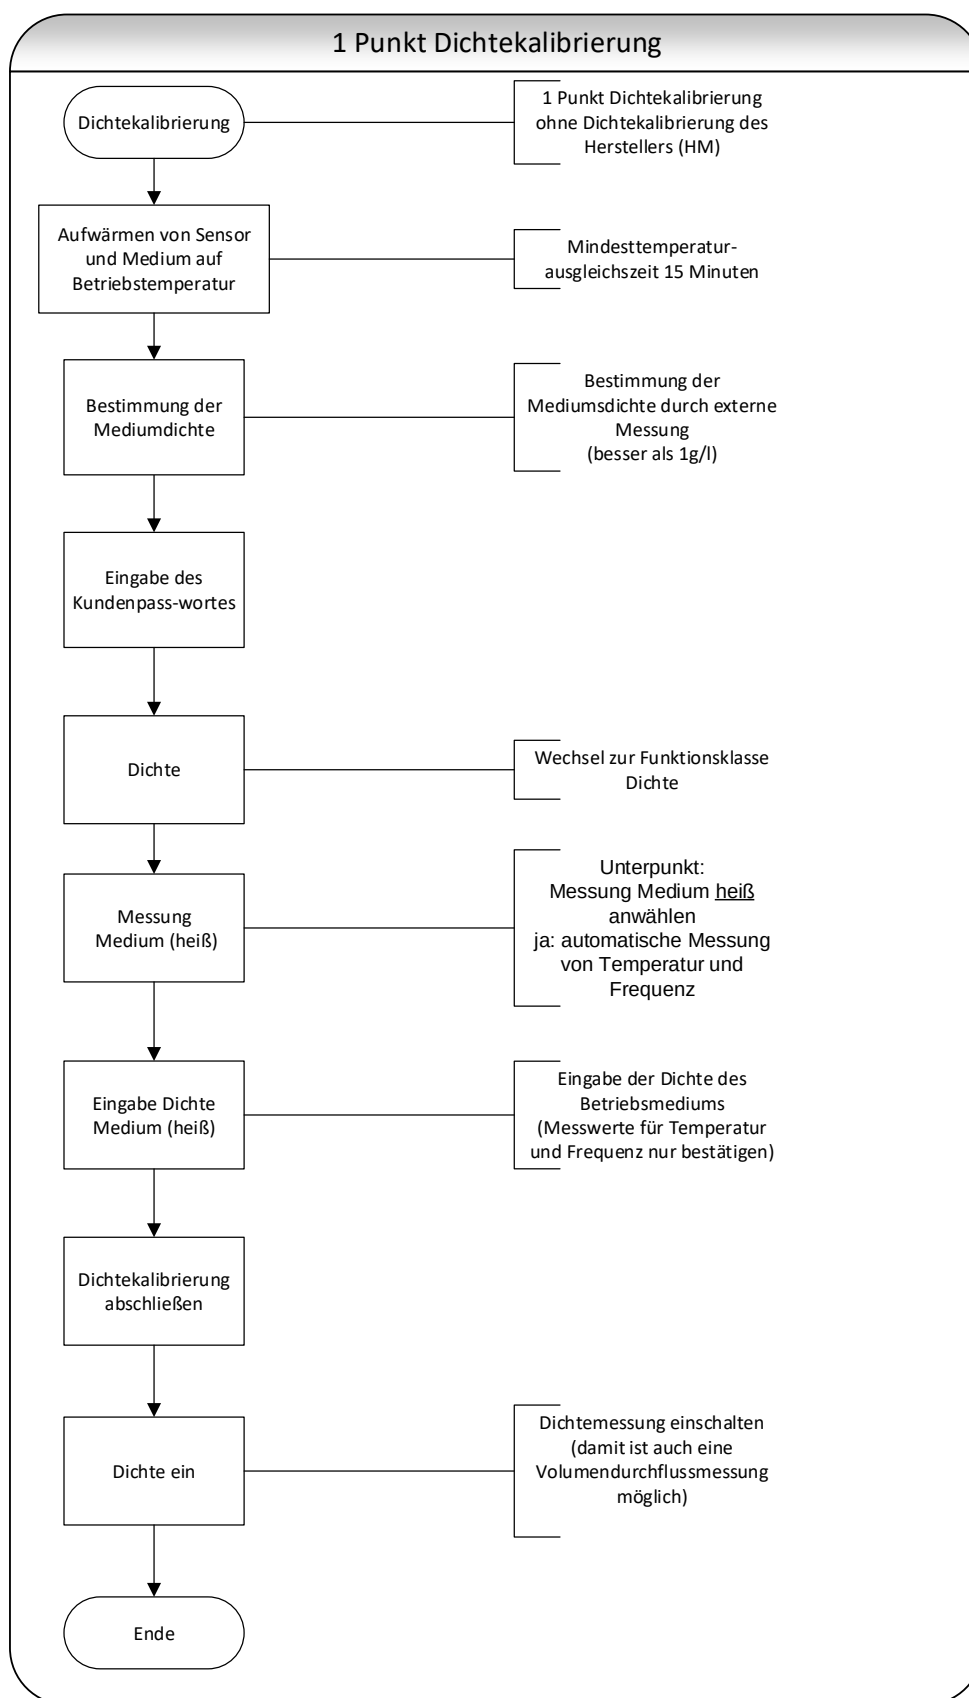

8. Fehlerbehebung

Sollten Sie nach der Installation und Inbetriebnahme des Messgeräts Probleme mit Ihrem Durchflussmesser haben, lesen Sie die folgende Checkliste mit bekannten Fehlern durch, bevor Sie sich an unsere Serviceabteilung wenden.

8.1 Selbsthilfe Checklist

Beobachtung	Mögliche Ursachen und Abhilfe
Anzeige ist leer und es gibt keine Ausgangssignale	Das Versorgungsspannungskabel ist nicht richtig angeschlossen. - Kontrollieren! Die Hauptsicherung ist durchgebrannt. - Informationen zu Position und zugelassenen Ersatztypen finden Sie unter Kapitel 5.1 auf Seite 43. Messelektronik ist defekt. HM Service kontaktieren.
Anzeige ist leer, aber die Ausgangssignale liefern Signale	Die BE2-Bedieneinheit wurde nicht, oder nicht richtig gesteckt. - Sitz des Steckers kontrollieren Die BE2 Einheit ist defekt. - HM Service Kontaktieren.
Die Anzeige enthält undefinierbare Zeichen	Eine Fremdsprache ist eingestellt. - Siehe Kapitel 7.2.13.1 auf Seite 103 für Sprache ändern. Die Kommunikation zum Display wurde unterbrochen. - Umformer neu starten indem die Versorgung ausgeschaltet wird. - Sollte das Problem weiterhin bestehen, HM Service kontaktieren.
Ein Messwert wird angezeigt, aber nicht regelmäßig aktualisiert	Umgebungstemperatur liegt unterhalb von -25 °C - Die Funktion des LCD-Displays kann nicht unterhalb von -25 °C garantiert werden, sobald die Umgebungstemperatur ansteigt, wird die volle Funktion wieder hergestellt.
Eine Fehlermeldung wird angezeigt	Fehler löschen wie in Kapitel 7.2.13.4 beschrieben, und den Umformer neu starten. - Falls der Fehler weiterhin besteht, den Fehlercode notieren und Kapitel 8.2.3 lesen für eine Fehlerbeschreibung. Ist der Fehler nicht zu beheben, wenden Sie sich an unsere Serviceabteilung, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Tabelle 19: Selbsthilfe-Checkliste

8.2 Fehlermeldungen des Messwertumformers UMC3

Das integrierte Diagnosesystem des Messumformers UMC3 unterscheidet zwei Arten von Fehlern. Die Selbsttestfehler wie z. B. die Unterbrechung einer Sensorleitung, inkonsistente Parametereingaben o. ä. werden durch Textfehlermeldungen angezeigt. Nach Beseitigung der Fehlerursache werden sie automatisch aus der Anzeige entfernt. Details findet man in Kapitel 8.2.3.1 „Anzeige von Selbsttestfehlern“.

Fehler, die auf einen fehlerhaften Speicher, Softwarefehler, Divisionen durch Null oder eine Beschädigung der Elektronik deuten, werden als Systemfehler bezeichnet. Sie werden nicht nach Verschwinden des möglicherweise extrem kurzzeitigen Fehlerzustandes automatisch zurückgesetzt. **Vor dem manuellen Rücksetzen des Systemfehlers ist es in jedem Falle ratsam, mit unserem Service Rücksprache zu halten.**

Details findet man in Kapitel 8.2.3.2 „Anzeige von Systemfehlern“.

Sollten die im Folgenden beschriebenen Fehlermeldungen nicht beseitigt werden können, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

8.2.1 Normalbetrieb

Der Umformer verhält sich, wie oben beschrieben. Nach Beseitigung der Fehlerursache erscheint die Fehleranzeige nicht mehr. Der Selbsttest zur Überwachung des Erregerstromes kann unter der Einstellung 'Armaturtest' wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden.

8.2.2 Eichbetrieb

Im eichpflichtigen Verkehr bleibt jede Fehleranzeige bestehen, bis sie mit der externen Rückstelltaste gelöscht wird.

8.2.3 Liste der Fehlermeldungen

8.2.3.1 Anzeige von Selbsttestfehlern

Die Anzeige von Selbsttestfehlern erfolgt lesbar im Klartext in der eingestellten Sprache (deutsch oder englisch) in der 2. Zeile der LCD-Anzeige.

Anzeige	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache und deren Behebung
Rohr leer	Leerrohrerkennung eingeschaltet. Mediumdichte kleiner als Grenzwert für Dichte Leerrohrerkennung, Rohr ist leer.	Medium enthält Luftblasen / Rohr ist leer. Für blasenfreie Befüllung sorgen.
Teilfüllung?	Erregerstrom groß und die Sensorspannung zu klein	Gasblasen im Medium oder Sensor nur teilgefüllt.
Netzausfall?	Detektiert bei eichfähigen Umformern die Unterbrechung der Versorgungsspannung, wenn der Durchfluss > 0,5% v. ME beträgt	Versorgungsspannung überprüfen
Bruch/Schluß T	Unterbrechung / Kurzschluss im Temperaturfühlermesskreis	Leitungen zwischen Temperaturfühler und Messumformer überprüfen. Widerstandswert PT1000 messen.
Bruch/Schluß S1	Unterbrechung / Kurzschluss im Anschluss der Sensorspule 1	Leitungen zwischen Sensorspule und Messumformer überprüfen. Spulenwiderstand messen.

Anzeige	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache und deren Behebung
Bruch/Schluß S2	Unterbrechung / Kurzschluss im Anschluss der Sensorspule 2	Leitungen zwischen Sensorspule und Messumformer überprüfen. Spulenwiderstand messen.
Schwingt nicht	Die Messschleifen schwingen nicht. Das Messsystem arbeitet nicht.	Asymmetrische Befüllung der Messschleifen., Luftblasen bei Flüssigkeiten oder Kondensat in der Messschleife bei Dampf- oder Gasmessungen
Erreger zu groß	Detektiert einen zu großen Erregerstrom	Nach vollständiger blasenfreier Befüllung des Sensors den Umformer für ca. 30s aus- und dann wieder einschalten Elektrisch: Leitungen zwischen Erregerspule und Messumformer überprüfen. Auf Masseschluß überprüfen. Erregerspule und Magnet überprüfen.
Erreger zu klein	Detektiert bei eichfähigen Umformern einen zu kleinen Erregerstrom	Leitungen zwischen Erregerspule und Messumformer überprüfen.
Messkreis überst.	Der Messwandler für die Phasenmessung ist übersteuert. Die gemessene Phasenverschiebung ist zu groß.	Massendurchfluss ist zu groß.
QM > 110 %	Der Massedurchfluss übersteigt den eingestellten Durchflussmessbereichsendwert um mehr als 10%	Durchfluss verringern, evtl. Messbereichseinstellungen anpassen.
OVERFLOW !	Überlauf von Vorfluss- oder Rückflusszähler	Zähler rücksetzen; evtl. größere Zählereinheit wählen
Strom1 Überst.	Der Ausgang der Stromschnittstelle 1 ist übersteuert. Es soll aufgrund der gewählten Einstellungen und der zugeordneten, aktuellen Messgröße ein Strom > 21,6 mA ausgegeben werden.	Einstellungen des Parameters für Messbereichsendwert und Durchfluss überprüfen.
Strom2 Überst.	Der Ausgang der Stromschnittstelle 2 ist übersteuert. Es soll aufgrund der gewählten Einstellungen und der zugeordneten, aktuellen Messgröße ein Strom > 21,6 mA ausgegeben werden	Einstellungen des Parameters für Messbereichsendwert und Durchfluss überprüfen.
IMP übersteuert!	Impulsausgang übersteuert. Der aktuelle Messwert fordert eine Impulsrate, die mit den eingestellten Werten für Impulsdauer und	Einstellungen der Parameter Impulsbreite, Impulswertigkeit, Messbereich überprüfen. Durchfluss überprüfen

Anzeige	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache und deren Behebung
	Impulswertigkeit nicht mehr erzeugt werden kann.	
Temperatur>MAX	Die gemessene Temperatur überschreitet den eingestellten Temperaturgrenzwert.	Medientemperatur zu hoch, evtl. Temperaturmessbereich und Grenzwerte anpassen.
Temperatur<MIN	Die gemessene Temperatur unterschreitet den eingestellten Messbereichsgrenzwert.	Medientemperatur zu klein, evtl. Temperaturmessbereich und Grenzwerte anpassen.
Parameter inkons.	Parameter inkonsistent.	Einstellungen der Parameter überprüfen. Aus den eingestellten Parametern ergibt sich ein Widerspruch. So müssen z.B. Messbereichsendwert, Impulswertigkeit und Impulsbreite so aufeinander abgestimmt sein, dass die Kombination für alle Messwerte auch erfüllbar ist.
ext EEPROM fehlt	Der Datenspeicherbaustein (DSB) mit den Kalibrierdaten des Messensors und kundenspezifischen Einstellungen des Messumformers ist nicht eingesteckt.	Den Datenspeicherbaustein (DSB /UMF33) in die zugehörige Fassung auf der CPU-Leiterplatte UMC-30 einstecken.
falsches EEPROM	EEPROM eines Vorgängermodells (z. B. UMC2b oder UMF) wurde als DSB eingesteckt	Rücksprache mit Hersteller
interne Kommunikation gestört	Die Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Messumformer ist gestört.	Mit dem Hersteller / Service in Verbindung setzen.

Tabelle 20: Selbsttestfehlern

NOTE

Hinweis:**Fehlermeldung Parameter inkonsistent (Systemfehler 0x0400)**

Um die Inkonsistenzen aufgelistet zu bekommen, Passwort eingeben und anschließend direkt wieder ein falsches Passwort (ungültiges Passwort) eingeben. Die Bedieneinheit zeigt dann alle vorliegenden Fehler (einmalig) hintereinander ab. Die bemängelten Einstellungen können dann nach erneuter richtiger Eingabe des Passwortes korrigiert werden.

8.2.3.2 Anzeige von Systemfehlern

Die Anzeige von Systemfehlern erfolgt mit der Meldung „Systemfehler“ und einer 5stelligen Zahl im Hexadezimalcode. Die Bedeutung der einzelnen Fehlercodes ist in nachfolgender Tabelle beschrieben. Treten mehrere Fehler auf, so wird die hexadezimale Summe der Einzelfehler gebildet und angezeigt. Die Kodierung ist so gewählt, dass die Einzelfehler immer eindeutig wieder identifiziert werden können. Bei den Summen können keine Mehrdeutigkeiten auftreten.

Bezeichner	Konstante / Anzeige	Beschreibung
SystemfehlerDiv0	0x00001	Rechenfehler / Division durch Null
SystemfehlerIntEEPROM	0x00002	Prüfsumme Umformerdaten fehlerhaft, Neuinitialisierung erforderlich
SystemfehlerPruefsumme	0x00004	Prüfsumme Messwertaufnehmerdaten fehlerhaft
SystemfehlerLeeresEEPROM	0x00008	Ext. EEPROM vorhanden aber leer / unbeschrieben
SystemfehlerEEPROM	0x00010	Speichern / Auslesen eines Wertes gescheitert
SystemfehlerPhase	0x00020	Fehler in der Phasenmessung / Massedurchfluss
SystemfehlerFrequenz	0x00040	Fehler in der Frequenzmessung / Dichtemessung
Systemfehler DSP Version	0x00080	Die Firmware des DSP ist nicht aktuell (dem Betriebssystem des Umformers angepasst)
SystemfehlerZeitkonstante	0x00100	Initialisierung der Zeitkonstanten gescheitert
SystemfehlerMesswert	0x00200	Fehler in der Messwertberechnung
SystemfehlerParameter	0x00400	Einstellungen inkonsistent
SystemfehlerRAMPrüfsumme	0x00800	Arbeitsspeicher defekt, Prüfsumme inkonsistent (Eichbetrieb)
SystemfehlerFlashPrüfsumme	0x01000	Programmspeicher defekt, Prüfsumme inkonsistent
SystemfehlerDSPPrüfsumme	0x02000	Programmspeicher defekt, Prüfsumme inkonsistent
SystemfehlerZähler	0x04000	Eichbetrieb: Zählerstand und dessen Sicherungskopie sind unterschiedlich
SystemfehlerWDG	0x08000	Interner Watchdog: Zeitlimit überschritten
SystemfehlerSchreibfehler	0x10000	Speicherzelle im Arbeitsspeicher defekt
SystemfehlerDSPKommu	0x20000	Kommunikation DSP und Mikrocontroller gestört, keine Messwertverarbeitung

Tabelle 21: Systemfehlern

8.3 Rücksendung des Gerätes

Wenn alle Versuche, das Gerät wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, fehlgeschlagen sind, wenden Sie sich an unsere Serviceabteilung, um die Rücksendung Ihres Geräts zur Reparatur zu veranlassen. Bevor Sie das Gerät zur Reparatur oder Wartung zurückschicken, müssen folgenden Schritte ausgeführt werden:

- Legen Sie immer eine **vollständige** Dekontaminationserklärung bei. Ein entsprechende Vorlage finden Sie im Kapitel 8.3.1.
- Stellen Sie sicher, dass alle Medium Rückstände entfernt wurden, und reinigen Sie die Dichtungsnuten und Aussparungen gründlich.
- Legen Sie eine Beschreibung des aufgetretenen Problems dem Gerät bei, mit so vielen Informationen wie möglich. Bitte geben Sie eine Kontaktperson an für die Verfolgung der Korrespondenz.
- Informieren Sie uns über spezielle Handhabungs-Anforderungen, die Sie oder Ihre Prozesse möglicherweise erfordern.

8.3.1 Dekontaminierungsbescheinigung der Gerätereinigung

Firma:

Ort:

Abteilung:

Name:

Tel.-Nr.:

Der beiliegende Coriolis-Massedurchflussmesser Typ

wurde mit dem Messstoff.....
betrieben.

Da dieser Messstoff wassergefährdend / giftig / ätzend / brennbar / gesundheitsschädlich oder
umweltgefährdend ist,

haben wir

- ☐ alle Hohlräume des Gerätes auf Freiheit von diesen Stoffen geprüft *
- ☐ alle Hohlräume des Gerätes gespült und neutralisiert *
- ☐ alle Dichtflächen, und Messstoff berührende Teile gereinigt *
- ☐ Gehäuse und Oberflächen gereinigt *

* zutreffendes ankreuzen.

Wir bestätigen, dass bei dieser Rücklieferung keine Gefahr für Menschen und Umwelt durch Messstoffreste
ausgeht.

Datum:

Unterschrift:

(Name in Blockbuchstaben)

Firmenstempel

9. Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung **EU-Declaration of Conformity**



Nº. 20-4120-01

Hersteller:
Manufacturer: Heinrichs Messtechnik GmbH
Robert-Perthel-Strasse 9
50739 Köln

Produktbeschreibung:
Product description: **Coriolis Durchflussmessgerät UMC3 für Verwendung mit der Sensorreihe TM***
Coriolis Flowmeter UMC3 for use with the Sensor series TM*

Hiermit erklären wir, in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Messsystem den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien, einschließlich allen bis heute veröffentlichten Änderungen bzw. Nachträgen entspricht:

We declare herewith, in sole responsibility, that the product described above is conform with the provisions of the following EU-directives, including all published changes and amendments as of today:

- | | |
|--------------------------|--|
| 2014/30/EU (EMC) | EU-Richtlinie über die Elektromagnetische Verträglichkeit
<i>EU-Directive relating to electromagnetic compatibility</i> |
| 2014/34/EU (ATEX) | EU-Richtlinie über Geräte zur Bestimmungsgemäße Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
<i>EU-Directive relating to electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres</i> |
| 2014/35/EU (LVD) | EU-Richtlinie über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt
<i>EU-Directive relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits</i> |
| 2014/68/EU (PED) | EU-Richtlinie zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt
<i>EU-Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment</i> |

Anhang N und X sind ein integraler Bestandteil dieser Erklärung
Annex N and X are an integral part of this declaration

Köln, den 01.04.2020



Joseph Burke
(Explosionsschutzbeauftragter /
Explosion Protection Representative)



Michael Manderfeld
(Druckgerätebeauftragter /
PED Representative)



Guido Thometzki
(Geschäftsführung / Managing Director)

Kontakt:
Contact:

Tel: +49 (221) 49708-0
Email: info@heinrichs.eu
Web: www.heinrichs.eu

Konformitätserklärung-UMC3_20-4120-01.docx

Seite 1 von 3



Anhang N zur EU-Konformitätserklärung Annex N of the EU-Declaration of Conformity



N°. 20-4120-01

Produktbeschreibung:
Product description:

Coriolis Durchflussmessgerät UMC3 für Verwendung mit der Sensorreihe TM*
Coriolis Flowmeter UMC3 for use with the Sensor series TM*

Die Konformität mit den auf Seite 1 genannten Richtlinien diese Erklärung wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgenden Normen (abhängig von Gerätvariant):
Conformity to the Directives referred to on Page 1 of this Declaration is assured through the application of the following standards (depending on version of device):

Richtlinie Directive	Norm –Ref. Nr. Standard / Ref. N°.	Ausgabe Edition	Norm Beschreibung Standard Description	UMC3	Bedieneinheit BE-2	TM/ TMU/ TME/ TMR	TM-SH
	DIN EN -						
2014/30/EU	61000-6-2	2011-06	Immunity Industrial enviroment	X	X		
	61000-6-3	2012-11	Emission residential enviroment	X	X		
	55011	2011-04	Radio frequency disturbance	X	X		
	61326-1	2011-07	EMC requirements	X	X		
2014/34/EU	60079-0	2012+A11	General requirements	X	X	X	X
	60079-1	2014	Flameproof Enclose „d“	X			
	60079-7	2015	Increased Safety „e“	X			
	60079-11	2012	Intrinsic Safety „i“	X	X	X	X
	60079-26	2015	Protection Level (EPL) „Ga“			X	X
2014/35/EU	61010	2011-07	Safety requirements	X	X	X	X
2014/68/EU	AD 2000-Merkblätter		Module H			X	X

X: Zutreffende Norm / Applicable Standard

Name und Anschrift der Notifizierte Stelle / Name and Address of the Notified Body

TÜV-SÜD Industrie Service GmbH
TÜV SÜD Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München
ID-Nr. / ID-N°.: RL 2014/68/EU: 0036

DEKRA Testing and Certification GmbH
Carl-Beyling-Haus
Dinnendahlstraße 9
D-44809 Bochun
ID-Nr. / ID-N°.: RL 2014/34/EU: 0158





Anhang X zur EU-Konformitätserklärung Annex X of the EU-Declaration of Conformity



Nº. 20-4120-01

Produktbeschreibung:
Product description:

Coriolis Durchflussmessgerät UMC3 für Verwendung mit der Sensorreihe TM*
Coriolis Flowmeter UMC3 for use with the Sensor series TM*

Gerät Zulassungen / Device certification

EG-Baumusterprüfbescheinigung EC-type examination certificate	Nachtrag Supplement	Kennzeichnung Marking	UMC3	BE-2	TM/TMU/ TME/TMR	TM-SH
BVS 05 ATEX E 021 X	3	II (1) 2G	X			
		II 2G		X		
DMT 01 ATEX E 149 X	7	II 1/2G			X	X

X: Zutreffende Norm / Applicable Standard

Die oben genannten Produkte entsprechen der Richtlinie 2014/34/EU. Neue Editionen können bereits eine oder mehrere der in den jeweiligen EG-Baumusterprüfbescheinigungen genannten Normen ersetzt haben. Der Hersteller erklärt, dass alle Produkte erwähnt in dieser Konformitätserklärung auch der Anforderungen der neuen Editionen einhalten, weil die veränderten Anforderungen der neuen Editionen entweder keinen Einfluss auf das Produkt haben, oder das Produkt die Anforderungen erfüllt.

The above-mentioned products comply with the Directive 2014/34/EU. New editions may have already replaced one or more of the Standards stated in the respective EC-Type-examination certificates. The manufacturer declares that all products mentioned in this Declaration of Conformity also comply with the requirements of the new editions since either the changed requirements of the new editions do not affect the product, or the product also fulfills the requirements.

Heinrichs Messtechnik GmbH
Robert-Perthel-Straße 9
50739 Köln
Telefon 0221/49708-0
Telefax 0221/49708-178
http://www.heinrichs.eu
info@heinrichs.eu

Bankverbindung

Dresdner Bank Köln
BLZ 370 800 40
Konto-Nr. 0955 051300
IBAN :
DE58 3708 0040 0955 0513 00
SWIFT-BIC: DRES DE FF 370

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Köln
Amtsgericht Köln HRA 37040

Ust.IDNr.: DE813416533
Steuer-Nr.: 217/5743/0386

Geschäftsführer

Dipl. Ing. (FH)
Guido Thometzki

Konformitätserklärung-UMC3_20-4120-01.docx

Seite 3 von 3

Heinrichs Messtechnik GmbH
Robert-Perthel-Straße 9
D 50739 Köln
Telefon: +49 (221) 4 97 08 - 0
Telefax: +49 (221) 4 97 08 - 178
Internet: <http://www.heinrichs.eu>
E-Mail : info@heinrichs.eu

Wir behalten uns das Recht vor,
Änderungen an den technischen
Spezifikationen ohne vorherige
Ankündigung vorzunehmen

Gedruckt in Deutschland

Dateiname:
TMU_UMC3_BA_21.02_DE.DOCX

Anzahl Seiten 122